

マシンオートメーションコントローラ NJシリーズ

EtherCAT®接続ガイド

X-SEL コントローラ編 (形XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD)

Network
Connection
Guide



著作権・商標について

スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

EtherCAT®は、ドイツのベッコフオートメーション株式会社がライセンスを供与した登録商標であり、特許取得済みの技術です。

Sysmac はオムロン株式会社製 FA 機器製品の日本およびその他の国における商標または登録商標です。

本資料に記載されている会社名・製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

目 次

1. 関連	車マニュアル	1
2. 用語	吾と定義	2
3. 注意	意事項	3
4. 概要	Ę	5
5. 対象	り機器とデバイス構成	6
5.1.	対象機器	6
5.2.	デバイス構成	7
6. Eth	erCATの設定内容	9
6.1.	EtherCAT通信設定	9
6.2.	EtherCAT通信の割り付け	10
7. Eth	erCATの接続手順	12
7.1.	作業の流れ	12
7.2.	アイエイアイ製X-SELコントローラの設定	13
7.3.	コントローラの設定	19
7.4.	EtherCAT通信の確認	33
8. 初其	月化方法	39
8.1.	コントローラの初期化	39
8.2.	アイエイアイ製X-SELコントローラの初期化	39
9. 改訂	丁履歴	40

1. 関連マニュアル

本資料に関連するマニュアルは以下のとおりです。

システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する機器・装置のマニュアルや取扱説明書などを必ず入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意事項を含め、内容を確認のうえ、使用してください。

Man.No.	形式	マニュアル名称
SBCA-358	形 NJ501-□□□□	NJ シリーズ CPU ユニット ユーザーズ
	形 NJ301-□□□□	マニュアル ハードウェア編
SBCA-359	形 NJ501-□□□□	NJ シリーズ CPU ユニット ユーザーズ
	形 NJ301-□□□□	マニュアル ソフトウェア編
SBCD-358	形 NJ501-□□□□	NJ シリーズ CPU ユニット内蔵 EtherCAT
	形 NJ301-□□□□	ポート
		ユーザーズマニュアル
SBCA-362	形 SYSMAC-SE2□□□	Sysmac Studio Version 1 オペレーション
		マニュアル
MJ0313	形 XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD	株式会社アイエイアイ X-SEL コントローラ
		R/S/RX/SX/RXD/SXD タイプ 取扱説明書
MJ0309	形 XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD	株式会社アイエイアイ EtherCAT 取扱説明
		書 XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD
MJ0154	形 IA-101-X_XA-MW_USB_	株式会社アイエイアイ X-SEL 用パソコン
	USBMW	対応ソフト取扱説明書

2. 用語と定義

用語	説明・定義
PDO 通信	常時、マスタとスレーブがデータ交換する方式です。
(Process Data	EtherCAT のプロセスデータ通信周期(プライマリ定周期タスクの周期)
Objects 通信)	ごとにサイクリックに、あらかじめ割り付けられた PDO データ(PDO
	マッピングされた I/O データ)が入出力されます。
	マシンオートメーションコントローラ NJ シリーズでは、EtherCAT
	スレーブの入出力、サーボモータの位置制御など、一定の制御周期で入
	出力データ更新を行う指令に対しては PDO 通信を使用します。
	マシンオートメーションコントローラ NJ シリーズからは、以下の方
	法でアクセスします。
	・EtherCAT スレーブの I/O に対しては、「デバイス変数」による
	・軸に割り付けたサーボ/エンコーダ入力スレーブ内の各種データに対
	しては、「軸変数」による
SDO 通信	必要時、マスタから、スレーブの指定データの読み書きをする方式です。
(Service Data	マシンオートメーションコントローラ NJ シリーズでは、パラメータ
Objects 通信)	転送など指定されたタイミングでデータの読み出し/書き込みを行う
	指令には、SDO 通信を使用します。
	マシンオートメーションコントローラ NJ シリーズからは、スレーブ
	の指定データ(パラメータ、異常情報など)を、EC_CoESDORead 命
	令(CoE SDO 読出)または EC_CoESDOWrite 命令(CoE SDO 書込)
	で、読み書きします。
スレーブ	スレーブには、位置情報などのデータを扱うサーボドライバなどから、
	ビット信号を扱う I/O ターミナルなど様々なものがあります。
	スレーブは、マスタから送信される出力データを受信し、マスタに入力
	データを送信します。
ノードアドレス	EtherCAT に接続されたユニットを区別するためのアドレスです。
ESI ファイル	EtherCAT スレーブ固有の情報を XML 形式で記述しているファイルで
(EtherCAT Slave	す。
Information ファイ	このファイルを Sysmac Studio に読み込ませることにより、スレーブ
ル)	のプロセスデータの割付など、各種設定を行うことができます。

3. 注意事項

- (1) 実際のシステム構築に際しては、システムを構成する各機器・装置の仕様をご確認のうえ、定格・性能に対し余裕を持った使い方をし、万一故障があっても危険を最小にする 安全回路などの安全対策を講じてください。
- (2) システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する各機器・装置のマニュアル や取扱説明書などを入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意 事項を含め、内容を確認のうえ使用してください。
- (3) システムが適合すべき規格・法規または規制に関しては、お客様自身でご確認ください。
- (4) 本資料の一部または全部を、オムロン株式会社の許可なしに複写、複製、再配布することを禁じます。
- (5) 本資料の記載内容は、2013年6月時点のものです。 本資料の記載内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。

本資料で使われているマークには、次のような意味があります。

正しい取扱をしなければ、この危険のために、軽傷・中 程度の傷害を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至っ たりする恐れがあります。また、同様に重大な物的損害 をもたらす恐れがあります。

正しい取扱をしなければ、この危険のために、時に軽傷・ 中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受たりす る恐れがあります。

<□ 安全上の要点

製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。

使用上の注意

製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避す べきことを示します。

参考

必要に応じて読んでいただきたい項目です。 知っておくと便利な情報や、使用するうえで参考となる内容について説明しています。

図記号の説明



●記号は、強制を意味しています。 具体的な内容は、●の中と文章で示します。 左図の場合は、「一般的な強制事項」を表します。

4. 概要

本資料は、株式会社アイエイアイ(以下、アイエイアイ)製 X-SEL コントローラ(以下、X-SEL コントローラ)を、オムロン株式会社(以下、オムロン)製マシンオートメーションコントローラ NJ シリーズ(以下、コントローラ)と、EtherCAT で接続する手順とその確認方法をまとめたものです。

「6.EtherCAT の設定内容」と「7.EtherCAT の接続手順」で記載している設定内容および設定手順のポイントを理解することにより、EtherCAT の PDO 通信を動作させることができます。

対象機器とデバイス構成

5.1. 対象機器

接続の対象となる機器は以下のとおりです。

メーカ	名称	形式
オムロン	NJ シリーズ CPU ユニット	形 NJ501-□□□□
アイエイアイ	X-SEL コントローラ	形 NJ301-□□□□ 形 XSEL-□-□-□□□- (□I□)
		-EC-000-0-0
アイエイアイ	アクチュエータ	単軸ロボット
		直交ロボット
		リニアサーボ (LSAS)
		ロボシリンダ(RCS2/RCS3)
		スカラロボット

使用上の注意

本資料の接続手順および接続確認では、上記対象機器の中から 5.2.項に記載された形式およ びバージョンの機器を使用しています。

5.2 項に記載されたバージョンより前の機器は使用できません。

上記対象機器の中から 5.2.項に記載されていない形式、あるいは 5.2.項に記載されているバ 一ジョン以降の機器を使用する場合は、取扱説明書などにより仕様上の差異を確認のうえ、 作業を行ってください。

本資料は通信確立までの接続手順について記載したものであって、接続手順以外の操作、設 置および配線方法は記載しておりません。機器の機能や動作に関しても記載しておりませ ん。取扱説明書を参照するか、機器メーカまでお問い合わせください。

(株式会社アイエイアイ http://www.iai-robot.co.jp)

上記連絡先は、本資料作成時点のものです。最新情報は各機器メーカにご確認ください。


参考

X-SEL コントローラに接続可能なアクチュエータに関しましては、機器メーカまでお問い合 わせください。

(株式会社アイエイアイ http://www.iai-robot.co.jp)

5.2. デバイス構成

本資料の接続手順を再現するための構成機器は以下のとおりです。

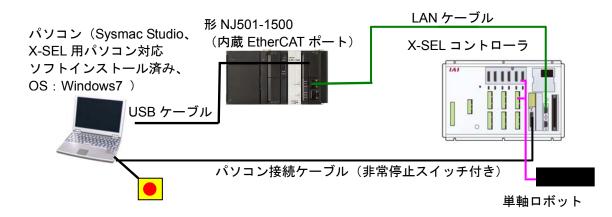

メーカ	名称	形式	バージョン
オムロン	CPU ユニット	形 NJ501-1500	Ver.1.05
オムロン	電源ユニット	形 NJ-PA3001	
オムロン	Sysmac Studio	形 SYSMAC-SE2□□□	Ver.1.06
_	パソコン(OS : Windows 7)	_	
_	USB ケーブル (USB2.0 準拠 B コネクタ)	_	
オムロン	Ethernet ケーブル(産業用イーサネットコネクタ付きケーブル)	形 XS5W-T421-□M□-K	
アイエイアイ	X-SEL コントローラ	形 XSEL-R-4-60I-60I-60I- 60-ECDVIA-N1E-2-3-SP	Ver.1.05
アイエイアイ	単軸ロボット	形 ISB-SXM-I-60-4-500-T1- S-B	
アイエイアイ	パソコン接続ケーブル (非常停止スイッチ付)	形 CB-ST-E1MW050	
アイエイアイ	X-SEL 用パソコン対応ソフト	形 IA-101-X_XA-MW_USB _USBMW	Ver.9.00.01.00
アイエイアイ	ESI ファイル	ESI_IAI_SEL_ECT_V_1_0 6_Rev_0.xml	Ver.1.06 Rev.00010006

使用上の注意

該当の ESI ファイルを事前に準備してください。最新の ESI ファイルは、株式会社アイエイアイのホームページよりダウンロードが可能です。

http://www.iai-robot.co.jp/download/network.html

なお、入手できない場合には株式会社アイエイアイまでお問い合わせください。

使用上の注意

EtherCAT 通信を、他の Ethernet 通信の回線と共有しないでください。

また、スイッチングハブなどの Ethernet 用機器を使用しないでください。

Ethernet ケーブルには、カテゴリ 5 以上でアルミテープと編組で二重遮へいされたケーブルと、カテゴリ 5 以上でシールド対応のコネクタを使用してください。

ケーブルのシールドは両端ともコネクタフードに接続してください。

使用上の注意

Sysmac Studio は、本項記載のバージョン以降に、オートアップデートしてください。 なお、本項記載のバージョン以外を使用すると、7 章以降の手順に差異があることがあります。その場合は、「Sysmac Studio Version 1 オペレーションマニュアル」(SBCA-362)を参照して、手順と同等の処理を行ってください。

参考

Ethernet ケーブルの仕様やネットワークの配線については、「NJ シリーズ CPU ユニット内蔵 EtherCAT ポート ユーザーズマニュアル」(SBCD-358)の「第 4 章 EtherCAT ネットワークの配線」を参照してください。

参考

本資料では NJ シリーズ CPU との接続に USB を使用します。USB ドライバのインストールについては、「Sysmac Studio オペレーションマニュアル」(SBCA-362)の「付-1 USB ケーブルで直接接続する場合のドライバのインストール方法」を参照してください。

参考

パソコンと X-SEL コントローラとの接続に使用するケーブルおよびパソコン対応ソフトは、X-SEL コントローラの機種により異なります。詳細は X-SEL コントローラの取扱説明書を参照してください。

6. EtherCAT の設定内容

本資料で設定する通信パラメータおよび変数名などの仕様を示します。 以降の章では説明内容により、X-SEL コントローラを、「相手機器」や「スレーブ」と略しています。

6.1. EtherCAT通信設定

EtherCAT 通信を行うための設定内容は、以下になります。

	X-SEL コントローラ
ノードアドレス	1
入出力ポート割付種別	0:固定割付
ネットワーク I/F モジュール 1 リモート入力使用ポート数	256
ネットワーク I/F モジュール 1 リモート出力使用ポート数	256
ネットワーク I/F モジュール 1 固定割付時入力ポート開始 No.	1000
ネットワーク I/F モジュール 1 固定割付時出力ポート開始 No.	4000
ネットワーク I/F モジュール 1 異常監視	1:監視
ネットワーク I/F モジュールコントロール	6H : EtherCAT
ネットワーク I/F モジュール1ノードアドレス	0
ネットワーク I/F モジュール 1 通信速度	0

参考

X-SEL コントローラの EtherCAT 関連パラメータに関する詳細については、「EtherCAT 取扱説明書」(MJ0309)の「4.付録」 - 「4.2EtherCAT 関連パラメーター覧」を参照してください。

6.2. EtherCAT通信の割り付け

X-SEL コントローラの EtherCAT 通信のデータは、コントローラのデバイス変数に割り当てられます。

機器データとデバイス変数の関係を以下に示します。

■出力エリア(コントローラ→X-SEL コントローラ)

オフセット.	相手機器データ	グローバル変数名	データ型
+0	汎用入力	E001_Out_OUT00_2003_01	UINT
+1	汎用入力	E001_Out_OUT01_2003_02	UINT
+2	汎用入力	E001_Out_OUT02_2003_03	UINT
+3	汎用入力	E001_Out_OUT03_2003_04	UINT
+4	汎用入力	E001_Out_OUT04_2003_05	UINT
+5	汎用入力	E001_Out_OUT05_2003_06	UINT
+6	汎用入力	E001_Out_OUT06_2003_07	UINT
+7	汎用入力	E001_Out_OUT07_2003_08	UINT
+8	汎用入力	E001_Out_OUT08_2003_09	UINT
+9	汎用入力	E001_Out_OUT09_2003_0A	UINT
+10	汎用入力	E001_Out_OUT10_2003_0B	UINT
+11	汎用入力	E001_Out_OUT11_2003_0C	UINT
+12	汎用入力	E001_Out_OUT12_2003_0D	UINT
+13	汎用入力	E001_Out_OUT13_2003_0E	UINT
+14	汎用入力	E001_Out_OUT14_2003_0F	UINT
+15	汎用入力	E001_Out_OUT15_2003_10	UINT

■入力エリア(コントローラ←X-SEL コントローラ)

オフセット	相手機器データ	グローバル変数名	データ型
+0	汎用出力	E001_In_IN00_2004_01	UINT
+1	汎用出力	E001_In_IN01_2004_02	UINT
+2	汎用出力	E001_In_IN02_2004_03	UINT
+3	汎用出力	E001_In_IN03_2004_04	UINT
+4	汎用出力	E001_In_IN04_2004_05	UINT
+5	汎用出力	E001_In_IN05_2004_06	UINT
+6	汎用出力	E001_In_IN06_2004_07	UINT
+7	汎用出力	E001_In_IN07_2004_08	UINT
+8	汎用出力	E001_In_IN08_2004_09	UINT
+9	汎用出力	E001_In_IN09_2004_0A	UINT
+10	汎用出力	E001_In_IN10_2004_0B	UINT
+11	汎用出力	E001_In_IN11_2004_0C	UINT
+12	汎用出力	E001_In_IN12_2004_0D	UINT
+13	汎用出力	E001_In_IN13_2004_0E	UINT
+14	汎用出力	E001_In_IN14_2004_0F	UINT
+15	汎用出力	E001_In_IN15_2004_10	UINT

参考



| I/O フォーマットに関する詳細については、「X-SEL コントローラ 取扱説明書」(MJ0313)の 「第3章 運転」-「3.2 I/O ポート」を参照してください。

7. EtherCAT の接続手順

本章では、コントローラを X-SEL コントローラと EtherCAT 接続する手順について記載します。

また本資料では、コントローラおよび X-SEL コントローラが工場出荷時の初期設定状態であることを前提として説明します。各機器の初期化については「8.初期化方法」を参照してください。

7.1. 作業の流れ

EtherCAT の PDO 通信を動作させるための手順は以下のとおりです。

7.2.アイエイアイ製 X-SEL コントローラ の設定

▼

7.2.1.パラメータ設定

アイエイアイ製 X-SEL コントローラの設定を行います。

X-SEL コントローラのパラメータの設定を行います。

7.3.コントローラの設定

ш**х** х

 ∇

コントローラの設定を行います。

7.3.1. Sysmac Studio の起動と ESI ファイルのインストール Sysmac Studio に、X-SEL コントローラの ESI ファイルをインストールします。

7.3.2.EtherCAT ネットワーク構成の設定

EtherCAT ネットワーク構成を設定します。

7.3.3.デバイス変数の設定

EtherCAT スレーブで使用するデバイス変数を設定します。

7.3.4.プロジェクトデータの転送

Sysmac Studio のプロジェクトデータをコントローラに転送します。

7.4.EtherCAT 通信の確認

EtherCATのPDO通信が正しく実行されていることを確認します。

7.4.1.X-SEL コントローラのエラー解 除

X-SEL コントローラのエラーを解除します。

7.4.2.接続状態の確認

EtherCAT の接続状態を確認します。

7.4.3.データ送受信の確認

正しいデータが送受信されていることを確認します。

7.2. アイエイアイ製X-SELコントローラの設定

アイエイアイ製 X-SEL コントローラの設定を行います。

7.2.1. パラメータ設定

X-SEL コントローラのパラメータを設定します。

パラメータ設定は「X-SEL 用パソコン対応ソフト」で行いますので、対応ソフトを、あらかじめパソコンにインストールしてください。

参考

ソフトのインストール方法については「X-SEL パソコン対応ソフト (IA-101-X_XA-MW_USB_USBMW) 取扱説明書」(MJ0154)を参照してください。


1 X-SEL コントローラ前面のコネクタおよびスイッチの位置を確認します。

X-SEL コントローラとパソコン をパソコン接続ケーブルで接続 します。パソコン接続ケーブルは X-SEL コントローラの [ティーチングコネクタ] に接続します。

X-SEL コントローラの [EtherCAT ポート(IN)] とコン トローラの [EtherCAT ポート] を LAN ケーブルで接続します。

[AC 電源入力コネクタ] に電源 ケーブルを接続します。


2 X-SEL コントローラ前面のモードスイッチを[MANU]側に設定します。

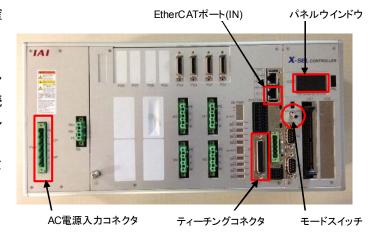



3 X-SEL コントローラに電源を投入し、パソコンから「X-SEL 用パソコン対応ソフト」を起動します。



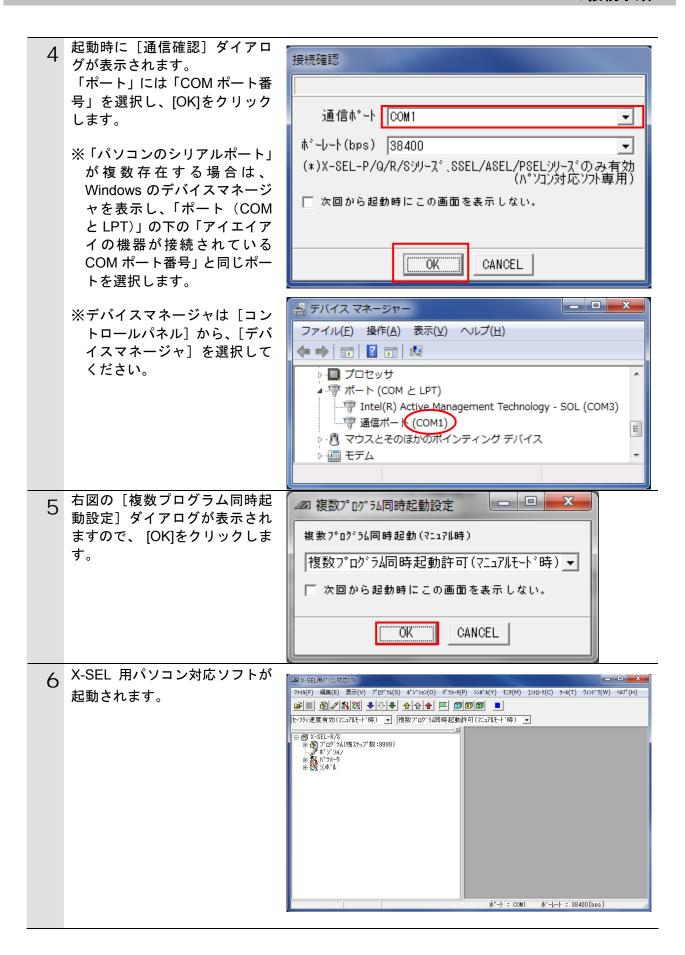

7. EtherCAT の接続手順

9 [パラメータ編集] ダイアログ の[I/O]タブを選択します。

> 右図の【変更パラメータ一覧】 のようにパラメータを設定しま す。

- ※変更したパラメータは赤字で 表示されます。
- ※各パラメータの詳細や工場出荷時の初期値は、「株式会社アイエイアイ EtherCAT 取扱説明書
 XSEL-R/S/RX/SX/RXD/SXD」(MJ0309)の「4.付録」ー「EtherCAT 関連パラメーター覧」を参照してください。
- ※XSEL コントローラは、2 種類のネットワーク I/F モジュールを同時に使用することができます。本資料で使用している機器は、ネットワーク I/F モジュールを搭載しています。このため、変更パラメータ「225」の上位に、DeviceNet モジュールを表す「2」が設定されています。また、DeviceNet 側の通信異常を検知しないように、変更パラメータ「235」を「0(非監視)」にしています。

【変更パラメーター覧】

1 入出力ポ小割付種別


	【変更ハフメーダー覧】		
No.	パラメータ名	設定値	備考
1	入出力ポート割付	0	0:固定割付
14	ネットワーク I/F モジュ	256	(初期値)
	ール 1 リモート入力		
	使用ポート数		
15	ネットワーク I/F モジュ	256	(初期値)
	ール 1 リモート出力		
	使用ポート数		
16	ネットワーク I/F モジュ	1000	(初期値)
	ール 1 固定割付時入力		
	ポート開始 No.		
17	ネットワーク I/F モジュ	4000	(初期値)
	ール 1 固定割付時出力		
	ポート開始 No.		
18	ネットワーク I/F モジュ	1	1:監視
	ール 1 異常監視		
225	ネットワーク I/F モジュ	26H	ビット 0-3:
	ールコントロール		6:EtherCAT
			ビット 4-7
			2:DeviceNet
226	ネットワーク I/F モジュ	0	EtherCAT 時
	ール 1 ノードアドレス		は設定不要
227	ネットワーク I/F モジュ	0	EtherCAT 時
	ール 1 通信速度		は設定不要
235	ネットワーク I/F モジュ	0	0:非監視
	ール 2 異常監視		

10 パラメータ設定後は、[記(コントローラへ転送)] をクリックします。




右図のダイアログが表示されま すので、[はい] をクリックしま す。


※パラメータの設定値に変更が ない場合は、手順 11~12 の画 面は表示されませんので、手 順 13 へ進んでください。

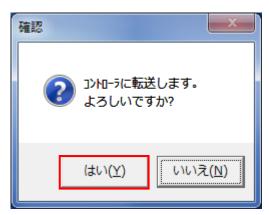


11 右図のダイアログが表示されま すので、[OK]をクリックします。

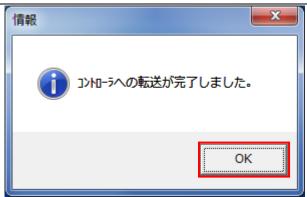


12 右図のダイアログが表示されますので、「選択データ領域を書き込む」を選択し、「パラメータ」にチェックを入れて [はい] をクリックします。

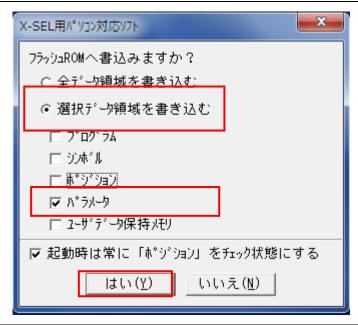

13 右図のダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。

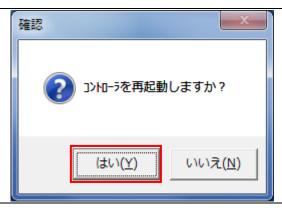

14 X-SEL コントローラが再起動すると右図のダイアログが表示されます。

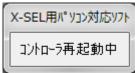

15 右図のダイアログが表示されます。

X-SEL コントローラとパソコン が再接続すると右図のダイアロ グが自動的に閉じられます

エラーダイアログが表示されま すので、[OK]をクリックします。

- ※この時点ではX-SELコントローラとコントローラとの間で EtherCAT 通信が確立されていないため、右図のエラーが表示されます。
- 16 X-SEL コントローラとパソコン が再接続できたことを確認し て、X-SEL 用パソコン対応ソフ トを終了します。





7.3. コントローラの設定

コントローラの設定を行います。

7.3.1. Sysmac Studioの起動とESIファイルのインストール


Sysmac Studio に、X-SEL コントローラ用の ESI ファイルをインストールします。 Sysmac Studio と USB ドライバをあらかじめパソコンにインストールしてください。

1 コントローラの [内蔵 EtherCAT ポート(PORT2)] に Ethernet ケーブルを、[ペリフェラル(USB) ポート] に USB ケーブルを接続し、「5.2 デバイス構成」のように、パソコンおよび X-SEL コントローラとコントローラを接続します。

コントローラの電源を投入しま す。



- 2 Sysmac Studio を起動します。 [新規プロジェクト]をクリッ クします。
 - ※起動時に、アクセス権確認用のダイアログが表示される場合、起動する選択を行ってください。

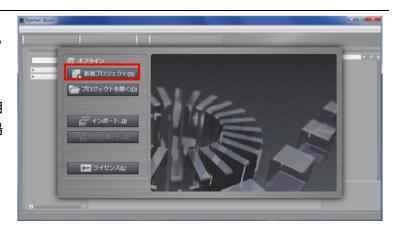


- 3 [プロジェクトのプロパティ] ウィンドウが表示されます。
 - ※本資料では、プロジェクト名を、「新規プロジェクト」とします。

[デバイス選択] の [カテゴリ] および [デバイス] が使用する 機器になっていることを確認します。


バージョンのプルダウンメニューから、使用機器のバージョン [1.05]を選択します。

※本資料では、バージョンとして、[1.05]を選択していますが、実際に使用するバージョンを選択してください。

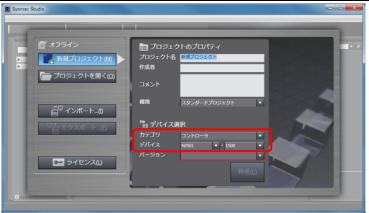




1 [作成]をクリックします。

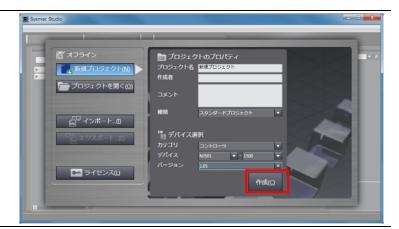

5 [新規プロジェクト] 画面が表示されます。

画面左側を「マルチビューエクスプローラ」、右側を「ツールボックス」、中央を「エディットウィンドウ」といいます。

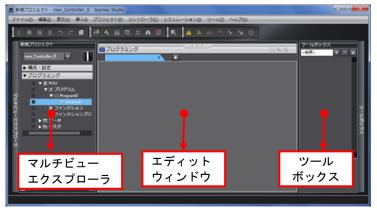


る マルチビューエクスプローラ内 の [構成・設定] ー[EtherCAT] をダブルクリックします。



7 [エディットウィンドウ] に、 [EtherCAT]タブが表示されます。




8 [Master]を右クリックし、[ESI ライブラリ表示] を選択します。

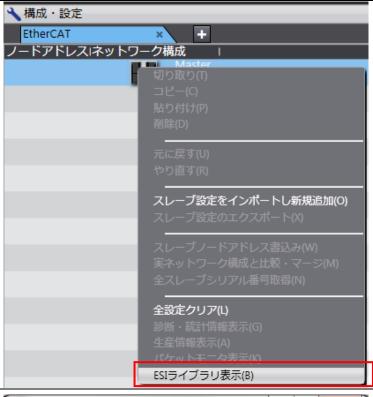

9 [ESI ライブラリ] ダイアログが 表示されますので、[このフォル ダ] をクリックします。

エクスプローラが起動しましたら、[閉じる] をクリックし、ダイアログを閉じます。

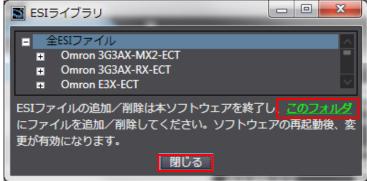

10 起動したエクスプローラに、ESIファイルをインストールするフォルダが表示されますので、あらかじめ入手した、アイエイアイ製コントローラの ESIファイル


[ESI_IAI_SEL_ECT_V_1_06_R ev_0.xml]をコピーします。




メニューバーから、[ファイル] 11 - [終了]を選択し、Sysmac Studio を終了します。

> プロジェクト保存の確認ダイア ログが表示されますが、保存の 必要がなければ、[いいえ] をク リックします。

> ※ESI ファイルをインストール した後は、Sysmac Studio を再 起動する必要があります。

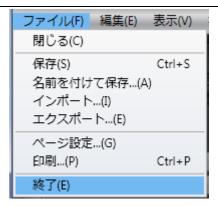


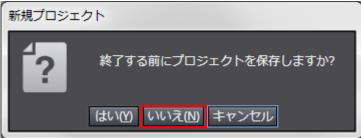

手順 1~8 で Sysmac Studio を再 12 起動し、[ESI ライブラリ] ダイ アログボックスを表示します。 [ESI_IAI_SEL_ECT_V_1_06_R ev 0.xml]が表示されていること を確認します。

> 警告表示「!」が表示されてい ないことを確認します。

[閉じる] をクリックします

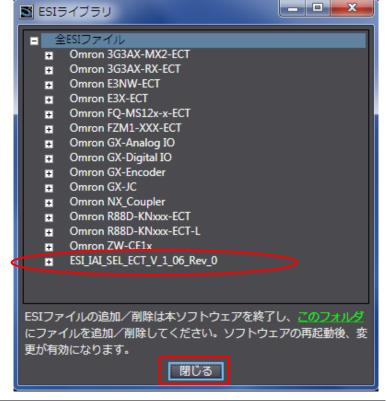

使用上の注意

ESI ファイルに警告表示「!」が表示された場合は、ESI ファイルのファイル名を確認し、 正しいファイル名の ESI ファイルを入手してください。正しいファイル名の ESI ファイルで あるにもかかわらず、警告表示「!」が表示される場合は、ファイルが壊れている可能性が ありますので、機器メーカまでお問い合わせください。

7.3.2. EtherCATネットワーク構成の設定

Sysmac Studio で EtherCAT ネットワーク構成を設定します。

▲ 注意

コントローラやコンポをリセットするときには安全を確認してから行ってください。



1 メニューバーから、[コントロー ラ] ー [通信設定] を選択しま す。



2 [通信設定] ダイアログが表示されます。

[接続方法] から、[USB-直接接続] を選択します。


[OK]をクリックします。



3 メニューバーから、[コントロー ラ] ー [オンライン] を選択し ます。

> 確認のダイアログが表示されま したら、[はい] をクリックしま す。

> ※使用するコントローラの状態 により、表示されるダイアロ グが異なりますが、[はい] や [Yes]など処理を進める選択を 行ってください。

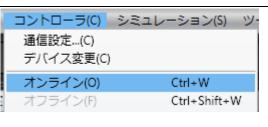



オンライン状態になると、[エデ ィットウィンドウ]の上段に、 黄色い枠が表示されます。




参考

コントローラとのオンライン接続に関する詳細については、「Sysmac Studio Version 1 オ ペレーションマニュアル」(SBCA-362) の「第 5 章 コントローラとの接続」を参照してく ださい。

メニューバーから、[コントロー ラ] - [動作モード] - [プロ グラムモード〕を選択します。




確認ダイアログが表示されます ので、[はい]をクリックします。

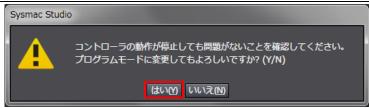


ツールボックスのコントローラ ステータスが「プログラムモー ド]になったことを確認します。



- [エディットウィンドウ] の [EtherCAT]タブで、[Master]を右 クリックし、[スレーブノードア ドレス書込み]を選択します。
 - ※ [エディットウィンドウ] に [EtherCAT]タブが表示されて いない場合は、「7.3.1.Sysmac Studio の起動と ESI ファイル のインストール」の手順6で 表示してください。

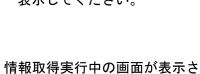

れます。

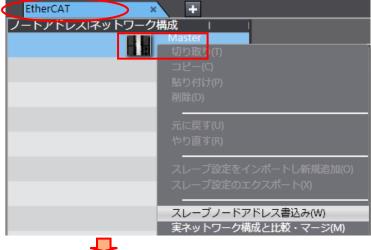


🜃 情報取得 情報取得を実行中です。 8 実ネットワーク構成から読み出した、スレーブ 「SEL-ECT(32Byte/32Byte)Rev:0x00010006」とノードアドレスが表示されます。 ※ノードアドレスの [現在値]が「0」の場合、「♥」とエラ

一が表示されます。



9 設定値欄をクリックし、編集可能な状態にし、ノードアドレス「1」を入力します。

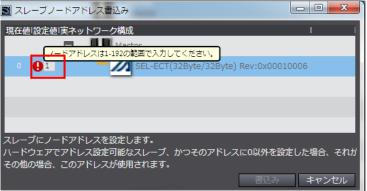

10 [設定値] にエラーが発生していなく、[1]であることを確認します。

[書込み]をクリックします。



11 [スレーブノードアドレス書込み] の確認タグが表示されますので、[書込み] をクリックします。



[スレーブノードアドレス書込み実行中]の画面が表示されます。



12 スレーブノードアドレス書込み 成功の画面が表示されたら、[閉 じる] をクリックします。



- 13 X-SEL コントローラの電源を再 投入します。
- 14 [EtherCAT]タブの表示に戻りますので、[Master]を右クリックし、[実ネットワーク構成と比較・マージ] を選択します。



情報取得実行中の画面が表示されます。




15 [実ネットワーク構成と比較・マージ] ウィンドウが表示されます。

比較結果の実ネットワーク構成 に、ノードアドレス「1」、

「SEL-ECT(32Byte/32Byte)Rev:0x00010006」が追加されます。

[実ネットワーク構成に合わせる] をクリックします。

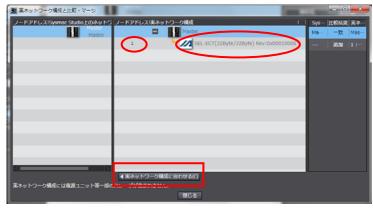

右図のダイアログが表示されま 16 したら、[合わせる] をクリック します。

> [Sysmac Studio 上のネットワ ーク構成]に、ノードアドレス 「1」、「E001」

「SEL-ECT(32Byte/32Byte)Rev :0x00010006」が追加しているこ とを確認します。

[閉じる] をクリックします。

[エディットウィンドウ] の 17 [EtherCAT] タブにノードアド レス「1」、「E001」 「SEL-ECT(32Byte/32Byte)Rev








7.3.3. デバイス変数の設定

EtherCAT スレーブで使用するデバイス変数を設定します。

メニューバーから、[コントローラ]ー[オフライン]を選択します。

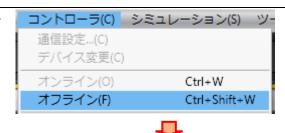

上段の黄色い枠が消えます。

▲構成・設定

2 [マルチビューエクスプローラ] から、[構成・設定] – [I/O マップ] をダブルクリックします。


または、[構成・設定] - [I/O マップ] を選択して、右クリッ クして[編集] を選択します。




3 [エディットウィンドウ] に、 [I/O マップ] タブが表示されま


[位置] 欄に、[Node1]が表示され、スレーブが表示されていることを確認します。

※スレーブの [変数] を独自に 設定したい場合、該当エリア をマウスでクリックし、名称 を入力します。

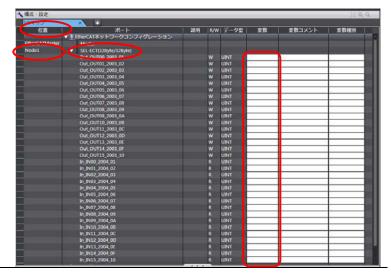

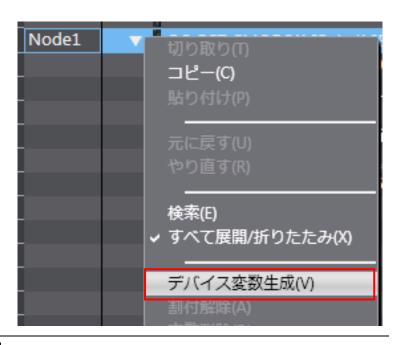

5 [変数] 名と[変数種別] が自動的に設定されます。

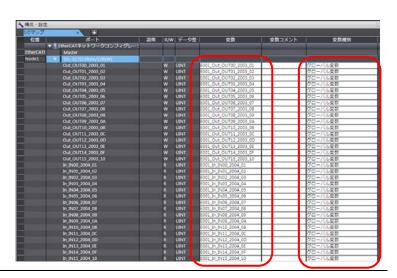

参考

デバイス変数名は、「デバイス名」と「ポート名」の組み合わせで自動生成されます。 [デバイス名] の初期値は、スレーブの場合、「E」+「001 からの連番」です。

参考

本資料では、デバイス変数名をユニット(スレーブ)単位で自動生成しています。デバイス 変数名は、ユニット単位でなく、I/O ポートごとに任意の設定が可能です。

7.3.4. プロジェクトデータの転送

「Sysmac Studio」のプロジェクトデータをコントローラに転送します。

♪ 警告

Sysmac Studio からユーザプログラム、「構成/設定」のデータ、デバイス変数、CJ ユニット用メモリの値を転送するときは、転送先ノードの安全を確認してから行ってください。



CPU ユニットの動作モードにかかわらず、装置や機械が想定外の動作をする恐れがあります。

∧ 注 意

ユーザプログラムを転送すると、CPU ユニットにリスタートが発生し、 EtherCAT スレーブとの通信が途絶えます。その間のスレーブ出力は「スレーブ 設定」に従います。EtherCAT ネットワーク構成により、通信が途絶える時間が 異なります。




ユーザプログラム転送時は装置に影響を与えないことを確認してから行ってく ださい。

- 1 メニューバーから、[プロジェクト] ー [全プログラムチェック] を選択します。
- 2 [エディットウィンドウ] 下に、 [ビルドウィンドウ] が表示されます。


エラーおよびワーニングが、と もに「0」であることを確認しま す。 プロジェクト(P) コントローラ(C) シミ 全プログラムチェック(C) F7 部分プログラムチェック(S) Shift+F7

- 3 メニューバーから、[プロジェクト] ー [リビルド] を選択します。
- 4 確認ダイアログが表示されます ので、[はい]をクリックします。

プロジェクト(P) コントローラ(C) シミ 全プログラムチェック(C) F7 部分プログラムチェック(S) Shift+F7 ビルド(B) F8 リビルド(R)

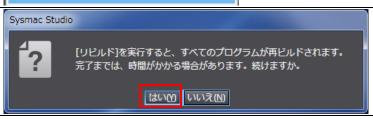


7. EtherCAT の接続手順

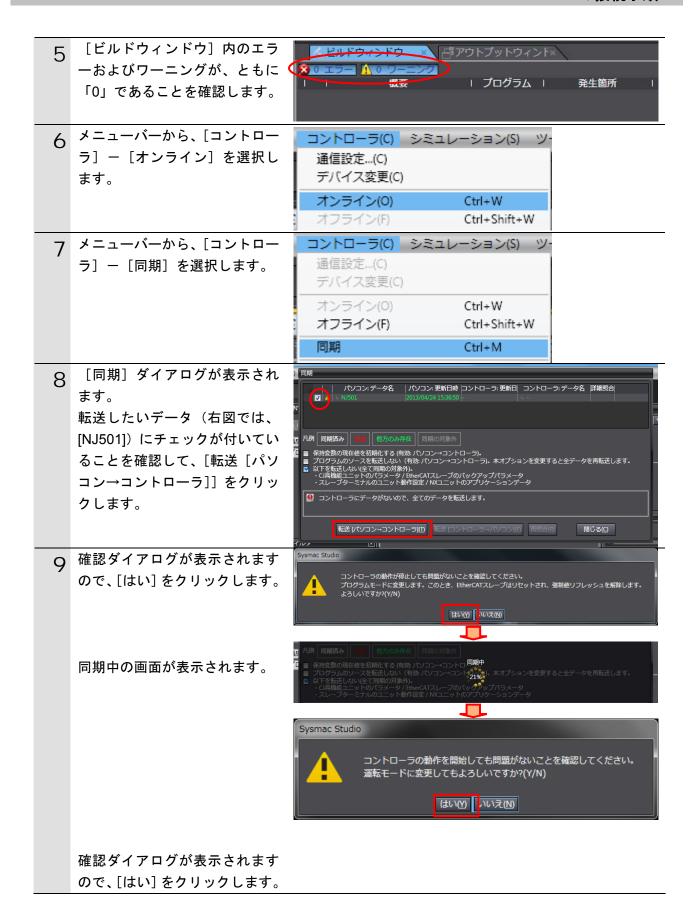

10 ^{同期したデータの文字色が} [同 期済み] 色になり、

> 「同期は成功しました。」と表示されていることを確認します。 問題がなければ、[閉じる] をクリックします。

- ※「同期は成功しました。」と表示されることで、Sysmac Studioのプロジェクトデータ とコントローラのデータが一致したことを示します。
- ※同期が失敗した場合は、配線 を確認のうえ、手順 1 から再 実行してください。

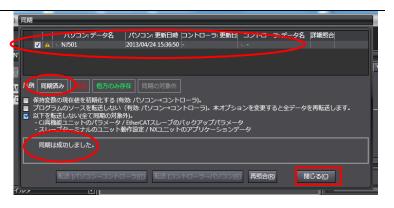

11 メニューバーから、[コントロー ラ] ー [オフライン] を選択し ます。

上段の黄色い枠が消えます。



▲ 構成・設定

7.4. EtherCAT通信の確認

EtherCAT の PDO 通信が正しく実行されていることを確認します。

7.4.1. X-SELコントローラのエラー解除

X-SEL コントローラのエラーを解除します。

- 1 「X-SEL 用パソコン対応ソフト」を起動します。
 - ※「X-SEL 用パソコン対応ソフト」の起動方法は「7.3.1.パラメータ設定」の手順 3 を参照してください。



2 右図のエラーが表示されますの で [OK] をクリックします。



3 X-SEL コントローラとコントローラの電源を同時に再起動します。

X-SEL コントローラ前面のパネルウィンドウに「rdy」(コントローラと正常に接続)が表示されていることを確認します。

※手順2で発生したX-SELコントローラのエラーは初期化完 了前に EtherCAT 通信が確立 されていない限り解除できま せん。




7.4.2. 接続状態の確認

EtherCAT の接続状態を確認します。

1 EtherCAT 通信が正常に行われていることをコントローラの LED で確認します。

正常時の LED 状態は以下のとおりです。

[NET RUN]:緑点灯 [NET ERR]:消灯 [LINK/ACT]:黄点滅

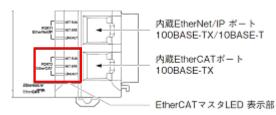


ラベル	名称	色	点灯状態	動作状態	
	RUN	····· ·······························	点灯	EtherCAT 通信中 • I/O データの入出力が動作	
EtherCAT NET RUN			点滅	EtherCAT通信確立中 (下記のどちらかの状態となります。) ・ メッセージ通信のみ動作 ・ メッセージ通信と I/O データの入力のみ動作	
			消灯	 EtherCAT 通信停止中 電源 OFF 状態。またはリセット状態 MAC アドレス異常。通信コントローラ異常等が発生中など 	
EtherCAT	FDDOD	ROR ■ 赤	点灯	ハードウェア異常、例外処理などの、復帰不可 な異常が発生中	
NET ERR	ERRUR		点滅	復帰可能な異常が発生中	
			消灯	エラーなし	
			点灯	リンク確立	
EtherCAT	Links / Anthultus	- 85	点滅	リンク確立後、データ送受信中	
LINK/ACT	Link/Activity	T Link/Activity黄	- 30		データ送受信のたびに点滅
			消灯	リンク未確立	

2 X-SEL コントローラの LED を確認 します。

正常時の LED 状態は以下のとおりです。

[RUN]: 緑点灯 [ERR]: 消灯

[Link/Activity]:点滅

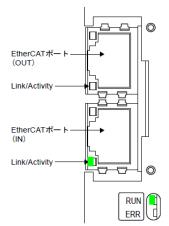

LED	色	表示状態	意味
		点灯	正常通信状態。プロセスデータ通信は入力・出力とも有効。 (EtherCAT 通信 "OPERATION" 状態)
RUN	緑	フリンキンク ※1	メールボックス通信でコンフィクレーション状態。プロセステータ通信無効。 (EtherCAT 通信"PRE-OPERATION"状態)
	-	シングル フラッシュ ※2	コンフィグレーション完了状態。プロセスデータ通信は以下を参照。 ・入力:入力不可 ・出力:0 データを出力 (EtherCAT 通信 "SAFE-OPERATION" 状態)
	橙	点灯	回復不可能な異常(モジュール異常)
	-	消灯	初期化状態(EtherCAT 通信"INIT"状態) 又は電源 OFF
		点灯	回復不可能な異常(モジュール異常)
	榕	ブリンキング ※1	ネットワーク構成異常
ERR	_	ダブル フラッシュ	通信異常 (ウォッチドグタイムアウト)
	_	消灯	異常なし、又は雷源 OFF
—		点灯	リンク中(通信トラフィック未検出)
Link/ Activity	緑	フリッカリング ※4	リンク中(通信トラフィック検出)
	-	消灯	リンクなし、又は電源 OFF

7.4.3. データ送受信の確認

正しいデータが送受信されていることを確認します。


♪ 警告

Sysmac Studio からユーザプログラム、「構成/設定」のデータ、デバイス変数、 CJ ユニット用メモリの値を転送するときは、転送先ノードの安全を確認してか ら行ってください。



CPU ユニットの動作モードにかかわらず、装置や機械が想定外の動作をする恐れがあります。


 メニューバーから、[コントローラ] ー[オンライン] を選択します。

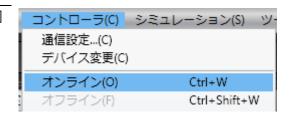

2 メニューバーから [コントローラ] ー [動作モード] ー [運転モード]を選択します。




確認用のダイアログが表示されます ので、「はい」を選択します。

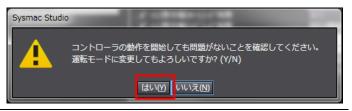

3 [コントローラステータス] に、[運転モード] と表示されます。




4 メニューバーから、[表示] - [ウォッチウィンドウ] を選択します。

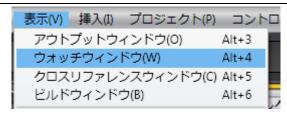

5 [エディットウィンドウ]の下段に、 [ウォッチウィンドウ(コントロー ラ)] タブが表示されます。



6 [ウォッチウィンドウ (コントローラ)] の最下行の [名称] エリアの 「名前を入力…」をクリックします。

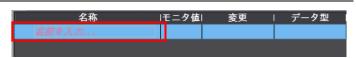


7 文字入力が可能になりますので、デ バイス変数名の

> 「E001_Out_OUT00_2003_01」を 入力します。

先頭の「E」を入力すると、Eで始まるデバイス変数の一覧が表示されますので、

[E001_Out_OUT00_2003_01]をダ ブルクリックします。

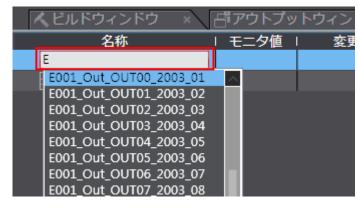

[E001_Out_OUT00_2003_01]が [名 称] セルに入力されます。



	スピルドウィンドウ ×		ウィンド×		ンドウ 🗵 🖂 ウォ	ッチ
_	名称	モニタ値	変更	1 データ型	割付:	走
	E001 Out OUT00 2003 01	0		UINT	ECAT://node#1/Out	ΟU
_	E001_In_IN00_2004_01	0		UINT	ECAT://node#1/In	INC
	Ø##1#	_				

同様にして、

[E001_In_IN00_2004_01]を [名称] セルに入力します。

8 [E001_Out_OUT00_2003_01]の[モ ニタ値]が[0]であることを確認しま す。




9 [E001_Out_OUT00_2003_01]の[変 更]エリアに[8421]を入力し、リター ンキーを押します。

このとき[モニタ値]が[8421]に変わったことを確認します。



14 [拡張出力ポート]ウィンドウが表示 されます。

[No.4000]の [状態]に[100]を入力します。

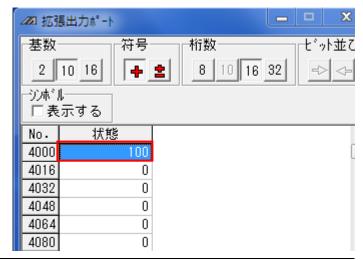

15 Sysmac Studio [ウォッチウィンドウ] 上で[E001_In_IN00_2004_01] の [モニタ値] が手順 14 で設定した[100]と同じ値に変わったことを確認します。




8. 初期化方法

本資料では、各機器が工場出荷時の初期設定状態であることを前提としています。初期設定状態から変更された機材を利用される場合には、各種設定が手順どおりに進めることができない場合があります。

▌8.1. コントローラの初期化

コントローラの設定を初期設定状態に戻すためには、Sysmac Studio のメニューバーから[コントローラ] ー [メモリオールクリア] を選択して処理を進めてください。

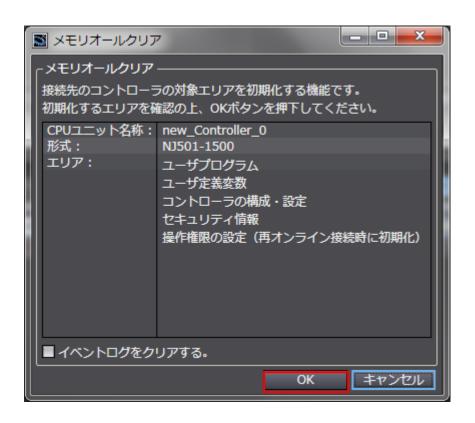

8.2. アイエイアイ製X-SELコントローラの初期化

アイエイアイ製 X-SEL コントローラの初期化方法については、「X-SEL 用パソコン対応ソフト 取扱説明書」(MJ0154)の「8.4 XSEL-R/S、RX/SX、RXD/SXD、SSEL、ASEL、PSEL パラメータ(工場出荷時)初期化方法」を参照してください。

9. 改訂履歴

改訂記号	改訂年月日	改訂理由・改訂ページ
Α	2013年6月11日	初版

本誌には主に機種のご選定に必要な 内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は 掲載しておりません。

ご使用上の注意事項等、 ご使用の際に必要な内容につきましては、 必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。 ★誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。
- 本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。 ●本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性を ご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途に使用される際には、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は 非居住者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先 ☆変様相談索

50 0120-919-066

携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015(通話料がかかります)

■営業時間:8:00~21:00 ■営業日:365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

●その他のお問い合わせ

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社 担当オムロン販売員にご相談ください。

オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン商品のご用命は

© OMRON Corporation 2013 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください