

RSELユニット RCON-PC / PCF / AC / DC / SC (PS) RCON接続仕様 SCON PIO/SIO/SCON拡張ユニット



クイックスタートガイド



STEP 1	配線する	p 8		
	1. コントローラーの配線	р 9		
	2. アクチュエーターの配線	p20)	
	3. ネットワーク・PIOの配線	p27	7	
	STEP			
	2 初期設定をする	p31		
	1. パソコン対応ソフトの設定		p32	
	2. SELユニットの設定		p38	
	3. PLCの設定		p57	
	4. ネットワークの通信状態確認	刃 心	p88	
	STEP			
	動作させる		p92	
	1. パソコン専用ティー	チングソフトから動作さ	せる	p93

株式会社アイエイアイ





はじめに

本書は、PROFINET IO仕様のRSEL立上げ作業を、より早く・簡単に行うために作られた資料です。 取扱いの詳細内容に関しましては、別途弊社RSEL取扱説明書(MJ0392)をご覧いただきますよう お願いします。

また、RSELの各ユニットが連結したものを『RSELシステム』という表記で説明をしています。

【本書対応の内容】

RSELユニット RCON-PC / PCF / AC / DC / SC (PS) RCON接続仕様 SCON PIO/SIO/SCON拡張ユニット



本書では、RユニットのRSEL・PROFINET IO仕様に共通した内容に関して、RCP6/RCS4アクチュエーター+RSELシステムを例に説明いたします。

また、ツール操作は、XSEL用パソコン対応ソフト、パソコンOS環境はWindows 10 にて説明します。

SELユニットの型式確認

SELユニット本体右側面部分に張付けられた型式銘版の "Model" 部分に型式が記載してあります。 この項目★部記載内容(I/O種類を表示)が "PRT"(PROFINET IO接続)であることをご確認ください。













1 必要な機器の確認

以下の機器を用意してください。




RSELシステムは各ユニットを連結せず、個々のユニットを包装し出荷をしています。 開梱時、まずお客様で注文された各ユニットが必要数あることをご確認ください。 以下に同梱されている製品の例を掲載します。

● SELユニット (型式例: RSEL-G-PRT-TRN) 数量:1





● 24Vドライバーユニット (型式例: RCON-PC/PCF/AC/DC) 数量: お客様の仕様による

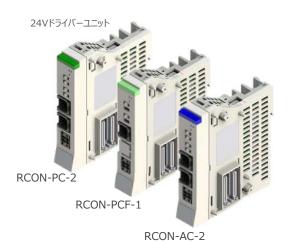













● 200V電源ユニット 数量:1台(型式:RCON-PS2-3)





● 200Vドライバーユニット (型式: RCON-SC) 数量: お客様の仕様による





● PIO/SIO/SCON拡張ユニット(型式: RCON-NP-EXT) 数量: お客様の仕様による
















● 24V電源ユニット (型式例: PSA-24(L)) 数量:お客様の仕様による





● ティーチングツール

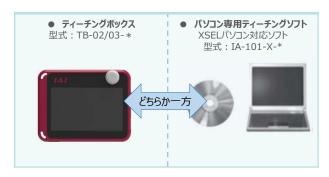

※ティーチングボックスとパソコン専用ティーチングソフトはどちらか一方が必要











アクチュエーター(型式例: RCP6-** / RCS4-**) 数量:お客様の仕様による







RCP2-RTBL












2 接続図から探す

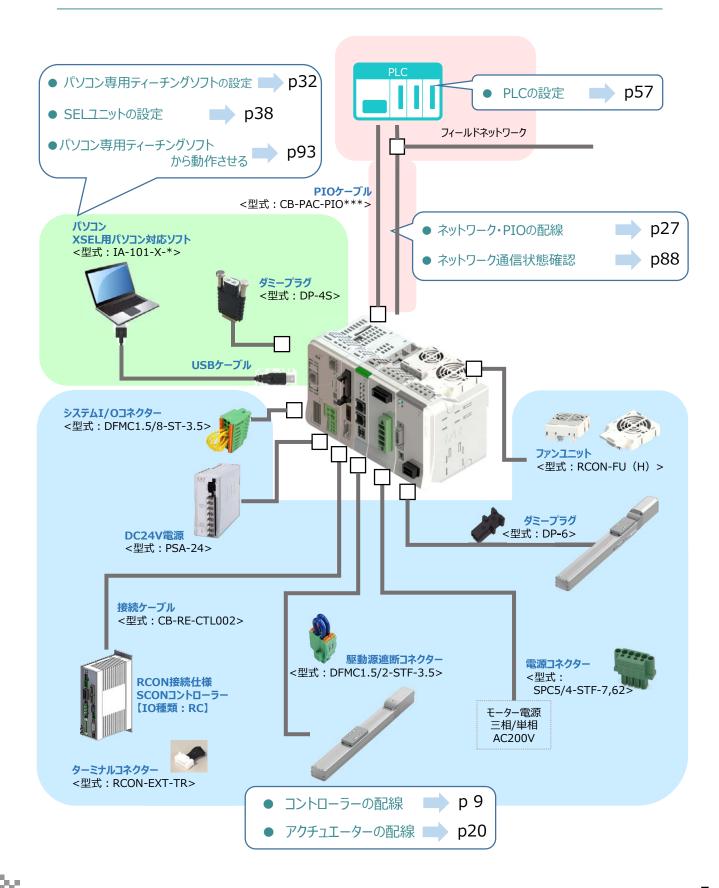

STFP 1

配線する

1. コントローフーの智能級	þ9
2. アクチュエーターの配線	p20
3. ネットワーク・PIOの配線	p27



STEP





1 コントローラーの配線


RSELシステムの組立て

1 各ユニットの連結

- ① "連結パーツ"の"操作部"を開く方向に回して止めます。
- ② "連結パーツ", "位置決めボス", "連結コネクター"がはめ合う様に合わせ、しっかりと挿込みます。
- ③ ユニット間の"連結パーツ"の操作部を閉じる方向に回して止めます。

用意する物

SELユニット/ドライバーユニット/ PIO・SIO・SCON拡張ユニット ターミナルユニット/SCON-CB-*-RC/ 200V電源ユニット

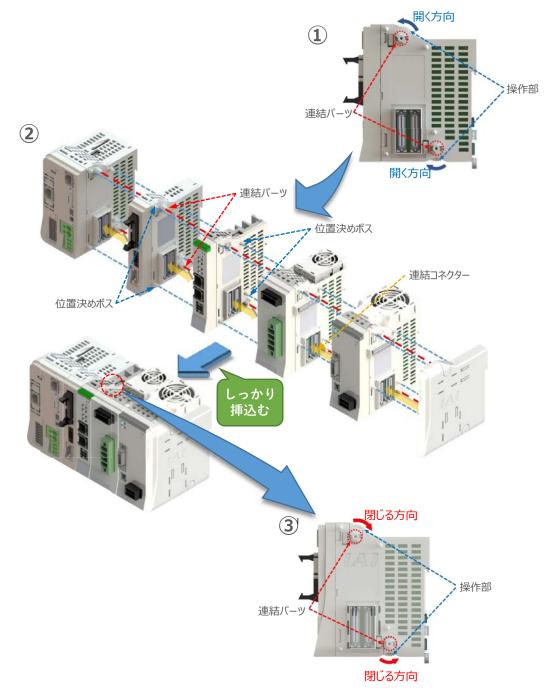





配線する








SCON拡張ユニットを連結する場合の注意点

SCON拡張ユニットについては、SELユニットに隣接するよう設置願います。 接続順番が異なる場合、通信に不具合が生じる可能性があります。

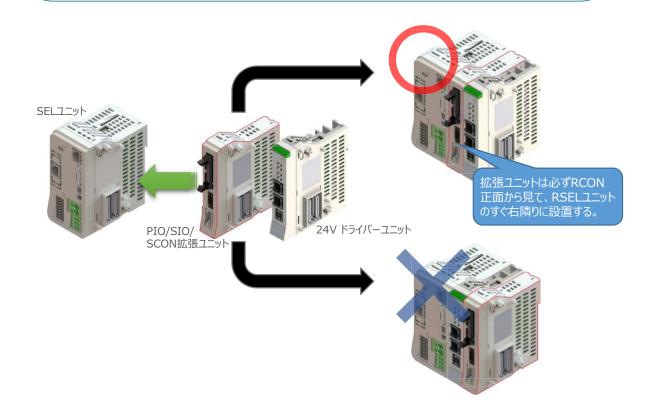

RCON-PS/RCON-SC をつなげる場合の注意点



●RCON-PSは、24Vドライバーユニットの右隣(24Vドライバーユニットがない場合はSELユニットの右隣)に配置します。

● RCON-SCは、RCON-PSの右隣に配置します。RCON-SCの右端にはターミナルユニットを配置します。

● ターミナルユニットは24V用と200V用のもので異なります。必ずRCON-PS2に付属のものを使用してください。










^{補足 1} ファンユニット取付け

オプションのファンユニットを取付ける手順について 説明します。

- ※ RCON-PS2-3には出荷時に取付けて出荷 しています。
- ① RSELシステムとファンユニットの 取付け向きを合わせます。

ファンユニットのツメを、ドライバーユニット へ右図のようにひっかけます。


- ② ファンユニットをRSELシステム正面側に 倒します。
- 3) ファンユニットを上から押え、はめ込みます。

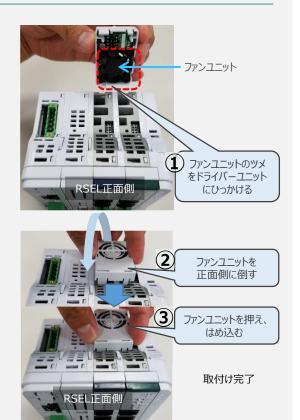


補足 2 200Vドライバーユニットへのファンユニット取付け

200Vドライバー用のファンユニットは、 RCON-SCに取付けて出荷されます。 本補足は、メンテナンスなどの際にご活用 ください。

- (1) RCON-SCとファンユニットの取付け向きを 合わせます。
 - ファンユニットのツメを、RCON-SCへ右図の ようにひっかけます。
- ② ファンユニットを正面側に倒します。
- 3 ファンユニットを上から押え、はめ込みます。

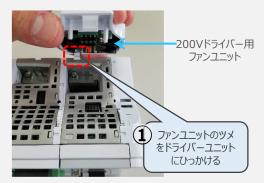

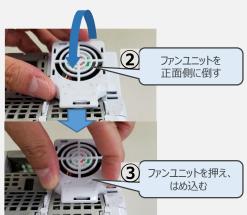











2 SCON と 拡張ユニットの接続

RSELシステムの仕様にSCON拡張ユニットを含む場合、以下の手順で組立てを行ってください。


(1) SCON拡張ユニットの接続コネクターにケーブルのコネクターを挿込みます。

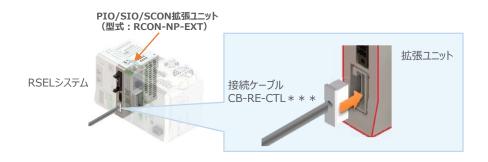

② SCON拡張ユニット(もしくは、PIO/SIO/SCON拡張ユニット)に接続したケーブル端のもう一方をSCON_RC仕様にある、RCON接続用コネクターの "IN" 側に挿込みます。

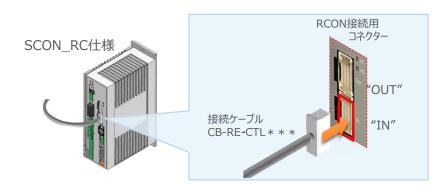

③ SCONの "OUT" 側RCON接続用コネクターにターミナルユニット(終端抵抗)を挿込みます。

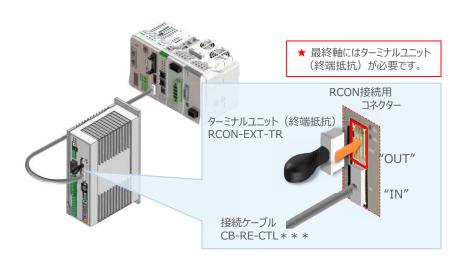



SCON本体の配線につきましては、クイックスタートガイド SCON (MJ0369) を参照願います。









SELユニットへの電源配線


用意する物

SELユニット/DC24V電源

3

電源コネクターへの配線

コントローラーに電源を供給するため、各コネクターの各端子へ配線をします。 以下の接続例を見ながら、配線作業を行ってください。

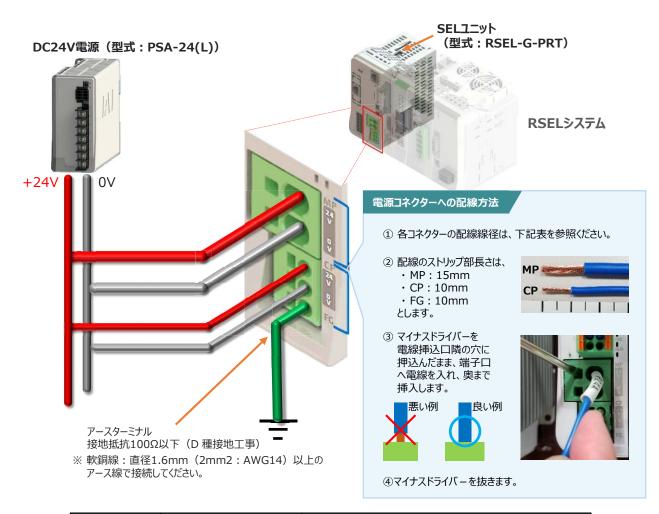

コネクター	名称	適合電線 線径 AWG(UL)(SQ(JIS))			
■● MP (モーター電源)		AWG 20~8 (0.5 ~ 8 sq)			
СР	CP (制御電源)	AWG 24~12 (0.2 ~ 3.5 sq)			



MP(モーター電源)、CP(制御電源)の電線は、コントローラーの電源供給部(コネクター部)で電流値を許容できる太さのものを使用してください。

また、絶縁被覆の温度定格が60℃以上の電線を使用してください。



接続するアクチュエーター型式、ドライバーユニットにより、コントローラーの消費電流は異なります。 詳しくは、RSEL取扱説明書(MJ0392)の「仕様編 第2章 2.2 電源容量」を参照してください。





配線する






4


システムI/O コネクターへの配線

非常停止回路やイネーブル入力回路構築のためにはシステムI/Oコネクターの配線が必要です。 以下、配線方法を説明します。

① RSELマスターユニットのシステムI/O部に、システムI/O配線コネクターを差込みます。

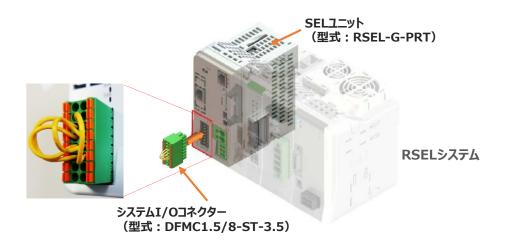

② システムI/Oコネクターの各端子へ配線をします。 ここでは、停止回路に停止スイッチをつなげる例を示します。以下の接続例を見ながら、配線作業を 行ってください。

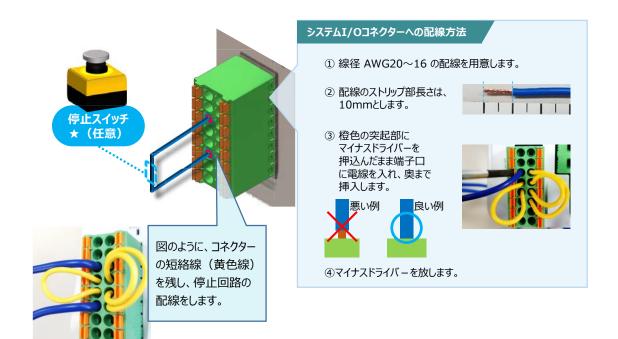








24Vドライバーユニット 駆動源遮断回路の配線

用意する物

24Vドライバーユニット/ 駆動源遮断コネクター

5 24Vドライバーユニットの駆動源遮断コネクターへの配線

1 24Vドライバーユニットの駆動源遮断入出力部にコネクターを差込みます。

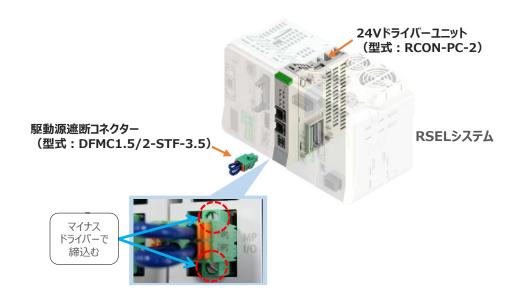

② 24Vドライバーユニットに駆動源遮断回路を設けない場合は、納品時から配線してある短絡線を そのままにします。

駆動源遮断回路を設ける場合には、以下の要領で配線を行います。











200V電源ユニットへの電源配線


用意する物

RCON-PS2/電源コネクター


6 RCON-PS2 電源コネクターへの配線

200VサーボドライバーRCON-SCを駆動用電源を供給するために、RCON-PS2の電源コネクターへ配線をします。

(1) 200Vモーター電源ユニット (RCON-PS2) に電源コネクターを挿込みます。

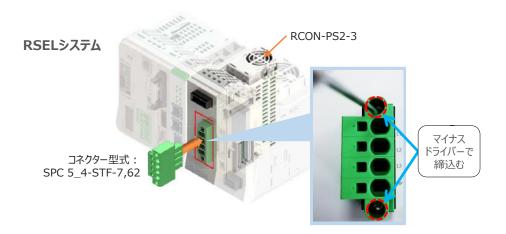

② 各端子へ配線をします。以下の接続例を見ながら、配線作業を行ってください。

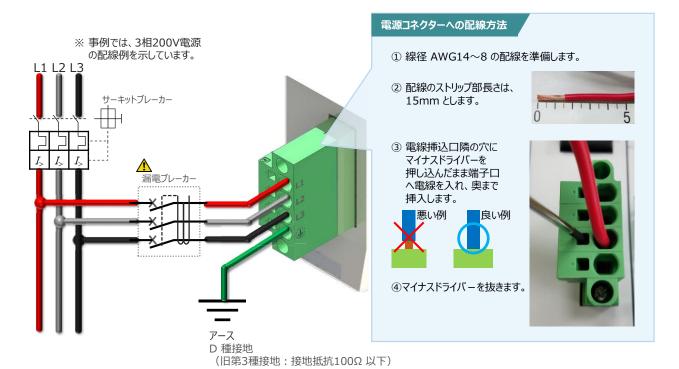

注意

漏れ電流は、接続されるモーター容量、ケーブル長および周囲環境によって変化します。そのため、 漏電保護を行う場合は、漏電ブレーカの設置個所で漏れ電流の測定を行ってください。 漏電ブレーカーに関しては、火災の保護、人間の保護などの目的を明確にして選定する必要が あります。漏電ブレーカーは、高調波対応型(インバーター用)を使用してください。








補足

ノイズフィルターを使用する場合の RCON-PS2 電源コネクター配線


RCON-PS2にノイズフィルターの設置は不要です。しかし、装置をCEマーキング相当にする場合には、ノイズフィルターの設置が必要です。

以下に、ノイズフィルターを使用する場合の配線例を示します。

1 3相200V 電源供給時の配線例

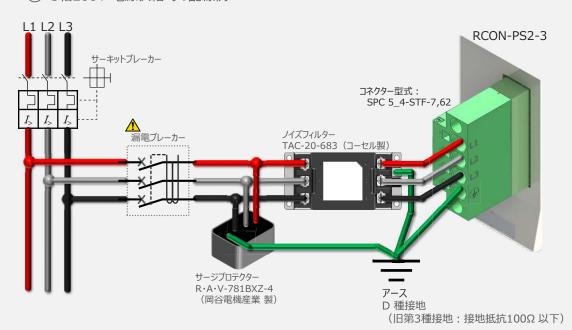

② 単相200V 電源供給時の配線例

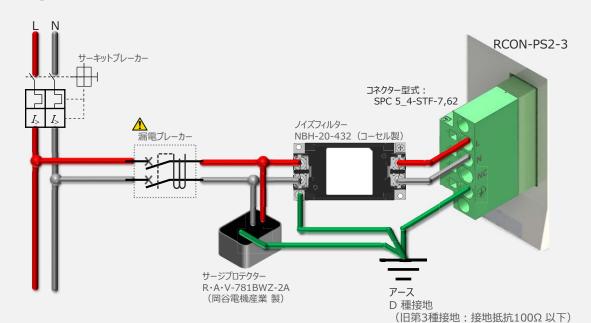

漏れ電流は、接続されるモーター容量、ケーブル長および周囲環境によって変化します。そのため、 漏電保護を行う場合は、漏電ブレーカの設置個所で漏れ電流の測定を行ってください。 漏電ブレーカーに関しては、火災の保護、人間の保護などの目的を明確にして選定する必要が あります。漏電ブレーカーは、高調波対応型(インバーター用)を使用してください。











RCON-SC "DRV STOP" について

200Vドライバーユニットは、外部駆動源遮断用コネクターの代わりに、内部の半導体による駆動源 遮断回路とドライバー停止回路(DRV STOP)をもっています。

ドライバー停止回路(DRV STOP)は、入力信号の状態に応じて、リアクションタイム(8ms 以下)後にコントローラー内部の遮断回路にてモーターへのエネルギー供給を遮断します。

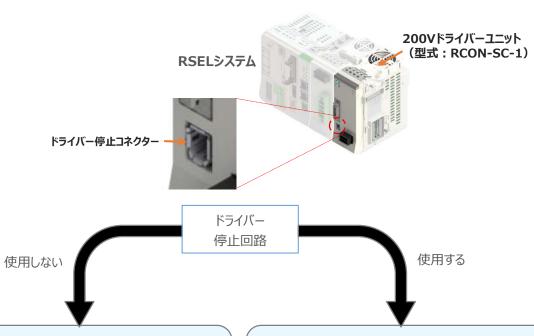

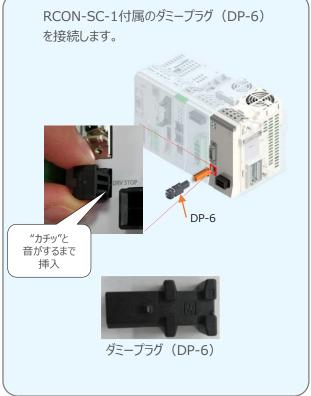

ドライバー停止機能を使用する場合、I/O配線をする 必要があります。


その場合、コネクターを準備し、配線を製作する必要があります。

メーカー: タイコエレクトロニクス

型式: 2013595-1 (はんだタイプ)

※圧接タイプもあります。

※かしめ工具2229737-1 が必要です。

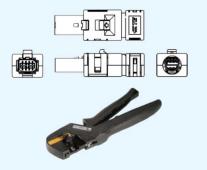

※ 詳細はRCON, RSELの取扱説明書確認ください。



配線する



補足

RSELシステムに使用する電源配線の適合電線径

RSELに配線する電線は、下記の適合電線を使用してください。

ユニット	コネクター	名称	適合電線 線径 AWG(UL) (SQ(JIS))
SELユニット	******	システムI/O	AWG $24 \sim 16$ $(0.2 \sim 1.25 \text{ sq})$
SELユニット	99	MP (24Vモーター電源)	AWG $20 \sim 8$ (0.5 $\sim 8 \text{ sq}$)
SELユニット	CP	CP (制御電源)	AWG $24 \sim 12$ (0.2 $\sim 3.5 \text{ sq}$)
24Vドライ バーユニット		駆動源遮断 コネクター	AWG $24 \sim 16$ $(0.2 \sim 1.25 \text{ sq})$
200V 電源ユニット	1 2 2 3 3 4 4	AC200V 入力コネクター	AWG14~8(銅線) (2 ~ 8 sq)

※ 絶縁被覆の温度定格が60℃以上の電線を使用してください。



- MP(モーター電源)、CP(制御電源)の電線は、コントローラーの電源供給部 (コネクター部)で電流値を許容できるものを使用してください。 適合電線線径よりも細い電線を使用たり、配線距離が長い場合、電圧降下により エラーが発生したり、アクチュエーターの能力が低下する場合があります。
- 使用する電流量よりも許容電流の大きな電線径の電線を使用してください。 適合電線線径よりも細い電線を使用した場合、電流を流す事で異常発熱します。 これにより、ケーブル被服の溶融や発火などを生じる恐れがあります。



接続するアクチュエーター型式、ドライバーユニットにより、コントローラーの消費電流は異なります。 詳しくは、RSEL取扱説明書(MJ0392)の「仕様編 第2章 2.2 電源容量」を参照してください。



STEP

1





2 アクチュエーターの配線


用意する物

RSELシステム/アクチュエーター/ モーターエンコーダーケーブル

▼クチュエーター型式と24V系ドライバーユニット型式の確認

アクチュエーターを接続する前に、ドライバーユニットとアクチュエーターの組合せが一致しているかどうか必ず ご確認ください。

接続可能なアクチュエーター型式は各ドライバーユニット左側面の製番シールもしくは正面パネルに記載されています。

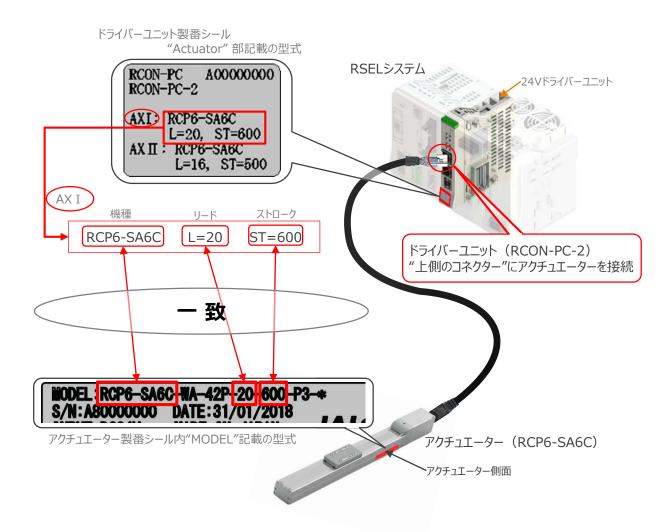







24Vドライバーユニットとモーター・エンコーダーケーブルの接続

RSELドライバーユニットとアクチュエーターの接続は、アクチュエーターのタイプにより4種類あります。


配線図

- ① RCP6/RCP6CR/RCP6W/RCP5/RCP5CR/RCP5W (高推力タイプ ▲ 以外)
- ③ RCP4 グリッパー(GR*)、ST4525E、SA3/RA3
- ® RCP2CR/RCP2Wのロータリー(RT∗)およびGRS/GRM/GR3SS/GR3SM
- (3) RCA2/RCA2CR/RCA2W (CNSオプション)
- (6) RCD-RA1DA、RCD-GRSNA



配線図

- ② RCP6/RCP6CR/RCP6W/RCP5/RCP5W 高推力タイプ A
- ④ RCP4/RCP4W 高推力タイプ▲
- ⑤ RCP4/RCP4CR/RCP4W (GR *、ST4525E、SA3/RA3、高推力タイプ ▲以外)

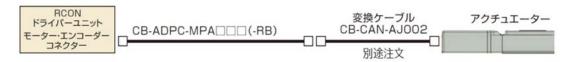


配線図

- 6 RCP3
- RCP2/RCP2CR/RCP2W-GRSS/GRLS/GRST/GRHM/GRHB、
 RCP2-SRA4R/SRGS4R/SRGD4R
- ② RCA2/RCA2CR/RCA2W、RCL
- ④ RCA 全長ショートタイプ (RCA-SRA4R/SRGS4R/SRGD4R)



配線図

- ⑦ RCP2-RTBS/RTBSL/RTCS/RTCSL
- ⑩ RCP2/RCP2CR/RCP2W 高推力タイプ▲
- ⑪ RCP2/RCP2CR/RCP2W一部除く(詳細は、前ページ一覧表参照)
- ⑤ RCA/RCACR/RCAW (RCA-SRA4R/SRGS4R/SRGD4R以外)

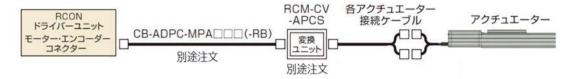



高推力用パルスモーター (56SP、60P、86P) を使用しているアクチュエーターを指します。



STEP


1






事例では、配線図A(RCP6-SA6C)と配線図D(RCP2-RTBL)の接続例について示します。

● "配線図 A" と RCONの接続方法

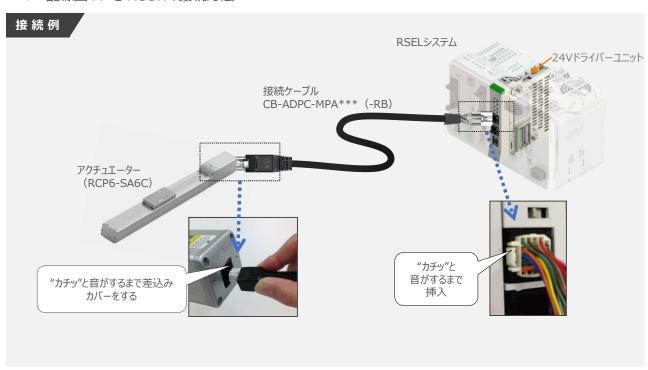

● "配線図 D" と RCONの接続方法

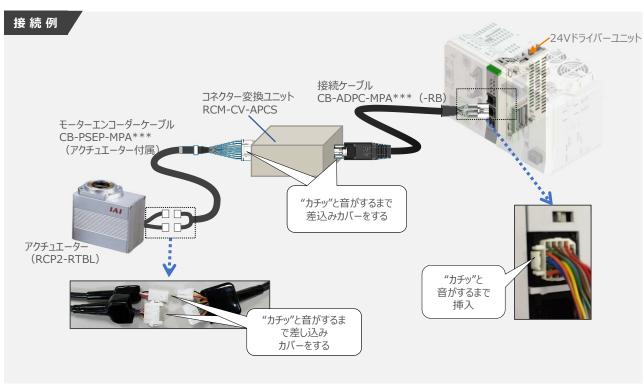



コネクター変換ユニット、接続ケーブル、コネクター変換ケーブルが必要な機種は、購入時に型式を指定ください。型式にて指定されていない場合は、別途購入が必要です。





補足

アクチュエーター接続ケーブル 一覧表

RSELシステムのドライバーユニットとアクチュエーターを接続するケーブルの型式は、以下の表を参照ください。



アクチュエーターケーブル長さオプションを利用している場合、アクチュエーターからコントローラーまでのケーブル長さを20m以内になるよう調整ください。

		アクチュエーター	適用	接続ケーブル ^{※2}		
No.	シリーズ	シリーズ タイプ		モーターエンコーダー一体型ケーブル (-RB:ロボットケーブル) [各種アクチュエーター接続ケーブル]	変換ユニット	配線図
1	RCP6 RCP6CR RCP6W	高推力タイプ ^(※1) 以外	P5	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB)	_	А
2	RCP5 RCP5CR RCP5W	高推力タイプ(※1)	P6	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB) CB-CAN-AJ002(変換ケーブル)	_	В
3		グリッパー(GR *)、ST4525E、SA3/RA3	P5	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB)	_	А
4	RCP4 RCP4CR RCP4W	高推力タイプ ^(※1)	P6	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB) CB-CAN-AJ002(変換ケーブル)	_	В
(5)		③、④以外	P5	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB) CB-CAN-AJ002(変換ケーブル)	_	В
6	RCP3		P5	CB-RCAPC-MPA□□□ (-RB)	_	С
7		RCP2(標準タイプ)のロータリー小型タイプRCP2-RTBS/RTBSL/RTCS/RTCSL	P5	CB-ADPC-MPA (-RB)	要	D
8	RCP2 RCP2CR RCP2W	RCP2CR(クリーンタイプ)、 RCP2W(防塵防滴タイプ) 上記タイプのロータリー(RT*) 上記タイプのGRS/GRM/GR3SS/GR3SM	P5	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB)	_	А
9		RCP2CR	全(標準/クリーン/防塵防滴)タイプの GRSS/GRLS/GRST/GRHM/GRHB 全長ショートタイプ(RCP2のみ) RCP2-SRA4R/SRGS4R/SRGD4R	Р5	CB-RCAPC-MPA□□□ (-RB)	_
10	高推力タイプ(※1)		P6	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB) CB-CFA-MPA□□□ (-RB)	要	D
(1)			P5	CB-ADPC-MPA (-RB)	要	D
12	RCA2/RCA	CA2/RCA2CR/RCA2W、RCL		CB-RCAPC-MPA□□□ (-RB)	_	С
13	全長ショートタイプ(RCAのみ) RCA RCA-SRA4R/SRGS4R/SRGD4R		A6	CB-RCAPC-MPA□□□ (-RB)	_	С
14)	RCACR RCAW			CB-ADPC-MPA (-RB)	要	D
15	RCD	D RCD-RA1DA、RCD-GRSNA		CB-ADPC-MPA□□□ (-RB)	_	А
16	wu		PM2	CB-ADPC-MPA□□□ (-RB)	_	А



- ※1 高推力用パルスモーター(56SP、60P、86P)を使用しているアクチュエーターを指します。
- ※2 RCON接続ケーブルの長さは、変換ユニットの有無に関わらず最大で 20m です。 但し、DCドライバーユニットから RCD アクチュエーターまでの最大長さは 10m です。








200Vドライバーユニット型式 と アクチュエーター型式の確認

アクチュエーターを接続する前に、ドライバーユニットとアクチュエーターの組合せが一致しているかどうか必ず ご確認ください。

接続可能なアクチュエーター型式は各ドライバーユニット左側面の製番シールもしくは正面パネルに記載されています。

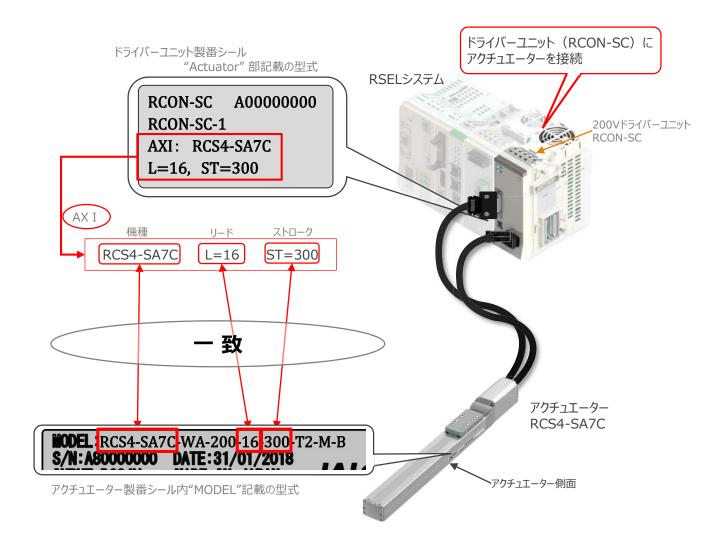










200Vドライバーユニット と アクチュエーターのケーブル接続

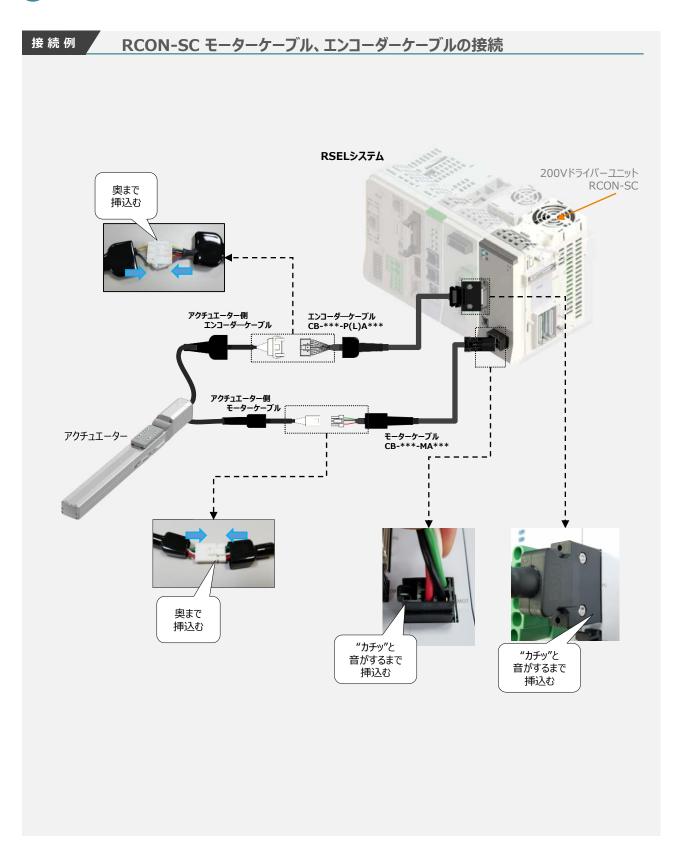





補足

アクチュエーター接続ケーブル 一覧表

RSELシステムの200Vドライバーユニットとアクチュエーターを接続するケーブルの型式は、以下の表を参照ください。

		アクチュエーター	適用		RCON接続ケーブル				
No.	シリーズ	対象タイプ	コントローラー 記号	最大 ケーブル長 (m)	モーターケーブル	モーター ロボットケーブル	エンコーダー ケーブル	エンコーダー ロボットケーブル	
1	RCS4 RCS4CR		T4	20	CB-RCC1-MA□□□	CB-X2-MA□□□	=	CB-X1-PA□□□	
2	RCS3(P) RCS3(P)CR	CTZ5C CT8C	T4	20	CB-RCC1-MA	CB-X2-MA□□□	_	CB-X1-PA□□□	
	上記以外						CB-RCS2-PA□□□	CB-X3-PA□□□	
3	RCS2 RCS2CR	RTC□L RT6	T4	20	CB-RCC1-MA□□□	CB-X2-MA□□□	CB-RCS2-PLA□□□	CB-X2-PLA□□□	
	RCS2W	上記以外					CB-RCS2-PA□□□	CB-X3-PA□□□	
		RA13R					CB-RCS2-PLA□□□	CB-X2-PLA□□□	
4	ロ - RCS2 セ ル	RA13R ブレーキ付 (ブレーキボックス付) RA13R	T4	20	CB-RCC1-MA	CB-X2-MA□□□	【アクチュエーター〜ブレーキボックス】 CB-RCS2-PLA□□□ 【ブレーキボックス〜コントローラー】 CB-RCS2-PLA□□□ 【アクチュエーター〜ブレーキボックス】	【アクチュエーター〜ブレーキボックス】	
	ж	ブレーキ付 (ブレーキボックス無)					CB-RCS2-PLA□□□	CB-X2-PLA□□□	
	IS(P)B IS(P)DB IS(P)DBCR	オブション: リミットスイッチ付仕様 ^(注)	Т4	30	-	CB-X2-MA□□□	_	CB-X1-PA□□□ ※バッテリーレスアブソ仕様で ケーブル長が 21m以上30m以下の場合は CB-X1-PA□□□-AWG24 CB-X1-PLA□□□ ※バッテリーレスアブソ仕様で ケーブル長が 21m以上30m以下の場合は CB-X1-PLA□□-AWG24	
-	IS(P)A IS(P)DA IS(P)DACR SSPA SSPDACR IF		T4	30	-	CB-X2-MA□□□	-	CB-X1-PA□□□	
	RS オプション: リミットスイッチ付仕様 ^(注)							CB-X1-PLA□□□	
7	NSA		T4	30	_	CB-X2-MA□□□	=	CB-X1-PA□□□	
								CB-X3-PA□□□	
	NS	オプション : リミットスイッチ付仕様 ^(注)	T4	30	_	CB-X2-MA□□□	_	CB-X2-PLA□□□	
(9)	DD(A) DD(A)CR DDW	T18	T4	30	=	CB-X2-MA	=	CB-X3-PA□□□	
	WDDD		т.	20		CB-XMC1-MA□□□		CB-X2-PLA□□□	
10	LSA	上記以外	T4	20	_	CB-X2-MA□□□	_	CB-X3-PA□□□	
11)	LSAS		T4	20	_	CB-X2-MA□□□	-	CB-X1-PA□□□	
12)	IS(P)WA		T4	30	_	CB-XEU1-MA□□□	_	CB-X1-PA□□□-WC	



リミットスイッチ付のアクチュエーターを動作する場合は、リミットスイッチ付仕様のケーブルになります。 (リミットスイッチの配線を内蔵しています。)










3 ネットワーク・PIOの配線

フィールドネットワークの配線

本書ではオムロン製PLC NJシリーズとRSELシステムを接続する場合の例をご紹介します。

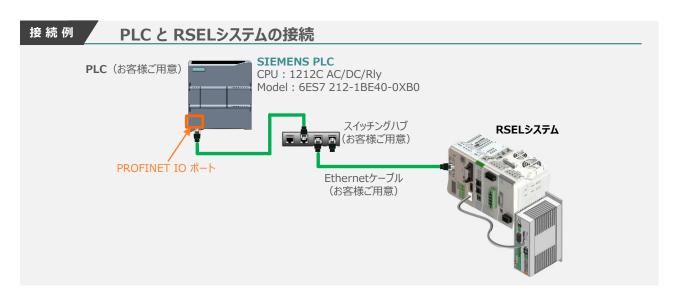

Point!


Ethernetケーブルは、カテゴリ5以上のストレートケーブルをご使用ください。 (ケーブル長:100m 以内、アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブル推奨)

PROFINET IO ネットワークコネクターへの配線



配線する際には、PLC ならびに RSELシステムの電源をOFF にした状態で作業してください。

コネクターの向きに注意して、Ethernetケーブルのコネクターを「カチッ」と音がするまで差込みます。

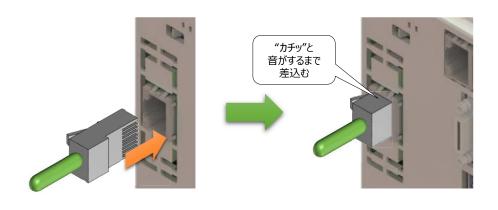










PIOの配線


RSELシステムの PIOユニット(PIO/SIO/SCON拡張ユニット)へのPIOケーブル配線について以下説明します。

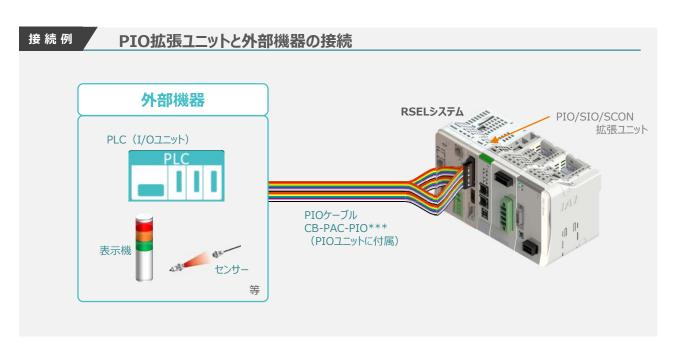

1

PIOコネクターへの配線

PIOフラットケーブルのコネクター側を RSELシステムのPIOユニットもしくは、PIO/SIO/SCON 拡張ユニットに接続します。

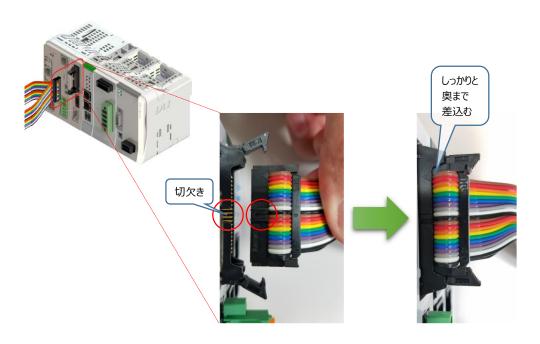








2

STEP

1

PIOフラットケーブル と 外部機器への接続

PIOフラットケーブルのバラ線側を外部機器に接続します。

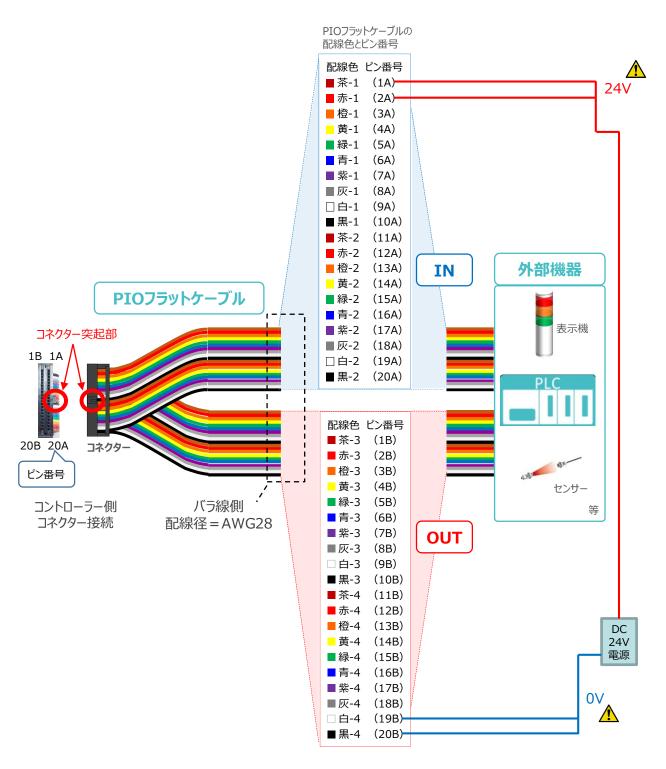



配線の際、OVと24Vは共に2本ずつ配線してください。 配線をしない場合、I/Oの電源容量が不足し、信号の入出力が正しく出来なくなります。






補足

PIOユニット、PIO/SIO拡張ユニットの割付

固定割付にて、入力開始ポートNo.を 0、出力開始ポートNo.を 300 に設定した場合、下表のポートNo.になります。

ピン番号	区分	信号名	ポートNo.	ピン番号	区分	信号名	ポートNo.
1A	24	P24	-	1B		OUT0	300
2A	24	P24	-	2B		OUT1	301
3A	-	-	-	3B		OUT2	302
4A	-	-	-	4B		OUT3	303
5A		INO	0	5B		OUT4	304
6A		IN1	1	6B		OUT5	305
7A		IN2	2	7B		OUT6	306
8A		IN3	3	8B	出力	OUT7	307
9A		IN4	4	9B	ЩЛ	OUT8	308
10A		IN5	5	10B		OUT9	309
11A		IN6	6	11B		OUT10	310
12A	入力	IN7	7	12B		OUT11	311
13A	7/)	IN8	8	13B		OUT12	312
14A		IN9	9	14B		OUT13	313
15A		IN10	10	15B		OUT14	314
16A		IN11	11	16B		OUT15	315
17A		IN12	12	17B	-	-	=
18A		IN13	13	18B	-	-	-
19A		IN14	14	19B	0	N	-
20A		IN15	15	20B	0	N	ı

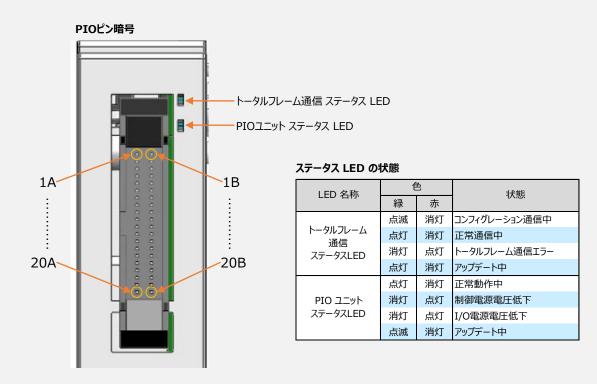

STEP 2

初期設定をする

1.	パソコン対応ソフトの設定	p32
2.	SELユニットの設定	p38
3.	PLCの設定	p57
4.	ネットワークの通信状態確認	p88







初期設定をする



1 パソコン専用ティーチングソフトの設定

XSEL用パソコン対応ソフトとUSBドライバーのインストール

操作は、IAI製 XSEL用パソコン対応ソフト(パソコンOS環境は Windows10)にて説明します。

1 XSEL用パソコン対応ソフトのインストール


用意するもの

RSELシステム/パソコン/ XSEL用パソコン対応ソフト-CDROM/ 通信ケーブル

(1) パソコンの光学ドライブにIA-OS-USB付属のDVDを挿入します。



2 XSEL用パソコン対応ソフト日本語版 をクリックします。

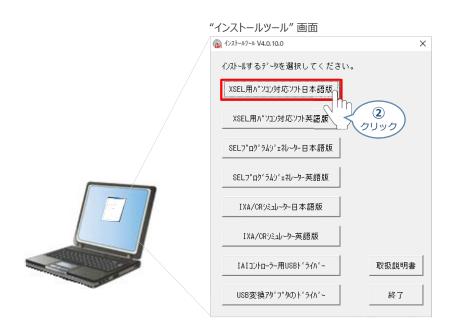


Point! DVDを挿入した際に起動方法の確認ウィンドウが表示される場合は、"自動再生"を選択します。フォルダーの中身が表示された場合は"IAI_Install"をダブルクリックで実行します。






③ インストールを行います。 はい をクリックします。

"インストール続行の確認"画面

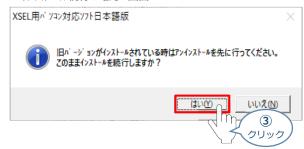

4 インストールの準備がはじまります。

"インストールの準備"画面

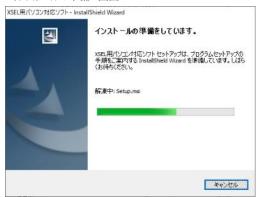

(5) 次へ(N) > をクリックします。

"XSEL用パソコン対応ソフト用のInstallShieldウィザード"画面



p33 ©2020 /株式会社アイエイアイ









⑥ "ユーザー情報"画面が表示されます。ユーザー情報を入力し、 次へ(N) > をクリックします。

"ユーザー情報"画面

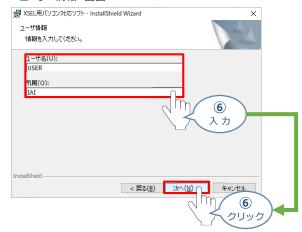

"インストール先のフォルダ"画面

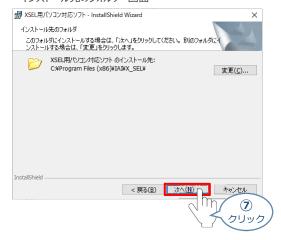

8 このコンピュータを使用するすべてのユーザ(A) をクリックします。

"プログラムインストール準備完了"画面







9 インストールがはじまります。



① インストール完了後、"プログラムの起動"のチェックを外し、 **完了(F)** をクリックします。



お客様のパソコンデスクトップ上に、"XSEL用パソコン対応ソフト"のショートカットが表示されているか確認します。







STEP 2

初期設定をする



2


USBドライバーのインストール

このUSBドライバーは、USB対応パソコン専用ティーチングソフト(型式: IA-101-X-USBMW)に付属する専用ケーブルを使用する場合にインストールします。



RSELにあるUSBポート (mini B) 用ではありません。Windows10の場合、RSELと直接USB 接続するためのソフトはOS側でインストールされています。

① USB変換アダプタのドライバー をクリックします。

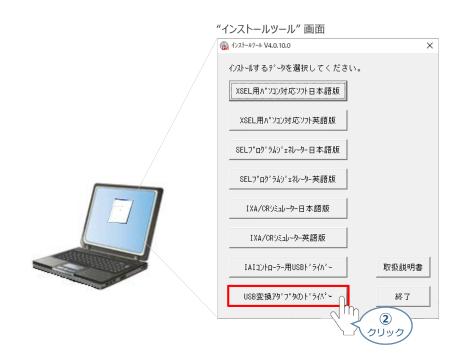

"USB変換アダプターのドライバー" 画面







③ 次へ(N) > をクリックします。





以上でインストール作業は終わりです。










2 SELユニットの設定

用意するもの

RECシステム/パソコン/通信ケーブル

操作は、ゲートウェイパラメーター設定ツール(パソコンOS環境 Windows 10)にて説明します。

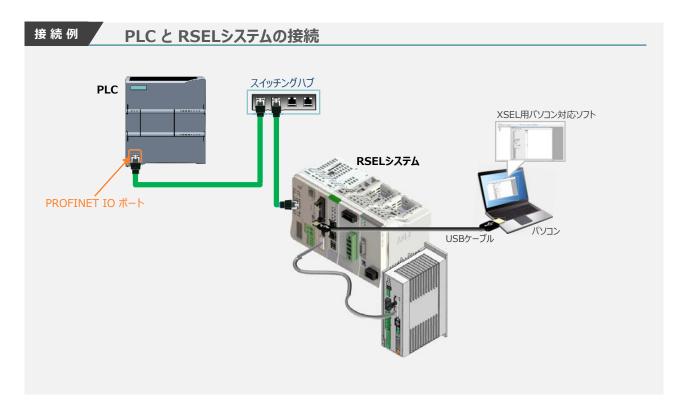

Point!


RSELを動かすためには以下の設定が必要です。

● RSEL軸設定:ドライバーユニットの割付け設定を行います。

● RSELネットワーク設定: PLCや外部機器との通信を行うための設定です。





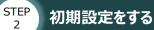






RSEL と XSEL用パソコン対応ソフト通信接続作業

1 パソコン用通信ケーブルの接続と電源投入


(1) USBケーブルを下図のように接続します。

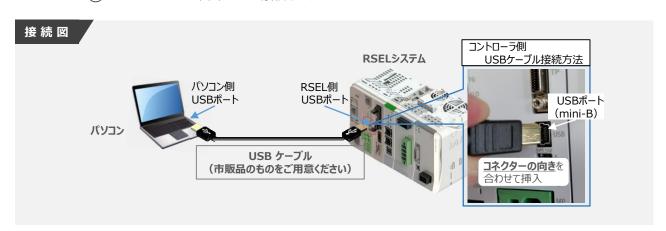




コントローラー『USB』ポートに USBケーブルを接続する際は、上記赤枠内の通りコネクターの向きを合わせた上、挿入してください。 行わない場合コネクターを破損させる原因になります。

② USBケーブル接続後コントローラー電源コネクター部にDC24V電源を投入します。

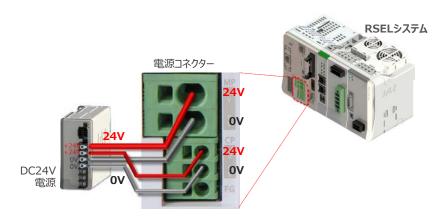

③ コントローラーの動作モード設定スイッチを『MANU』側に倒します。

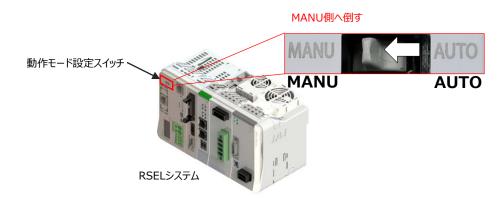







2 XSEL用パソコン対応ソフトの起動と通信接続


① をWクリックし、ソフトウエアを起動します。



② "接続確認"画面が表示されたら、 OK をクリックします。



③ "複数プログラム同時起動設定"画面が立ち上がります。 プルダウンリストから 複数プログラム同時起動許可(MANU)を選択します。

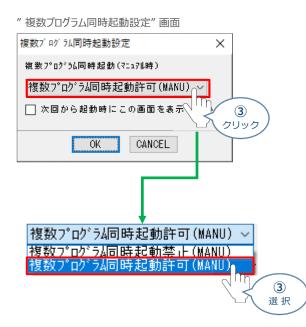




4 OK をクリックします。


"複数プログラム同時起動設定"画面



⑤ "安全回路確認" 画面が立ち上がります はい(Y) をクリックします。


"安全回路確認" 画面

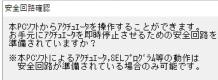

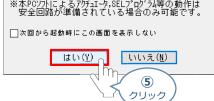

(6) XSEL用パソコン対応ソフトの "メイン" 画面が立ち上がります。

"メイン" 画面

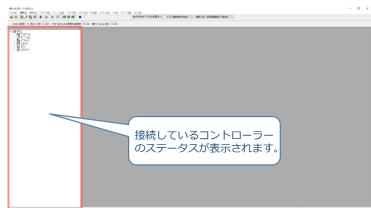



XSEL用パソコン対応ソフトの"メイン"画面ステータス欄に何も表示されない場合は、通信ができていない状態です。通信できていない場合は、コントローラーに接続している通信ケーブルの挿入具合や断線していないかをご確認ください。








RSEL軸設定

1 RSEL軸設定画面を開く

"メイン"画面のメニューバーにある コントローラ(C) をクリックします。

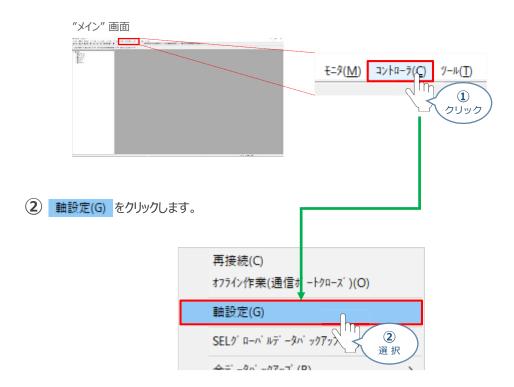

③ 初回通信時は、以下の "RSEL軸設定初回通信時" 画面が立ち上がります。









初期設定をする




2 接続軸の割当てとデータ書き込み

① 初回通信時、以下の画面が表示されます。ここでは、 はい をクリックし軸設定状況の通りの 割付とします。

"RSEL軸設定初回通信時"画面



(2) はい をクリックします。

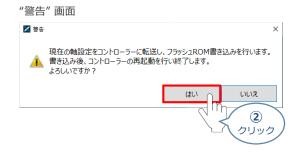



フラッシュROMへ書き込みを行う際、ポジションデーターの初期化も行われます。 必要に応じてポジションデータバックアップをするようにしてください。

③ "フラッシュROM書込み中"画面が表示されます。しばらく待ちます。

"フラッシュROM書込み中"画面

XSEL用パソコン対応ソフト

フラッシュROM書き込み中






初期設定をする



④ コントローラーの再起動がはじまります。再起動後、"接続確認" ⇒ "データ取得" と進みます。



⑤ XSEL用パソコン対応ソフトの"メイン"画面に戻ります。

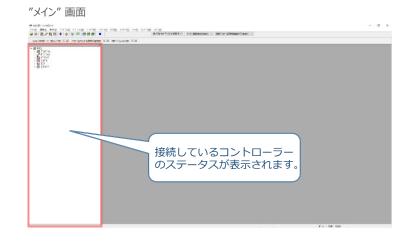

以上で、RSEL軸設定は終わりです。






初期設定をする






RSELシステムのパラメーター編集

PLC との通信を行うため、RSELシステムのパラメーター設定を行います。

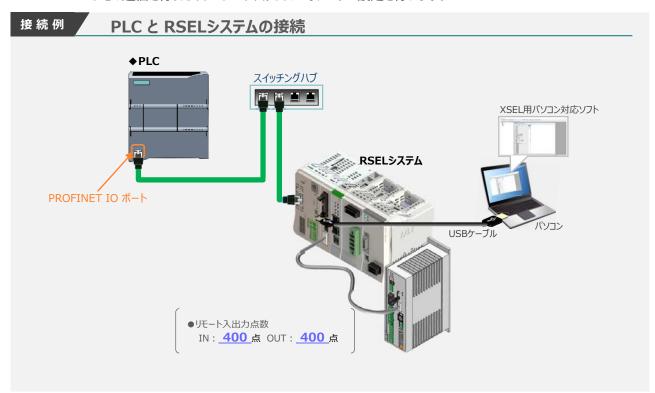

1 パラメーター編集画面を開く

(1) "メイン"画面のメニューバーにある パラメータ(P) をクリックします。

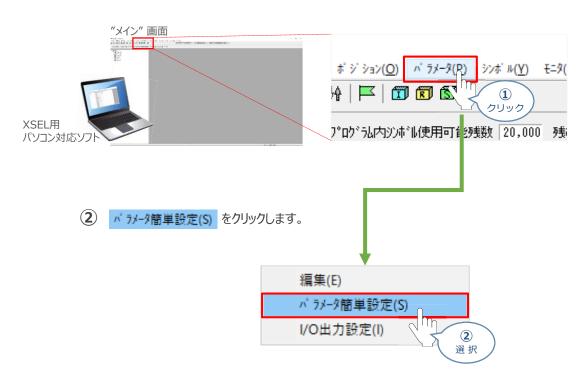




2

初期設定をする



(3) "メイン画面" に "パラメーター編集" 画面と "パラメーター簡単設定" 画面 が立上がります。

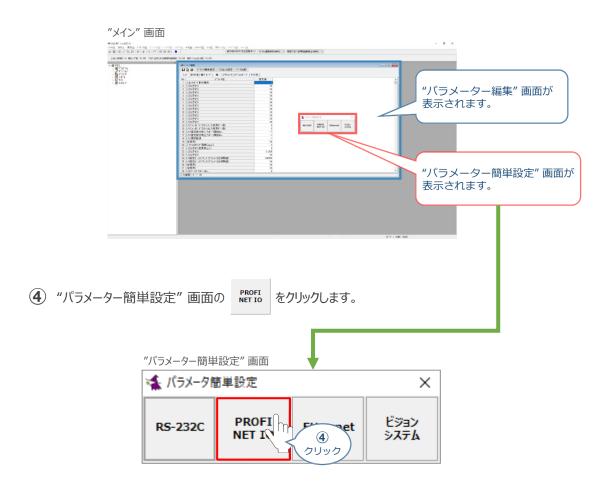

(5) "フィールドバス設定"画面が表示されます。





パラメーター簡単設定についての詳細は、 パソコン専用ティーチングソフト X-SELパソコン対応ソフト RSEL編 取扱説明書 (MJ0398) 8.4 パラメーター簡単設定 を参照ください。

p46 ©2020 /株式会社アイエイアイ






初期設定をする



2 フィールドバス 通信設定

フィールドバスの通信設定についてパラメーター編集を行います。


(1) "フィールドバス設定"画面は表示されます。 通信設定 タグをクリックします。

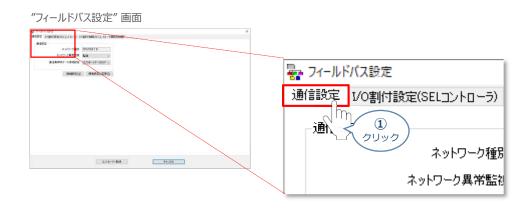

2 "ネットワーク異常監視"を
にします。



③ "通信異常時データ保持設定"を設定します。ここでは、入力ポートデータクリアを選択します。

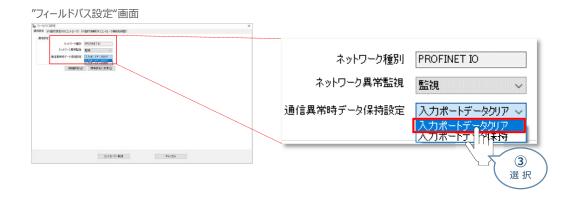








3

フィールドバス I/O割付け設定


フィールドバス入出力についてパラメーター編集を行います。本事例では、以下表の"設定値"を例に設定をします。

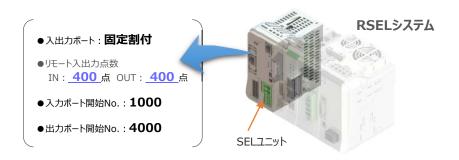

関連するパラメーター (I/Oパラメーター)

MALTONIA (1) ONDER OF									
No.	パラメーター名称	初期値	入力範囲	設定値	備考				
1	入出力ポート割付種別	0	0~20	0	事例では、固定割付を設定します。				
14	I/O1フィールドバス リモート入力使用ポート数	64	0~1024	400	事例では、使用する入力ポート数を400とします。				
15	I/O1フィールドバス リモート出力使用ポート数	64	0~1024	400	事例では、使用する出力ポート数を400とします。				
16	I/O1固定割付時 入力ポート開始No.	0	-1, 0~299, 1000~3999	1000	-1設定時、無効 0+(8の倍数)(0~299) 1000+(8の倍数)(1000~3999) ※ 1000~3999はフィールドバスのみ設定可能				
17	I/O1固定割付時 出力ポート開始No.	300	-1, 300~599, 4000~6999	4000	-1設定時、無効 0+(8の倍数) (300~599) 1000+(8の倍数) (4000~6999) ※ 4000~6999はフィールドバスのみ設定可能				

① "フィールドバス設定"画面の I/O割付設定(SELコントローラ) タグをクリックします。

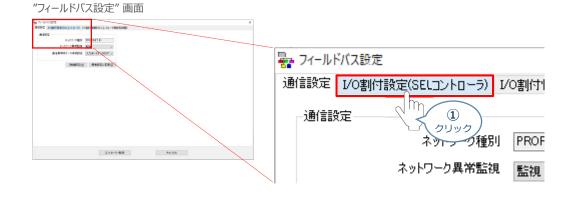







初期設定をする




② "フィールドバス設定" 画面の 固定割付 タグをクリックします。

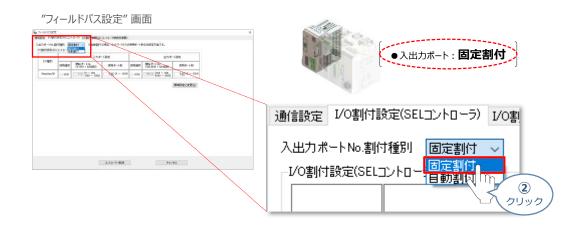

③ "I/O割付設定(SEL)コントローラー" の 入力ポート 設定をします。
"使用選択"欄に ☑ をつけ、"開始ポートNo." と "使用ポート数"を入力します。

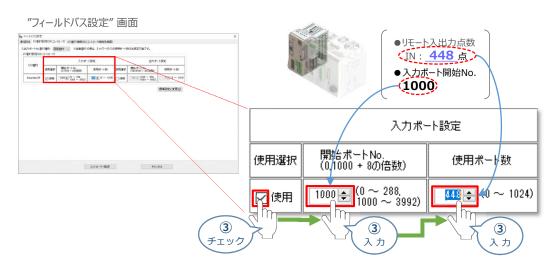

④ "I/O割付設定(SEL)コントローラー" の <u>出力ポート</u> 設定をします。"使用選択"欄に ☑ をつけ、"開始ポートNo." と "使用ポート数"を入力します。

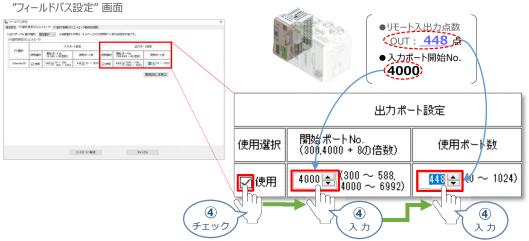









補足

I/O割付情報の確認


"I/O 割付設定(SEL コントローラ接続先機器)"タブをクリックすることで、SEL コントローラ接続先機器 (PLC 等)とSELコントローラのI/O の割付情報を表示します。

「先頭アドレス」にPLC のI/O 割付先頭アドレスを入力すると、SEL コントローラ接続先機器(PLC等)に割付けられるフィールドバスI/O の範囲などが確認できます。

(1) "フィールドバス設定"画面の L'O割付情報(SELコントローラ接続先機器) タグをクリックします。



② "フィールドバス設定"画面中に、"I/O割付情報(SELコントローラ接続先機器)"が表示されます。

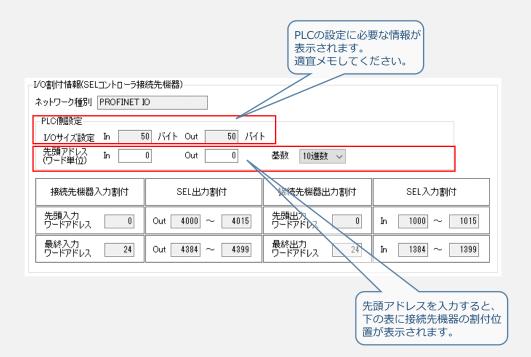






初期設定をする

STEP 3

5 設定が完了したら、


コントローラへ転送をクリックします。

"フィールドバス設定"画面

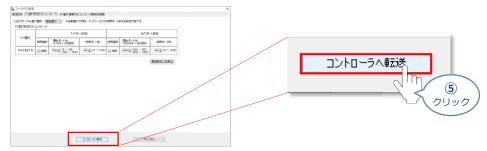


6 "確認" 画面が表示されます。 はい をクリックします。

"確認" 画面

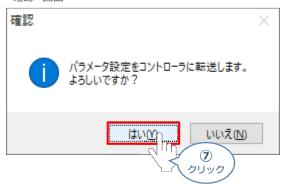

⑧ 転送が完了すると"情報"画面が表示されます。 ○K をクリックします。

"確認" 画面

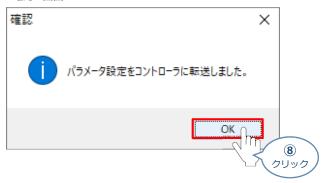



上記の時点では、まだ RSELシステムのパラメーターは書替っていません。 パラメーターを有効にする場合は、フラッシュROM書込みならびにコントローラー再起動 (ソフトウェアリセット)が必要です。







3

PIO入出力設定

Point!

PIOユニットもしくは、PIO/SIO/SCON拡張ユニットをお使いにならない場合は、出荷時の値から変更する必要はありません。

PIO入出力についてのパラメーター編集を行います。本事例では、以下表の"設定値"にならい設定をします。

●入出カポート: **固定割付**

ユニット接続台数: 1


●入力ポート開始No.: 0

●出力ポート開始No.: 300



or PIOユニット

No.	パラメーター名称	初期値	入力範囲	設定値	備考
186	PIOユニット・ PIO/SIOユニット接続台数	0	0~8	1	入力、出力使用ポート数はそれぞれ接続台数×16です。
187	PIOユニット· PIO/SIOユニット 固定割付時 入カポート開始No.	-1	-1, 0∼299, 1000∼3999	0	-1設定時、無効 0+(8の倍数)(0~299) 1000+(8の倍数)(1000~3999) ※ 1000~3999はフィールドバスのみ設定可能
188	PIOユニット・ PIO/SIOユニット 固定割付時 出カポート開始No.	-1	-1, 300~599, 4000~6999	300	-1設定時、無効 0+(8の倍数)(300~599) 1000+(8の倍数)(4000~6999) ※ 4000~6999はフィールドバスのみ設定可能
189	PIOユニット・ PIO/SIOユニット 異常監視	1	0~5	1	0 : 非監視 1 : 監視 2 : 監視(24V I/O電源関連エラー非監視) 3 : 監視(24V I/O電源関連エラーのみ監視) 4 : 監視(24V I/O電源関連エラーをメッセージレベルへ)
190	オプションユニット属性1	C800200h	0h∼FFFFFFFh	C800200h	任意に設定

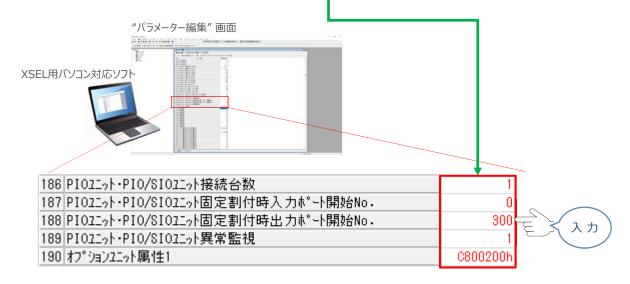








パラメーターの転送と書込み

① "パラメーター簡単設定"画面を閉じます。

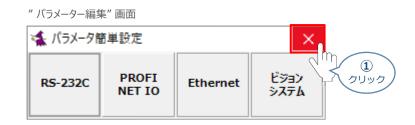

② "確認" 画面が表示されます。 はいM をクリックします。



③ "情報"画面が表示されます。 OK をクリックします。







初期設定をする



④ "フラッシュROM書込み確認" 画面 ポジションの \square をクリックしてチェックを外し(\square ⇒ \square)、 はい(\underline{Y}) をクリックします。





⑤ "フラッシュROM書込み中"画面が表示されます。しばらく待ちます。



XSEL用パソコン対応ソフト フラッシュROM書き込み中



データ転送中及びフラッシュ書込み中は絶対に主電源をOFF しないでください。 データが失われコントローラが動作できなくなる場合があります。

6 はい(Y) をクリックします。

"コントローラー再起動確認" 画面









初期設定をする



コントローラーの再起動がはじまります。
 再起動後、"接続確認" ⇒ "データ取得中" と進みます。

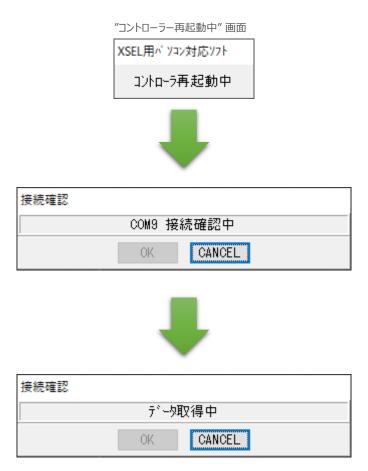

8 XSEL用パソコン対応ソフトの "メイン" 画面に戻ります。

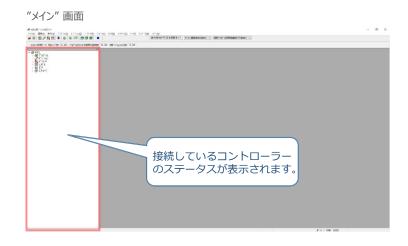

以上で、SELユニットの設定は終わりです。












RSELシステム 各ユニット間の通信状態確認

RSELシステム内の通信状態確認

RSELシステムのSELユニットならびに各ドライバーユニット前面にある LED (T.RUN と SYS) の 状態を見て、正常通信状態であるか確認します。

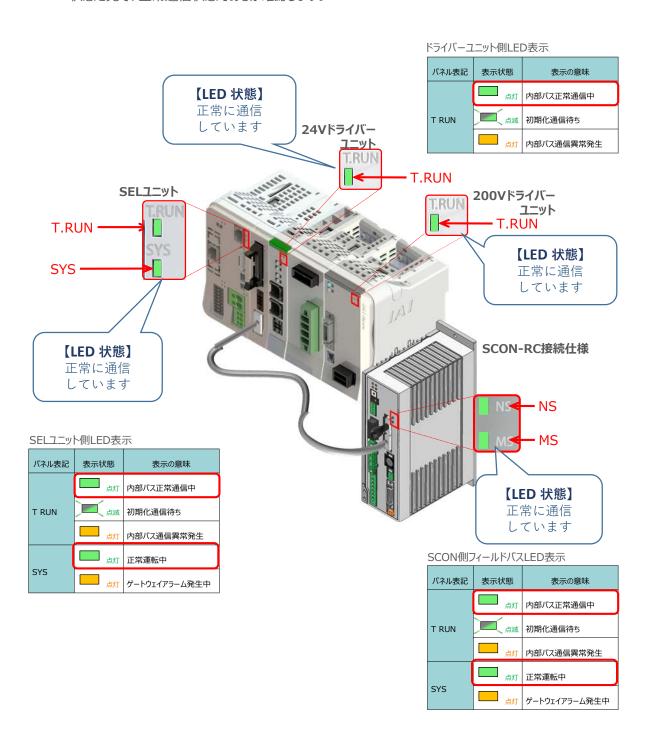










3 PLCの設定

用意するもの

PLC/パソコン/TIA Portal/通信用ケーブル

GSDMLファイルのダウンロードとプロジェクトの新規作成

シーメンス製PLC と接続する為に必要な GSDMLファイル (XML (Extensible Markup Language) ベースの GSD (General Station Description)) ファイルを準備します。

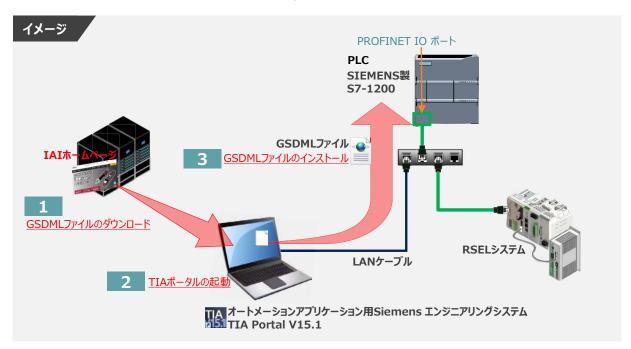

1 GSDMLファイルのダウンロード



シーメンス製 PLC と 弊社コントローラーを接続するためには「GSDMLファイル」が必要です。「GSDMLファイル」については、弊社ホームページにてダウンロードいただけます。








初期設定をする



② トップページの <u>ダウンロード</u> をクリックし、"ダウンロード" ページを開きます。

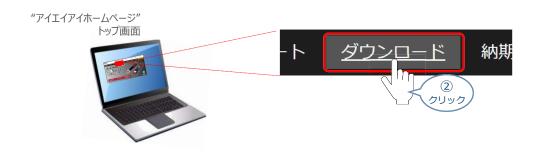

③ "ダウンロード"ページにある、 [フィールドネットワーク設定用ファイル PLC用ファンクションブロック] をクリックします。





(4) "フィールドネットワーク設定用ファイルPLC用ファンクションブロック"ページの "フィールドネットワーク設定用ファイル"より下に各種ネットワークの設定ファイルがあります。当ページを「PROFINET IO」設定ファイルまでスクロールします。










⑤ 該当するEDSファイル (IANP3802_EP0_V_2_1.zip) を右クリックします。

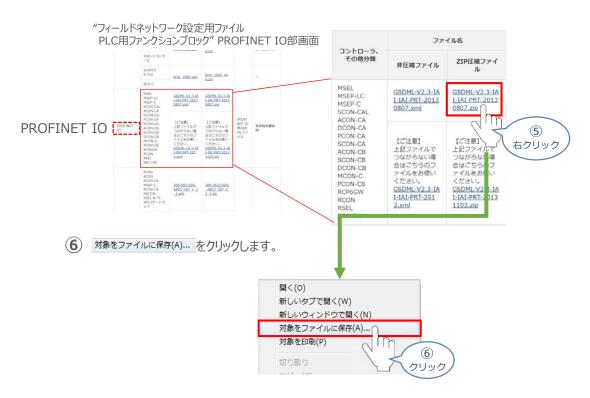



⑧ 保存先に ZIP ファイルがダウンロードされますので、フォルダーを解凍します。

フォルダー内のGSDMLデータを デスクトップにコピーすると、右のような アイコンが出現します。



©2020 /棋









2 TIA Portalの起動

① TIA Portal" のアイコンをダブルクリックし、ソフトを起動します。"ポータルビュー"画面が立ち上がるまで待ちます。



"TIA Portal" 初期画面



"ポータルビュー" 画面



3 GSDMLファイルのインストール


① "ポータルビュー"画面の ▶ מושיבול をクリックします。








2 "プロジェクトビュー"画面が表示されます。"プロジェクトビュー"画面のメニューバーにある「オプション(N) をクリックします。

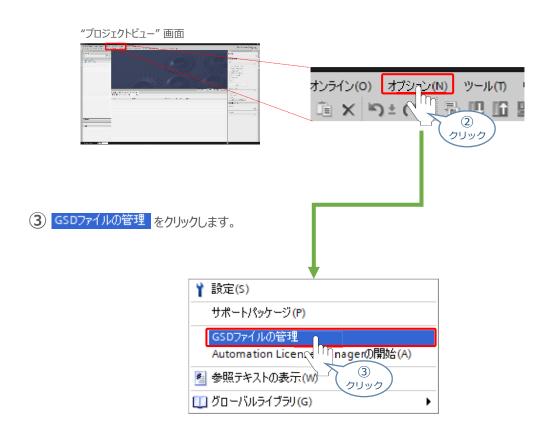

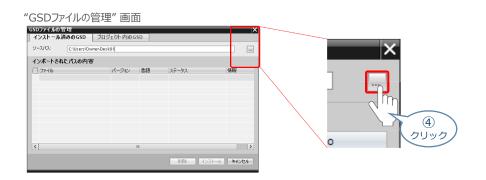









(5) "フォルダーの参照"画面が表示されます。パソコン内の、『GSDファイル』保存先を指定し、 をクリックします

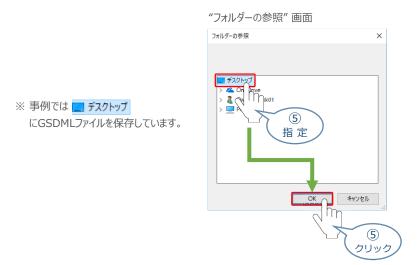

(6) "GSDファイルの管理"画面に GSDMLファイルが表示されます。 インストールするファイルをチェックし、 install をクリックします。

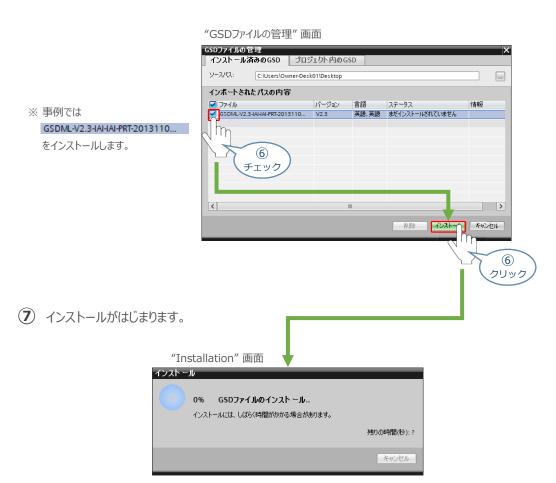







8 GSDMLファイルのインストールが終わると、下記の画面が表示されます。

閉じるをクリックします。

"GSDファイルの管理"画面



9 "ハードウェアカタログの更新"画面が表示されます。データ更新が終わるまで待ちます。

"ハードウェアカタログの更新"画面



"ハードウェアカタログの更新"画面が消えたら、GSDファイルのインストールは完了です。








4 プロジェクトの新規作成

STEP


① "プロジェクトビュー"画面の **(Portal view** をクリックします。

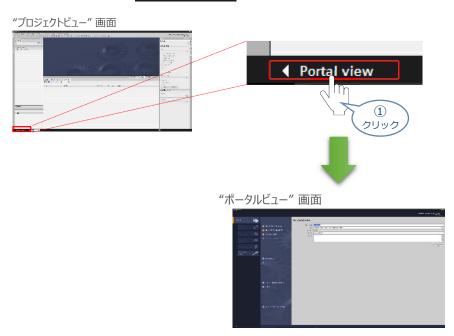

② "ポータルビュー"画面の 新しいプロジェクトの作成 をクリックします。




③ "ポータルビュー"画面に"新しいプロジェクトの作成"が表示されます。 "プロジェクト名", "パス", "作成者", "コメント"の欄を入力します。

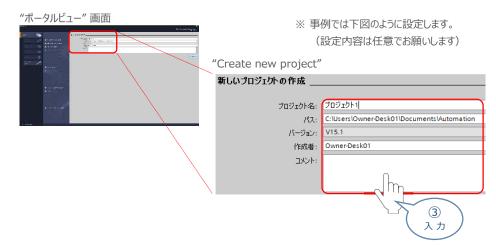






4 入力が完了したら 作成 をクリックします。

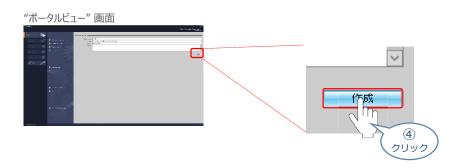

(5) "プロジェクトを作成しています・・・" 画面が現れた後、しばらくすると "ポータルビュー"画面に "ファーストステップ" が表示されます。



⑥ "ポータルビュー"画面の"ファーストステップ"にある プロジェクトビューを閉く をクリックします。

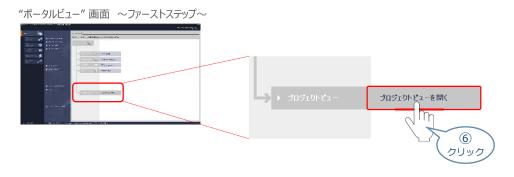

(7) "TIA Portal" メイン画面が表示されます。

"TIA Portal" メイン画面















接続機器の設定

PLCのPROFINET IOマスターユニットに、RECシステムを接続するための設定を行います。 条件として、以下の通り接続し、各ユニットに電源投入済みである状態とします。

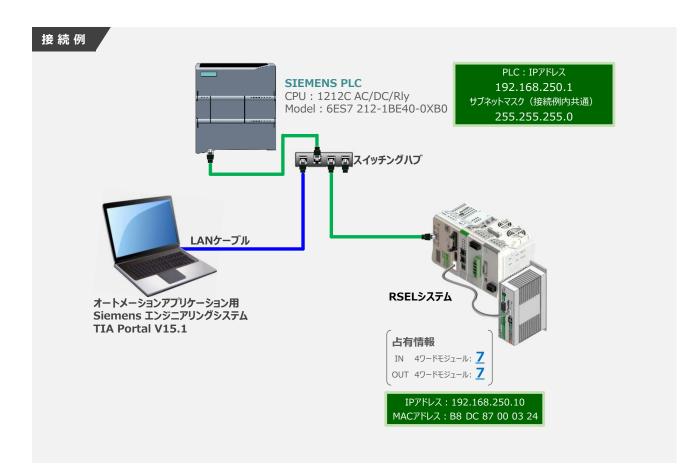

1 PLC と 通信モジュールの構成

① "TIA Portal" メイン画面にあるプロジェクトツリーの "デバイス" タグにある **季 新しいデバイスの追加**をダブルクリックします。

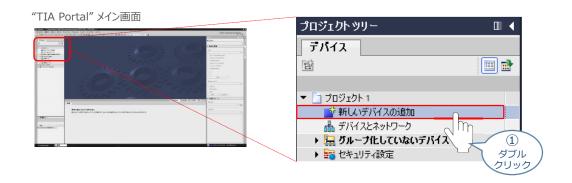






初期設定をする



② "新しいデバイスの追加"画面が表示されます。 PCONを接続するPLC(コントローラー)の型式を選択します。

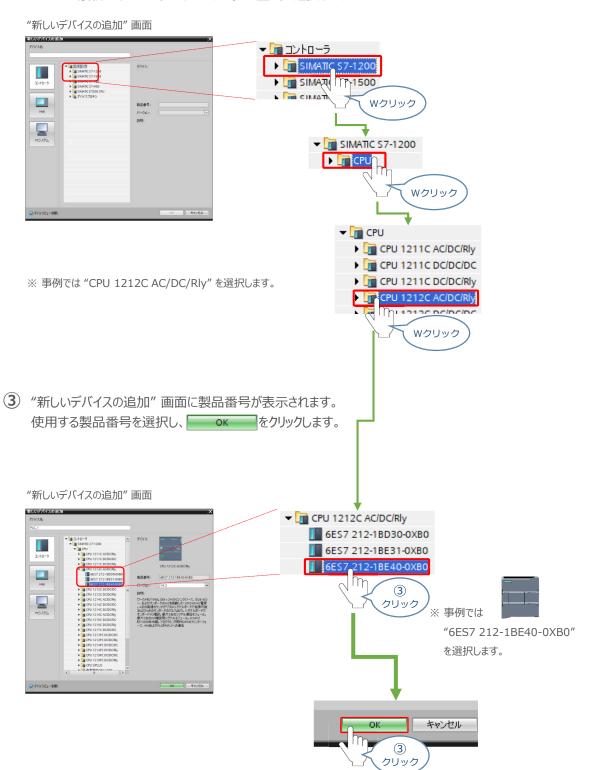






初期設定をする



④ "TIA Portal" メイン画面に "プロジェクト"とPLCのデバイス情報が表示されます。




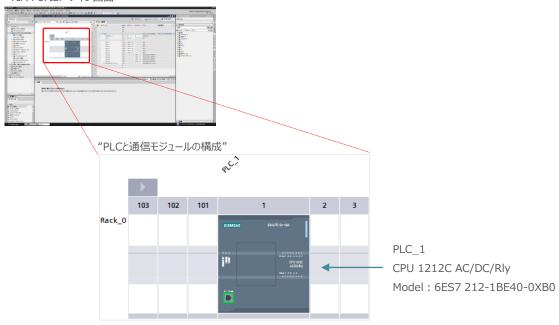

2 PLC の ネットワーク と IPアドレスの設定


① "TIA Portal" メイン画面の "プロジェクト"欄にある 📠 ネットワークビュー のタグをクリックします。

"TIA Portal" メイン画面

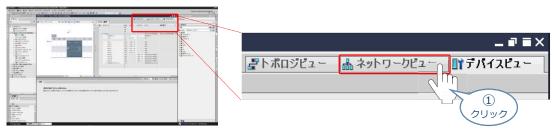

② "PLC_1"の CPU 1212C をクリックします。

"TIA Portal" メイン画面

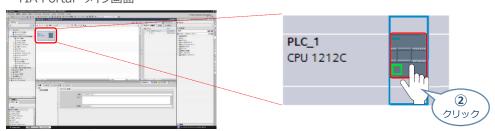








③ "PROFINETインターフェース"欄の **域プロパティ** タブをクリックします。

"TIA Portal" メイン画面



全般 タグをクリックします。 **4**



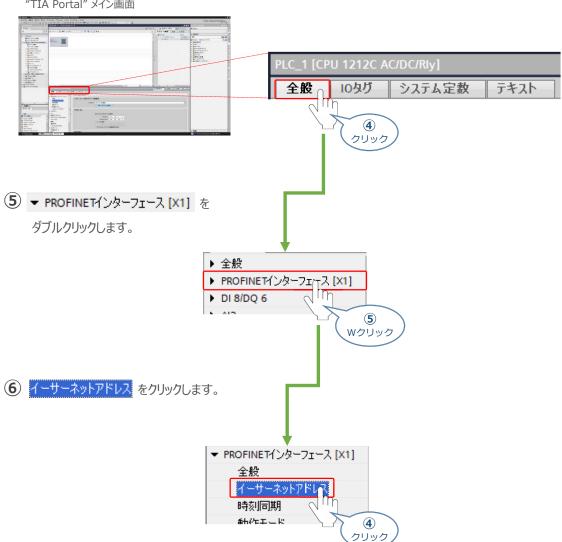

p69 ©2020 /株式会社アイエイアイ







初期設定をする



(7) "イーサネットアドレス"の"インターフェースのネットワーク接続先"欄にある新しいサブネットの追加をクリックします。

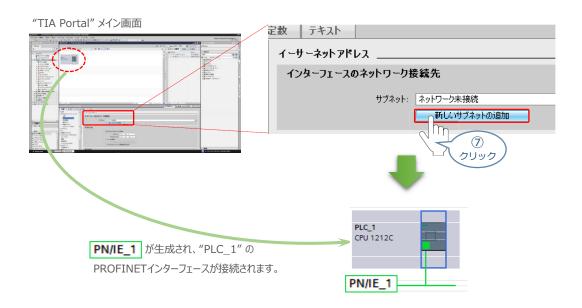

8 PLCのIPアドレスを設定します。"IPプロトコル"欄にある "IPアドレス"を入力します。

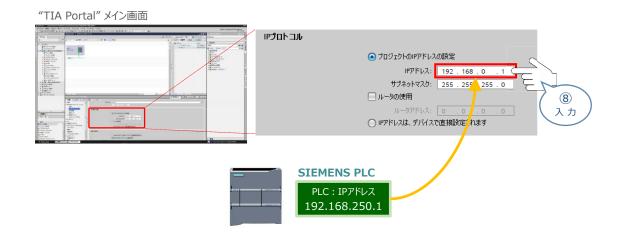






初期設定をする



3 PROFINET デバイスの登録

① "TIA Portal" メイン画面 のメニューバーにある オンライン(O) をクリックします。

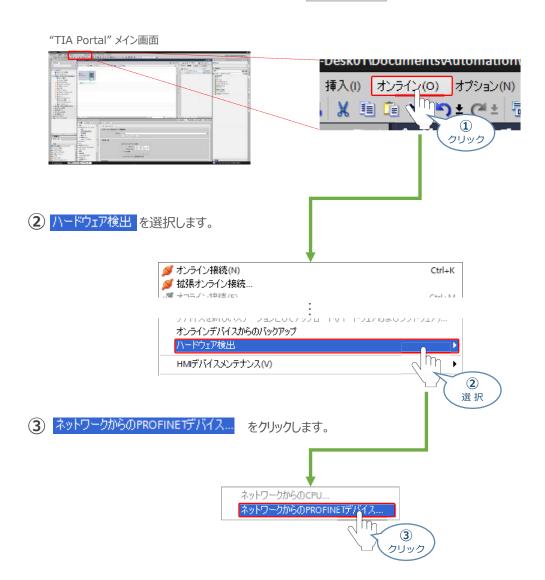

"PROFINETデバイスのハードウェア検出"画面が表示されます。
PG/PCインターフェースの設定をします(PLC と通信接続するインターフェースの選択をします)。











5 検索の開始 をクリックします。

"PROFINETデバイスのハードウェア検出"画面

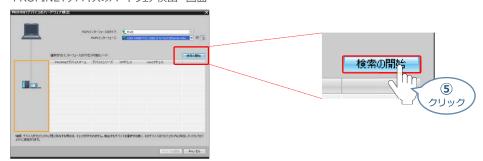

⑥ 検出されたPROFINETデバイスのMACアドレスを確認し、登録するデバイスにチェックマークを付けます。

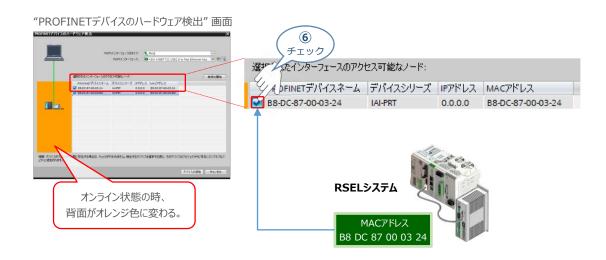

7 デバイスの追加 をクリックします。











(8) デバイスのハードウェア検出を行いますので、しばらく待ちます。

"デバイスの検出および追加"

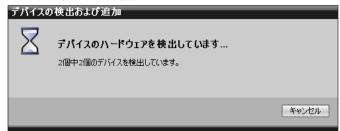

9 OK をクリックします。


"IOデバイスの検出確認"

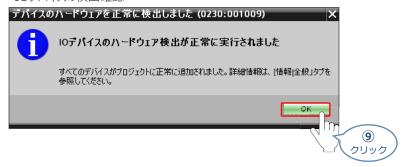

10 デバイスが登録されます。

"TIA Portal" メイン画面



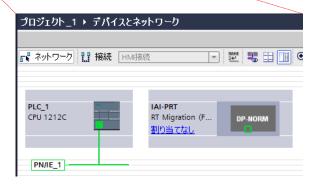






STEP 2

初期設定をする




4 PROFINET ユニットの割当て

IAI-PRTユニットの割当てをします。 PLC_1の PROFINETポート から IAI-PRTのPROFINETポート ヘドラッグ&ドロップします。

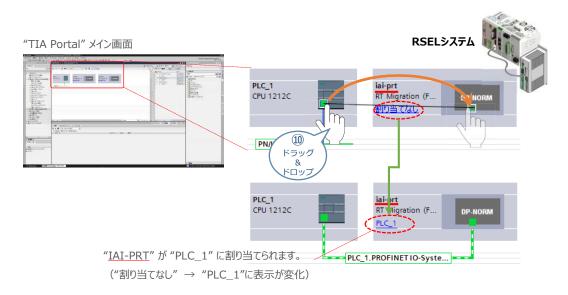

5 PROFINET デバイスの IPアドレス設定

① iai-prt ユニットのIPアドレスを設定します。iai-prt の PROFINETポート をクリックします。

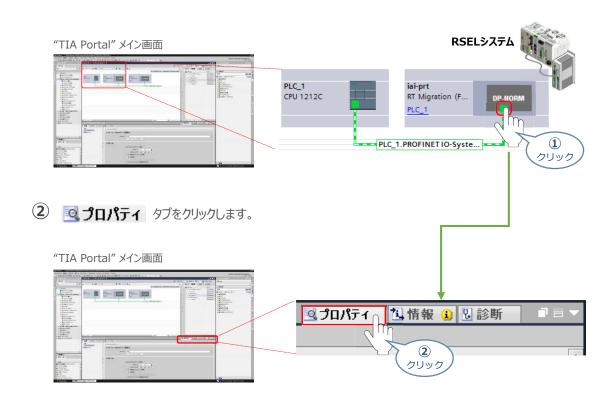









③ "PROFINETインターフェース"欄の 全般 タブを選択し、イーサーネットアドレス をクリックします。

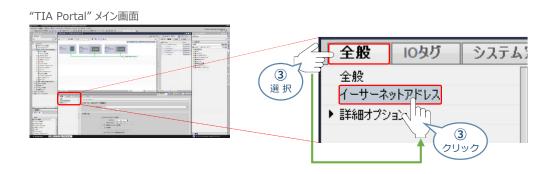

4 RECシステムの "IPプロトコル" 欄 のIPアドレスを入力します。

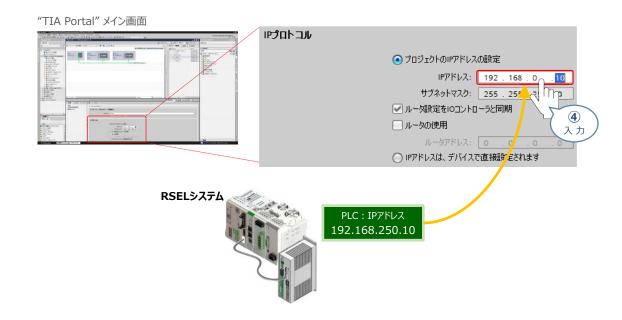











6 I/Oモジュールの割付け確認

① I/Oモジュールの割付け確認をします。iai-prt の PROFINETポート をクリックします。

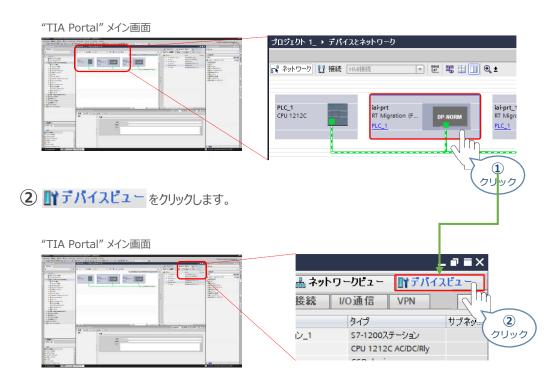

- ③ Iai-prt の "デバイス概要(リモートI/O割付け)"が表示されます。
 - 4 wordモジュールが必要数セットされていることを確認します。
 - ※ オンライン接続の場合、コントローラーに設定した内容に従いI/Oモジュールが自動で割付けされます。



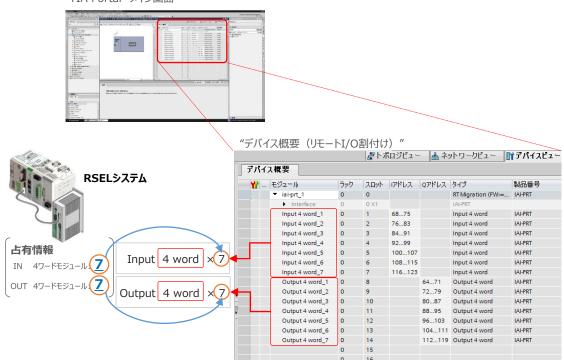









PLC内でのI/Oモジュールのアドレス(Iアドレス / Qアドレス)を変更する場合は、アドレスを ダブルクリックし値を入力します。



このとき、アドレスが重なっていると通信エラーが発生しますので、重ならないようご注意ください。











1 パソコンとPLCの接続

① "TIA Portal" メイン画面のツールバーにある 【】をクリックします。

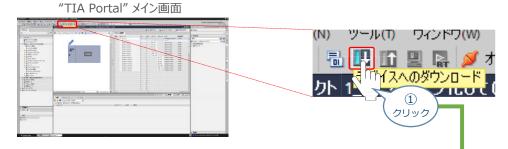


(2) "デバイスへの拡張ダウンロード"画面が表示されます。"PG/PCインターフェースのタイプ"と "PG/PCインターフェース"をプルダウンリストから設定します。



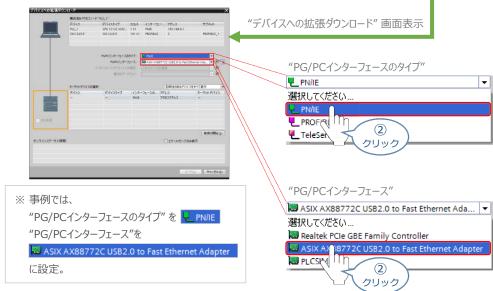

③ 検索の開始(S) をクリックします。

"デバイスへの拡張ダウンロード"画面

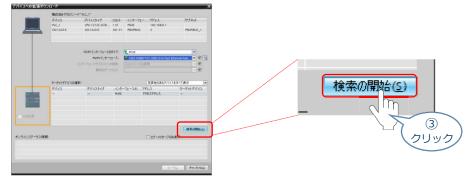










(4) 通信を開始します。PLCと通信ができると、下図のようにPLCの欄がオレンジ色に変わります。

"デバイスへの拡張ダウンロード"画面

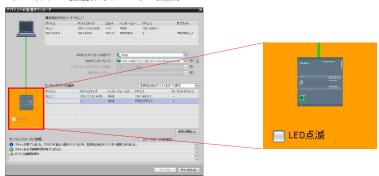


補足

LEDテスト

Point!

"デバイスへの拡張ダウンロード"画面の PLC欄にある LED点滅 にチェック ✓ を入れると、PLC 本体にあるステータスLEDを点滅させることができます。これにより、PLCとパソコンの通信が正常にできていることを確認できます。

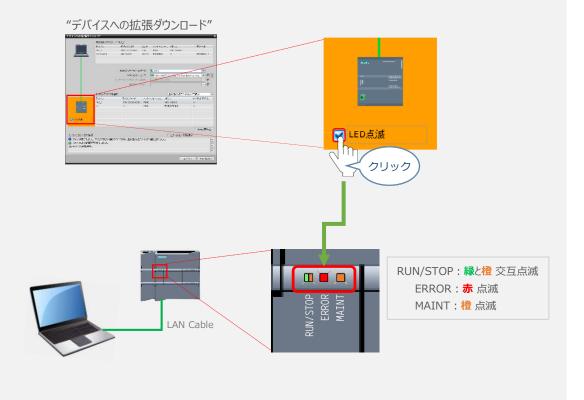





STEP


初期設定をする



2 PLCへのデータ書込み

① ターゲットデバイスの "PLC_1" を選択し、 ロード(L) をクリックします。

"デバイスへの拡張ダウンロード"画面

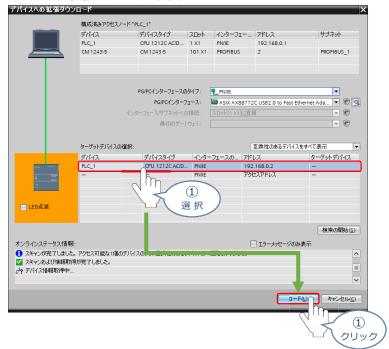


② "デバイスへのダウンロードを準備します。" 画面が表示が消えるまで待ちます。

"デバイスへのダウンロードを準備します"画面



③ "リードプレビュー"画面が表示されます。 ロード をクリックします。

"ロードプレビュー" 画面

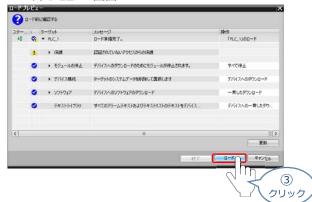








(4) デバイスのダウンロードがはじまります。処理が終わるまで待ちます。

"デバイスへのダウンロード"画面



(5) デバイスのダウンロードが完了すると、"ロード結果"画面が表示されます。 "モジュールの起動"の操作について モジュールの開始 を選択し 終了 をクリックします。

"ロード結果"画面

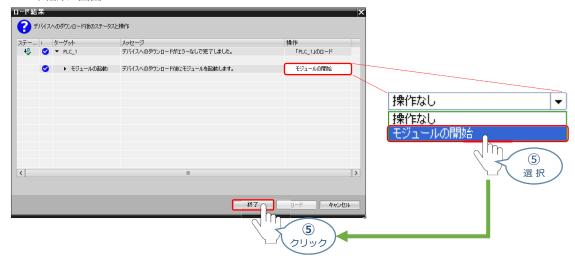











PROFINET接続のための MACアドレスとIPアドレスの紐付け

RECシステムをPROFINET接続するための接続を例に説明をします。 RCONシステムに関しましても、同様の手順にて紐付けを行います。

IPアドレス割当て画面の表示





② "デバイスとネットワーク" 欄にある "IAI-PRT"の



を右クリックします。

"TIA Portal" メイン画面



p82 ©2020 /株式会社アイエイアイ






STEP 2

初期設定をする



(4) "TIA Portal"メイン画面上に IAI-PRTの"診断/ファンクション" が表示されます。
ファンクション をダブルクリックします。

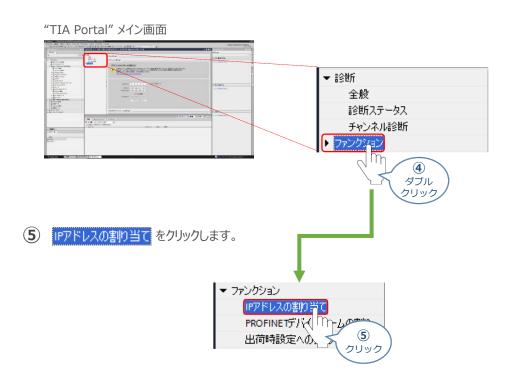

⑥ "デバイスへのIPアドレスの割り当て"が表示されます。











2 IPアドレスの割当て

STEP

1 アクセス可能なデバイス をクリックします。










② "デバイスの選択"画面が表示されます。 "PG/PCインターフェースのタイプ"のプルダウンリストから L. PN/IE を選択します。

"オンライン接続"画面

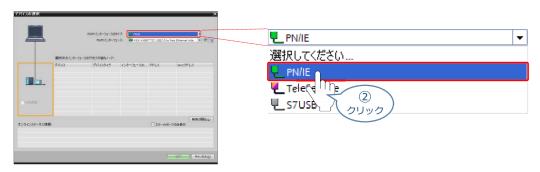

③ PG/PCインターフェースをプルダウンリストから選択します。(例: PLCの 設定をするために接続しているPCのEthernetポート など)

"デバイスの選択"画面








STEP 3

4 検索の開始(S) をクリックします。





③ で指定したインターフェースに接続可能なユニットの一覧が表示されます。 ここで、RECシステムに該当するMACアドレスのユニットを選択し、 **適用** をクリックします。

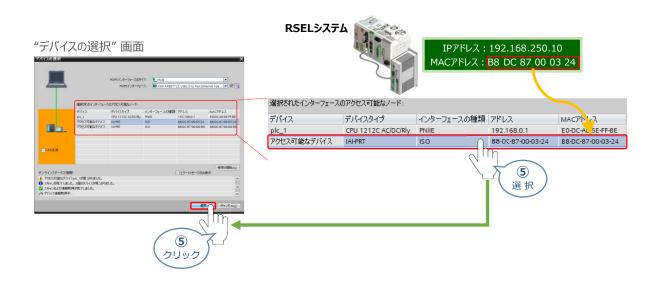

6 アドレスの割り当て をクリックします。










3 PROFINETデバイスネームの割当て

① "TIA Portal"メイン画面上に IAI-PRTの"診断/ファンクション" のサイドバーにある。 PROFINETデバイスネームの割り当て をクリックします。

"TIA Portal" メイン画面

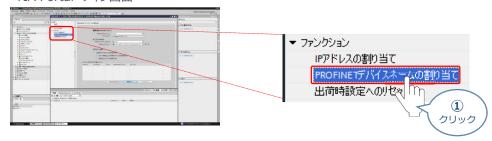


② "PROFINETデバイスネームの割り当て"が表示されます。

"構成済みPROFINETデバイス"、"オンラインアクセス"、"デバイスフィルター"を下図のようにセットし、

更新リストをクリックします。

"TIA Portal" メイン画面

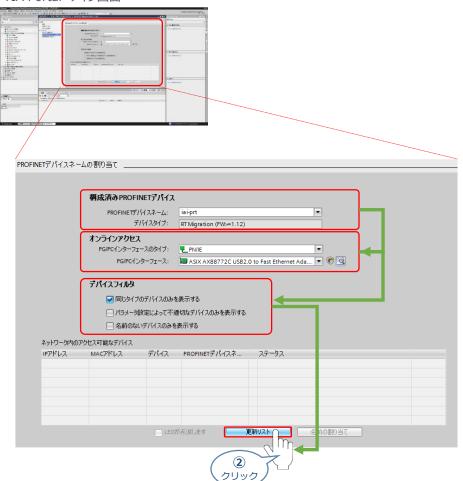






STEP 初期設定をする



③ "ネットワーク内のアクセス可能なデバイス"から該当するデバイスを選択し、**名前の割り当て**をクリックします。

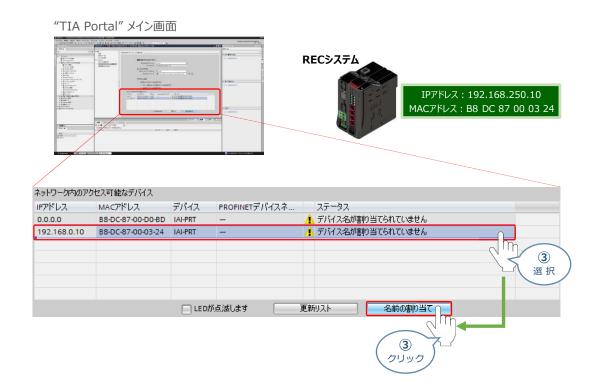

以上で、RSELシステムの設定に関しては終わりです。









4 ネットワークの通信状態確認

用意するもの

PLC/RCONシステム

PROFINET IO ポート と RCONシステム の通信確認をします。




RSELシステムを立上げる際は、必ず "PLCの電源"、"PIOの電源"を入れた後に電源投入をしてください。 先にRSELを立上げると、ネットワークやPIOのエラーが発生します。

1

RSELシステム 通信状態確認

SELユニット前面にある LED (MS & NS) の表示状態(色)を見て正常通信状態であるか確認をします。

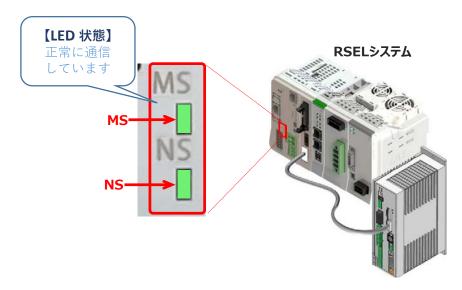

ステータスLED	表示状態	表示の意味	
	点灯	正常状態	
MS	点滅	コンフィギュレーション情報がない、またはスキャナがアイドル状態	
	点灯	致命的な故障(回復不可能)	
	点滅	軽微な故障(回復可能)	
NS	点灯	オンライン/通信接続完了	
	点滅	オンライン/通信未接続	
	点灯	致命的な通信異常、IPアドレス重複エラー	
	点滅	コネクションタイムアウト	
	消灯	IPアドレスなし	






STEP 初期設定をする



2

PLC側 通信状態確認

SIEMENS PLC前面にある LED (RUN/STOP) 表示状態(色)を見て正常通信状態であるか確認をします。

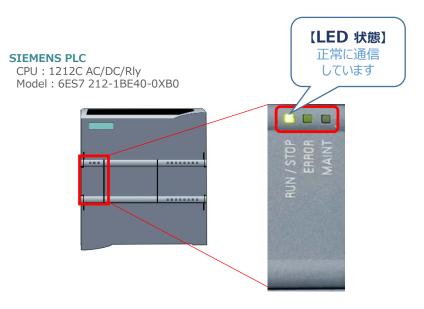

PROFIBUS-DPマスター側のLED表示

説明	STOP/RUN	ERROR	MAINT	
正常通信	点灯	消灯	消灯	
エラー	点灯	点滅		
ハードウェア 故障	点灯	点灯	消灯	







3 オンライン接続確認


1 ダ オンライン接続 を選択します。

"TIA Portal" メイン画面



② デバイスを選択し、 **オンライン接続(G)** をクリックします。

"オンライン接続を開くためのデバイスの選択"画面

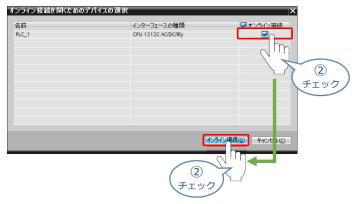

③ "オンライン接続"画面が表示されます。"インターフェース/サブネットへの接続"欄から PN/IE_1 を 選択し、 検索の開始(5) をクリックします。


"オンライン接続"画面








(4) "ターゲットデバイス"を選択し、オンライン接続(G) をクリックします。

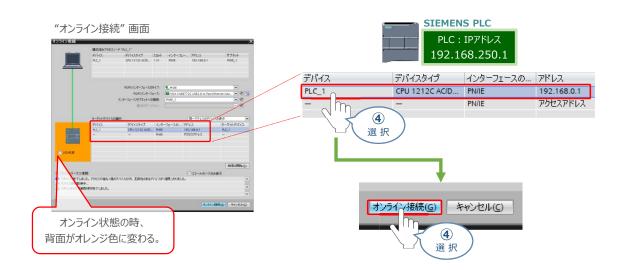

5 オンライン状態で、以下のような表示が現れれば通信設定は正常です。

"TIA Portal" メイン画面

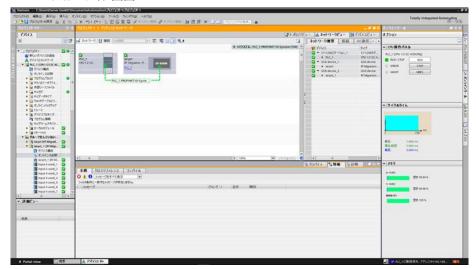

p91 ©2020 /株式会社アイエイアイ





STEP 3

動作させる

1. パソコン専用ティーチングソフトから動作させる p93



1 パソコン専用ティーチングソフトから動作させる

コントローラー立上げとXSEL用パソコン対応ソフトの接続

1

パソコン用通信ケーブルの接続と電源投入


用意する物

RSELシステム/PLC/ 通信ケーブル/モーターエンコーダーケーブル



以下の手順から、アクチュエーターの動作を行います。動作をはじめる前に、アクチュエーター可動 範囲内に干渉物がないか十分に確認してください。また、アクチュエーター動作時に即時停止を 必要とする場合の安全回路が準備されているか確認をお願いします。

(1) USBケーブルを下図のように接続します。

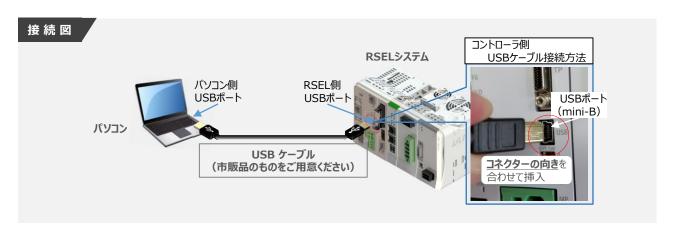



コントローラー『USB』ポートに USBケーブルを接続する際は、上記赤枠内の通りコネクターの向きを合わせた上、挿入してください。 行わない場合コネクターを破損させる原因になります。

② TPポートにダミープラグ(型式:DP-4S)を接続します。












動作させる



USB コネクタを使用する場合、イネーブル信号検出が働いてしまいます。 SIO コネクタにダミープラグ(DP-4S)またはパソコン対応ソフト付属のケーブルを接続してください。


② USBケーブル接続後コントローラーSELユニットの電源コネクター部にDC24V電源を、AC200V電源ユニットにAC200Vを投入します。

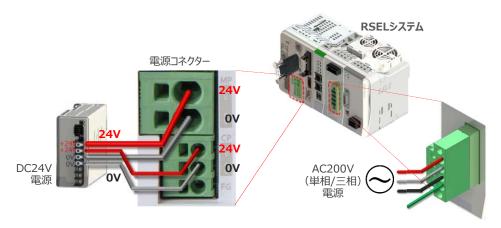




RSELシステムを立ち上げる際は、必ず "PLCの電源"、"PIOの電源"を入れた後に電源投入をしてください。 先にRSELを立ち上げると、ネットワークやPIOのエラーが発生します。

③ コントローラーの動作モード設定スイッチを『MANU』側に倒します。

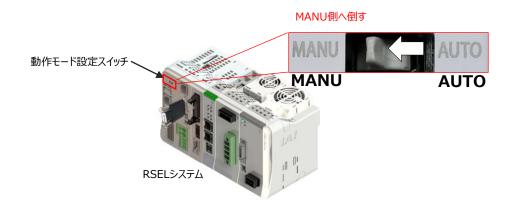

2 XSEL用パソコン対応ソフトの起動と通信接続

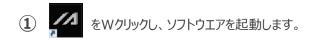






② "接続確認"画面が表示されたら、 OK をクリックします。

"接続確認" 画面

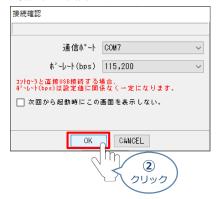




同一のパソコンで複数の機器に接続している場合、"通信ポート"の欄から、対象のCOM番号を選択してください。

③ "複数プログラム同時起動設定"画面が立ち上がります。 プルダウンリストから 複数プログラム同時起動許可(MANU) を選択します。

"複数プログラム同時起動設定"画面

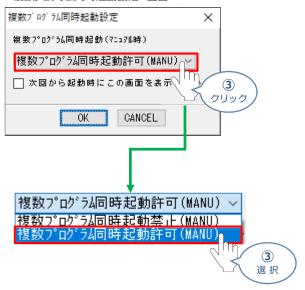




(**4**) OK をクリックします。

"複数プログラム同時起動設定"画面




⑤ "安全回路確認"画面が立ち上がります。 はい(Y) をクリックします。



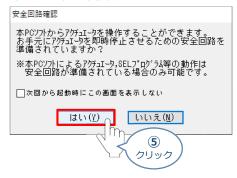

6 XSEL用パソコン対応ソフトの "メイン" 画面が立ち上がります。

"メイン" 画面

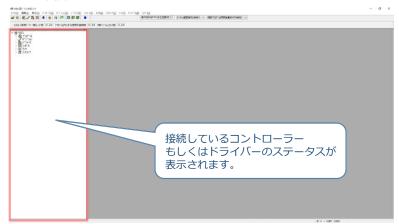




XSEL用パソコン対応ソフトの"メイン"画面ステータス欄に何も表示されない場合は、通信ができていない状態です。通信できていない場合は、コントローラーに接続している通信ケーブルの挿入具合や断線していないかをご確認ください。




3 ポジションデータ編集画面を開く


① "メイン" 画面 上部メニューバーにある ** ジション(O) をクリックします。

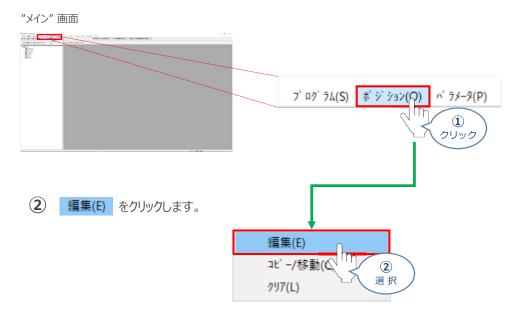

3 "ポジション編集範囲選択"画面が表示されます。 操作対象のポジションNo.を入力し、編集をクリックします。

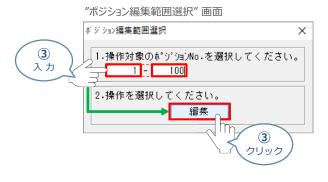

④ "ポジションデータ編集"画面が表示されます。

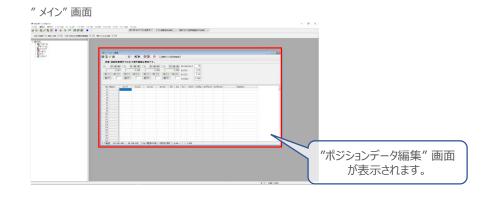




アクチュエーターの動作確認

アクチュエーターの動作確認については、AXIS 1 を例に説明をします。




以下の手順から、アクチュエーターの動作を行います。動作をはじめる前に、アクチュエーター可動 範囲内に干渉物がないか十分に確認してください。また、アクチュエーター動作時に即時停止を 必要とする場合の安全回路が準備されているか確認をお願いします。

- 1 アクチュエーターのモーターに電源を入れる(サーボON)
 - ① 8V サーボ ON/OFF切替え をクリックします。

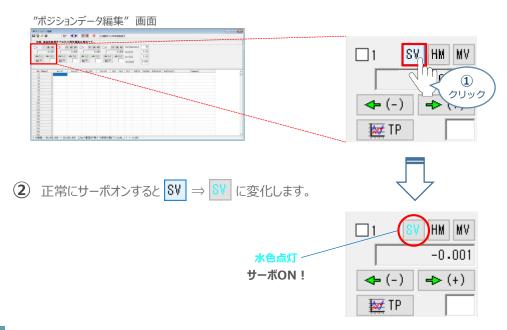


- 2 アクチュエーターを原点復帰させる
 - 1 HM 原点復帰実行 をクリックします。クリック後、原点復帰が開始します。

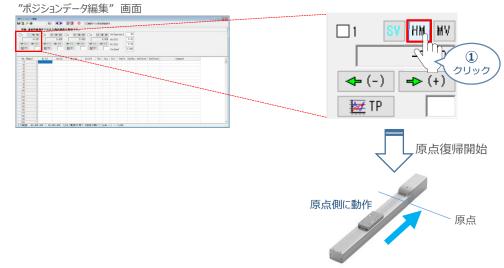



② 原点復帰完了すると HM ⇒ HM に変化します。

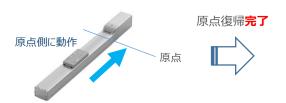





原点復帰速度の変更はお控えください。

速度を大きくすると、アクチュエーター動作部がメカエンドに当たる際の衝撃が大きくなります。 長期的にアクチュエーター機構に悪影響を及ぼし、原点位置の誤差量が大きくなる等の不具合が 生じる可能性があります。


補足

アブソリュートエンコーダー異常検出が出ている場合

アブソリュートエンコーダー異常検出エラー (コード:41C) が発生した場合には、 アブソリュートリセットを行う必要があります。手順を以下に記します。



1 SV サーボ ON/OFF切替え をクリックします。

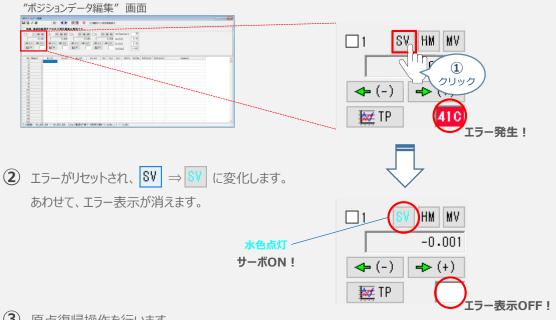


(3) 原点復帰操作を行います。



3 アクチュエーターをJOG(ジョグ)動作させる

① ジョグ速度を設定します。(事例では、初期値の30mm/sとします)

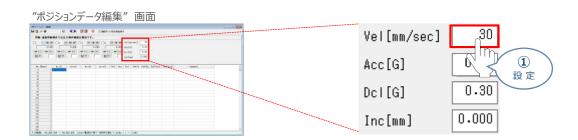


Point!

Vel(速度)、Acc(加速度)、Dcl(減速度)の最大設定値は、以下の通りです。


·速度: 250mm/sec

・加速度: MC共通パラメーターNo.11・減速度: MC共通パラメーターNo.12

② → (+) をクリックしている間、アクチュエーターがストロークエンド側に動作します。

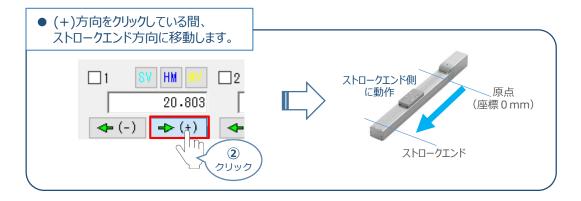


③ ◆(-) をクリックしている間、アクチュエーターが原点側に動作します。

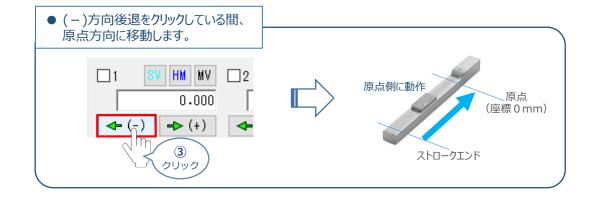



4 アクチュエーターを インチング動作させる

① インチング動作での移動量を設定します。(事例では、1.000mm とします)

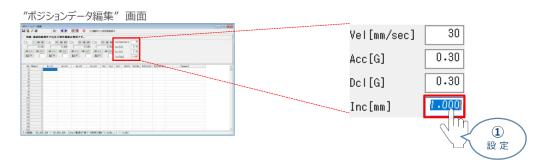





インチング距離は、0.001mm ~ 1.000 mm まで入力可能です。値が入力されることでインチング動作が有効になるります。

0.000mm 設定の場合はJOG動作が有効になります。(Default値)

② → (+) をクリックすると、設定した距離分アクチュエーターがストロークエンド方向に移動します。

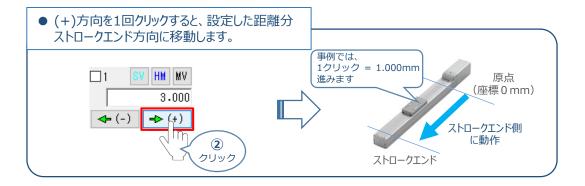

③ ◆(-) をクリックすると、設定した距離分アクチュエーターが原点方向に移動します。

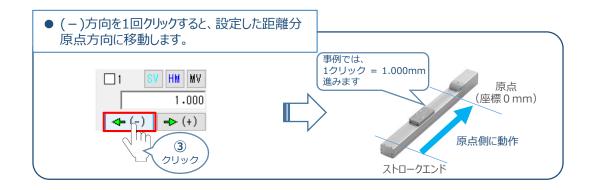

Point!

インチング用ボタンを押し続けるとジョグ動作に変わります。インチング用ボタンを押してから約1.6秒後にジョグ動作に変わります。さらに押し続けるとジョグ動作が約1秒毎に ${1 \rightarrow 10 \rightarrow 30 \rightarrow 50 \rightarrow 100 (mm/s)}$ と変化します。




ポジション (目標位置) データの登録

1 位置の取込み

アクチュエーターが現在いる位置(座標)のデータを取込み、ポジションデータとして登録します。 事例では、Axis1のアクチュエーターを例に説明します。

ジョグやインチング動作等で、ポジションデーターとして取込みたい位置にアクチュエーターを 動かします。

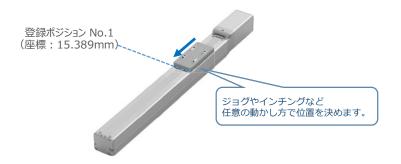


② 登録したいポジションNo.を選択します。(事例ではポジションNo.1 に設定)






③ 登録したいポジションNo.を選択し、 **IP 現在位置取込み** をクリックます。

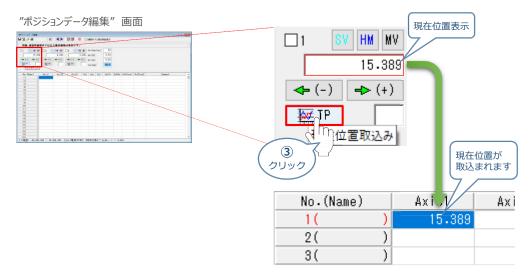





④ ジョグやインチング動作等で、ポジションデーターとして取込みたい位置にアクチュエーターを動かします。

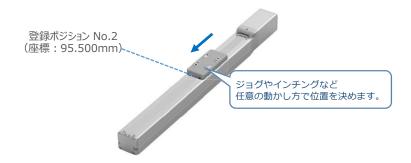

⑤ 登録したいポジションNo.を選択します。(事例ではポジションNo.2 に設定)

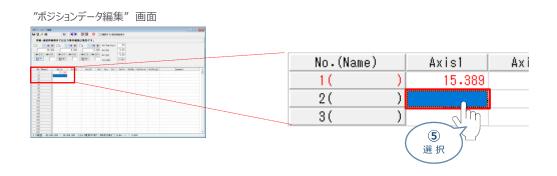


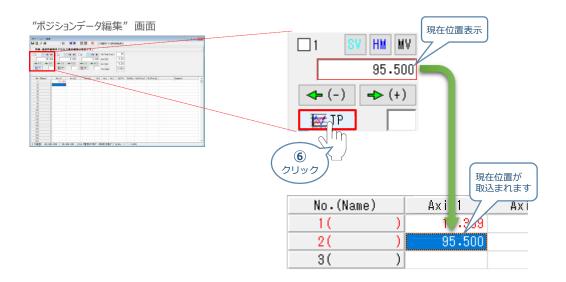




2 目標位置の直接入力

ポジションデータを直接入力して設定をします。

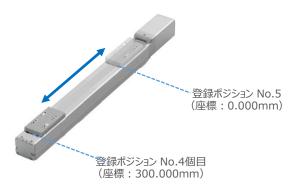

① "ポジションテーブル入力部"の入力したいポジションNo. "位置 [mm] "にカーソルを合わせます。


"ポジションデータ編集"画面

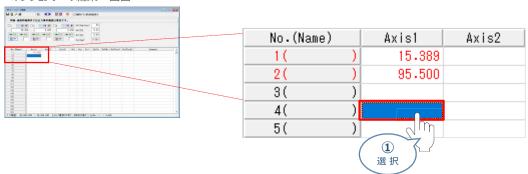

② アクチュエーターのストローク内で任意の座標値を入力し、お使いのパソコンの [Enter] キーを 押します。

(下記事例ではポジションNo.4に 300mm、ポジションNo.5に 0mmを入力します。)


"ポジションデータ編集"画面

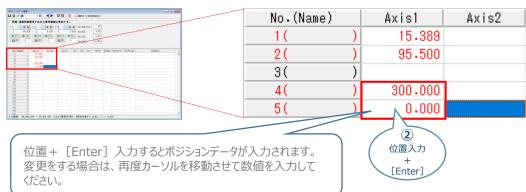



3 ポジションデータの転送と書込み


1 ポジションデーター編集画面の上部にある 🔐 コントローラへ転送 をクリックします。

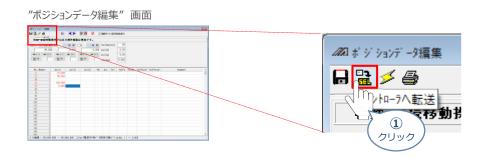

② "確認" 画面 が表示されますので、 はい をクリックします。



③ "ポジション" にチェックマークを付け、 はい(Y) をクリックします。

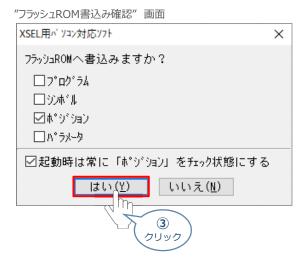




(4) "フラッシュROM書込み中"画面が表示されますので、書込みが終わるまで待ちます。

"フラッシュROM書込み中"画面

XSEL用パソコン対応ソフト フラッシュROM書き込み中

(5) フラッシュROM書込みが完了したら、ポジションデータが書込まれていることを確認します。

"ポジションデータ編集"画面

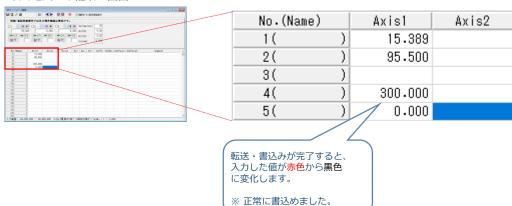

補足 ポジションデータ編集画面詳細

ポジションデータに登録できる内容を以下に記します。



● ポジション出力操作データ

- ・Out Fn: 出力ファンクションコードを選択します ・Out No.: 操作対象の出力ポート・フラグを設定します。 ・OutPara1: 各出力ファンクション毎に定義されたパラメータを設定します。
- ・OutPara2:出力パルスタイマー時間を設定すると、1ショットパルス出力します。

参照

各項目の詳細説明につきましては、XSELパソコン対応ソフト取扱説明書(管理番号:MJ-0154-22] 以降) を参照願います。

p106 ©2020 /株式会社アイエイアイ



O

登録したポジション(目標位置)への移動




運転中の非常事態に対し、直ちに停止することができるように非常停止回路を必ず設けてください。


1 指定位置移動

(1) 移動させたいポジションNo. 欄をクリックして選択します。

"ポジションデータ編集"画面

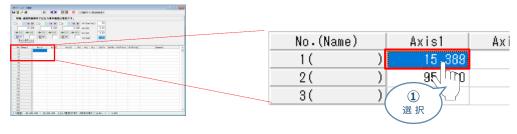

動作速度、加速度、減速度を設定します。(事例では、Vel 30mm/s, Acc 0.30G, Dcl 0.30G とします)

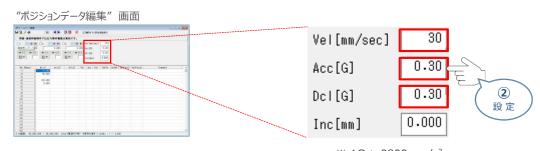

% 1G \rightleftharpoons 9800mm/s²


Point!

Vel(速度), Acc(加速度), Dcl(減速度) の最大設定値は、以下の通りです。

・速度 : 250mm/sec

・加速度: MC共通パラメーターNo.11・減速度: MC共通パラメーターNo.12


3 軸No.横の 軸指定チェックポックス をチェック回します。

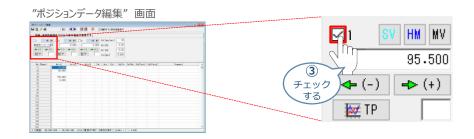




4) 指定位置に移動させます。


"ポジションデータ編集"画面上部にある 📳 指定位置移動 をクリックします。

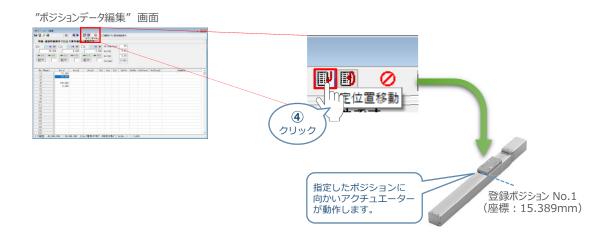

2 指定位置連続移動

(1) 移動させたいポジションNo. 欄をクリックして選択します。

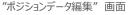

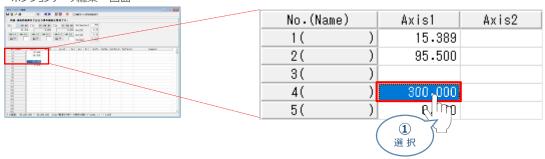

② 指定位置の連続移動をさせます。


"ポジションデータ編集"画面上部にある 🚺 指定位置連続移動 をクリックします。


"ポジションデータ編集"画面






(3) 指定したポジションデータから連続移動をはじめます。

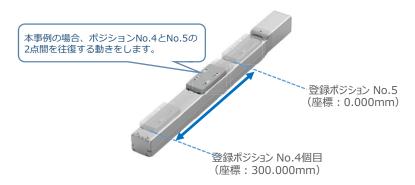

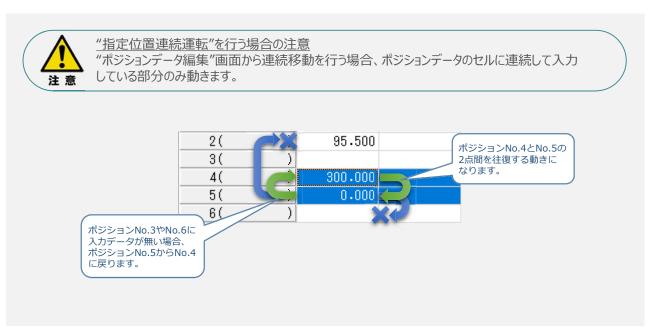

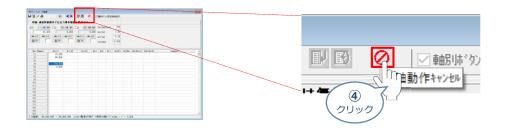

p109 ©2020 /株式会社アイエイアイ



補足


試運転動作時の速度について

試運転を行う場合には、ステータスバーにある"セーフティー速度"機能の 有効 / 無効をご確認ください。

MANU動作時、セーフティー速度機能が有効になっている場合は、パラメーターNo.35「セーフティー速度」に 設定された速度で制限がかかります。この場合、プログラムやポジションデーターに設定された速度通りに動作しない可能性があります。

設定をした速度で試運転を行いたい場合は、以下の手順でセーフティー速度機能を無効化します。

① "メイン"画面 のメニューバーにある t-フティ速度有効(MANU) v をクリックします。

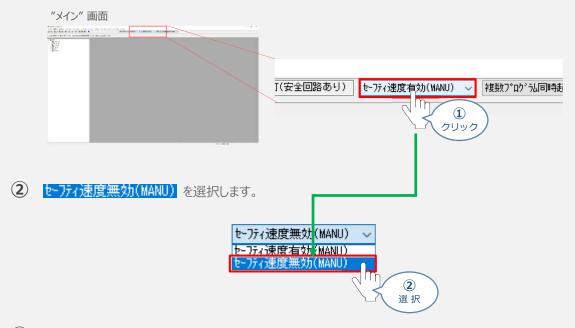

3 "警告"画面 が現れますので、 はいか をクリックします。



(4) セーフティー速度が "無効" に切り替わります。

改版履歴

2020.8 1A 初版発行

2023.4 1B ●誤記修正(ケーブル型式)



株式会社アイエイアイ

本社·工場 東京営業所 大阪営業所	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1 〒105-0014 東京都港区芝3-24-7 芝エクセージビルディング 4F 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス14F	TEL	054-364-5105 FAX 03-5419-1601 FAX 06-6479-0331 FAX	03-3455-5707
名古屋支店 名古屋営業所 小牧営業所 四日市営業所	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル 8F 〒485-0029 愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行 小牧支店ビル 6F 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町1-12 朝日生命四日市ビル 6F	TEL	052-269-2931 FAX 0568-73-5209 FAX 059-356-2246 FAX	0568-73-5219
豊田支店 新豊田営業所 安城営業所	〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 4F		0565-36-5115 FAX 0566-71-1888 FAX	
盛岡営業所 秋田出張所	〒020-0062 岩手県盛岡市長田町6-7クリエ21ビル7F 〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字行と森2-4		019-623-9700 FAX 0184-37-3011 FAX	
仙台営業所	〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-6イースタンビル 7F		022-723-2031 FAX	
新潟営業所	〒940-0082 新潟県長岡市千歳3-5-17 センザイビル2F		0258-31-8320 FAX	
宇都宮営業所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16ルーセントビル3F		028-614-3651 FAX	
熊谷営業所	〒360-0847 埼玉県熊谷市籠原南1-312あかりビル 5F		048-530-6555 FAX	
茨城営業所	〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL	029-830-8312 FAX	029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル 2F	TEL	042-522-9881 FAX	042-522-9882
甲府営業所	〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-12-1ミサトビル3 F	TEL	055-230-2626 FAX	055-230-2636
厚木営業所	〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-10-6シャンロック石井ビル 3F	TEL	046-226-7131 FAX	046-226-7133
長野営業所	〒390-0852 長野県松本市島立943 ハーモネートビル401	TEL	0263-40-3710 FAX	0263-40-3715
静岡営業所	〒424-0103 静岡県静岡市清水区尾羽577-1	TEL	054-364-6293 FAX	054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町125 シャンソンビル浜松7F	TEL	053-459-1780 FAX	053-458-1318
金沢営業所	〒920-0024 石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA棟2F	TEL	076-234-3116 FAX	076-234-3107
滋賀営業所	〒524-0033 滋賀県守山市浮気町300-21第2小島ビル2F	TEL	077-514-2777 FAX	077-514-2778
京都営業所	〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町559番地	TEL	075-693-8211 FAX	075-693-8233
兵庫営業所	〒673-0898 兵庫県明石市樽屋町8-34甲南アセット明石第二ビル8F	TEL	078-913-6333 FAX	078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL	086-805-2611 FAX	086-244-6767
広島営業所	〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-1-9 広島鯉城通りビル 5F	TEL	082-544-1750 FAX	082-544-1751
徳島営業所	〒770-0905 徳島県徳島市東大工町1-9-1 徳島ファーストビル5F-B	TEL	088-624-8061 FAX	088-624-8062
松山営業所	〒790-0905 愛媛県松山市樽味4-9-22フォーレスト 21 1F		089-986-8562 FAX	
福岡営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21エフビルWING 7F		092-415-4466 FAX	
大分出張所	〒870-0823 大分県大分市東大道1-11-1タンネンバウム Ⅲ 2F		097-543-7745 FAX	
熊本営業所	〒862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町1-1 拓洋ビル4F	TEL	096-214-2800 FAX	096-214-2801

お問い合せ先

アイエイアイお客様センター エイト

(受付時間)	月〜金24時間(月7:00AM〜st 土、日、祝日8:00AM〜5:00 (年末年始を除く)	
フリー ダイヤル	0800-888-0088	
FAX:	0800-888-0099	(通話料無料)

ホームページアドレス http://www.iai-robot.co.jp