

クイックスタートガイド

EtherNet/IP™ 仕様

三菱電機株式会社 iQ-Rシリーズ接続編 第1版



SCON2-CG



三菱電機株式会社
R04CPU+RJ71EIP91

**STEP
1**

配線する

p 7

- 1. コントローラーの配線 p 8
- 2. アクチュエーターの配線 p14
- 3. EtherNet/IPの配線 p16

**STEP
2**

初期設定をする

p17

- 1. IA-OSの設定 p18
- 2. コントローラーの設定 p24
- 3. PLCのEtherNet/IP設定 p33
- 4. ネットワークの通信状態確認 p55

**STEP
3**

動作させる（アクチュエーター基本動作）

p57

- 1. IA-OSから動作させる p58
- 2. PLCから動作させる p70

はじめに

本書は、EtherNet/IP 仕様の下記コントローラー立上げ作業を、より早く・簡単に行うために作られた資料です。
取扱いの詳細内容に関しては、別途当社コントローラー取扱説明書を参照してください。

【本書対応のコントローラー】

SCON2-CG コントローラー




本書では、SCON2 コントローラーのEtherNet/IP仕様に関して、RCS4シリーズ
アクチュエーターを用いて説明します。
また、ツール操作は、IA-OS、パソコンOS環境はWindows 11 で説明します。



- 本書では、三菱 PLC（EtherNet/IPユニット: RJ71EIP91）の EtherNet/IP™ ポートに、
当社SCON2を接続する場合を例として、基本的な導入手順を説明しています。
- 設定内容につきましては、条件や用途に合わせて変更をしてください。
- 本書に記載されている事柄は、製品の改良にともない予告なく変更させて
いただく場合があります。
- この取扱説明書の内容についてご不審やお気付きの点などがありましたら、
“アイエイアイお客様センターエイト” もしくは、最寄りの当社営業所まで
お問い合わせください。
- “EtherNet/IP™” は、ODVAの登録商標または商標です。
- KEYENCEは、株式会社キーエンスの日本およびその他の国における
商標または登録商標です。
- 本文中における会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

SCON2の型式がEtherNet/IP接続仕様であるか確認

コントローラ本体左側面部分に貼付けられた製番シール“MODEL”部分にコントローラ型式が表記されています。型式の★部の記載内容（I/O種類を表示）が“EP”（EtherNet/IP接続仕様）であるか確認してください。

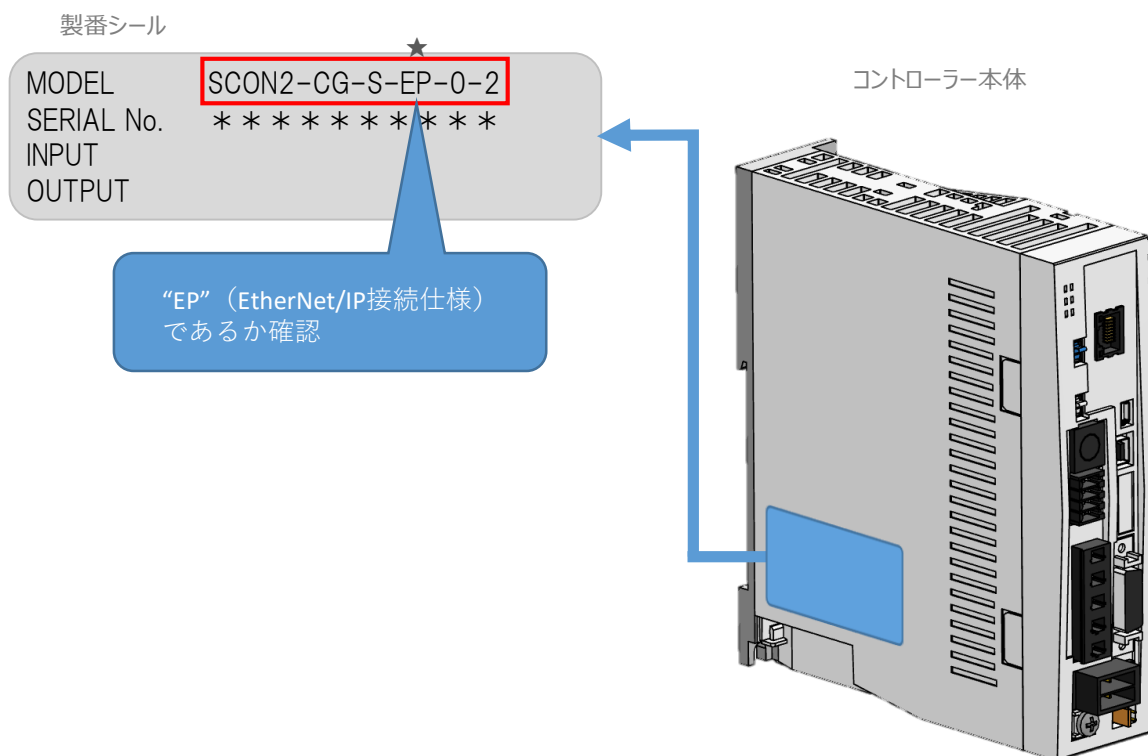



1 必要な機器の確認（1）

以下の機器を用意してください。

●EtherNet/IP接続仕様

SCON2コントローラー（型式：SCON2-CG） 数量1



● AC電源コネクタ
数量1
型式：MPS 7S/05 S F3 TN B B



※コントローラーに付属

● システム I/O コネクタ
数量1
型式：B2CF 3.50/08/180 SN BK BX



※コントローラーに付属

● ダミープラグ
数量1
型式：DP-5



※コントローラーに付属

● ダミープラグ
数量1
型式：DP-6



※コントローラーに付属

● アブソリュートバッテリー
数量1
型式：AB-5



※アブソリュート仕様のコントローラーに付属



2 必要な機器の確認（2）

以下の機器を用意してください。

アクチュエーター（型式例：RCS4-SA7C-***） 数量1



- モーターケーブル / エンコーダーケーブル 数量 各1
型式：CB-***-MA*** / CB-***-P(L)A***



※アクチュエーターに付属

その他周辺機器

お客様準備品

- 24V電源 数量1
☆ 推奨品型式：PSA-24*



※ブレーキ付アクチュエーター接続時に必要
※市販の24V電源でも可

 
- ノイズフィルター 数量1
☆ 推奨品：NF2010A-UP(双信電機)
：NAC-10-472(COSEL)



- クランプフィルター 数量4
☆ 推奨品：ZCAT 3035-1330(TDK)



- サージプロテクター 数量1
☆ 推奨品：R・A・V-781BWZ-2A
(岡谷電機)



- サーキットブレーカー 数量1
- 漏電ブレーカー 数量1

※コントローラーの電源容量は接続する
アクチュエーター型式により異なります。
仕様に適合したサーキットブレーカー
および漏電ブレーカーを選定ください。

コントローラー設定用ツール

- ティーチングボックス 数量1
型式：TB-02/03-*



- IA-OS 数量1
型式：IA-OS-C



※ティーチングボックスとIA-OSは
どちらか一方の用意が必要です。
※SCON2をIA-OSで設定する場合、
市販のUSBケーブルでも可
(SCON2側のコネクターの端子：mini-B)

☆の推奨品については、当社からも購入可能です。

3 接続図

KEYENCE製PLCソフトウェア
KV STUDIO 11

三菱 PLC

パソコン

PLCのEtherNet/IP認定 → p33
PLCから動作させる → p70

EtherNet/IPの配線 → p16
ネットワークの通信状態確認 → p55

DC24V電源
停止/非常停止スイッチ

イネーブル
スイッチ

コントローラーの配線 → p8

アクチュエーターの配線 → p14

アクチュエーター

コントローラー
(SCON2)

IA-OSの設定 → p18
コントローラーの設定 → p24
IA-OSから
(アクチュエーターを) 動作させる → p58

アブソリュート用
バッテリー

STEP 1

配線する

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. <u>コントローラーの配線</u> | p8 |
| 2. <u>アクチュエーターの配線</u> | P14 |
| 3. <u>EtherNet/IPの配線</u> | P16 |

1 コントローラーの配線



電源コネクターの配線

用意する物


コントローラー／電源コネクター／電線

電源コネクターに配線します。


以下、**1** ～ **2** の配線をしてください。

- 1 適合電線（【次頁表】参照）の配線を 9mmストリップし、電線を“L1c”の挿入口に挿入します。
※コネクターから緑の突起の側面が見えることを確認します。
- 2 同様の手順で下の配線図のように、“L2c”、“L1”、“L2”、“PE”すべての配線を施した後、電源コネクターをコントローラー側電源コネクターに挿入します。

配線方法 <電源コネクター接続図>

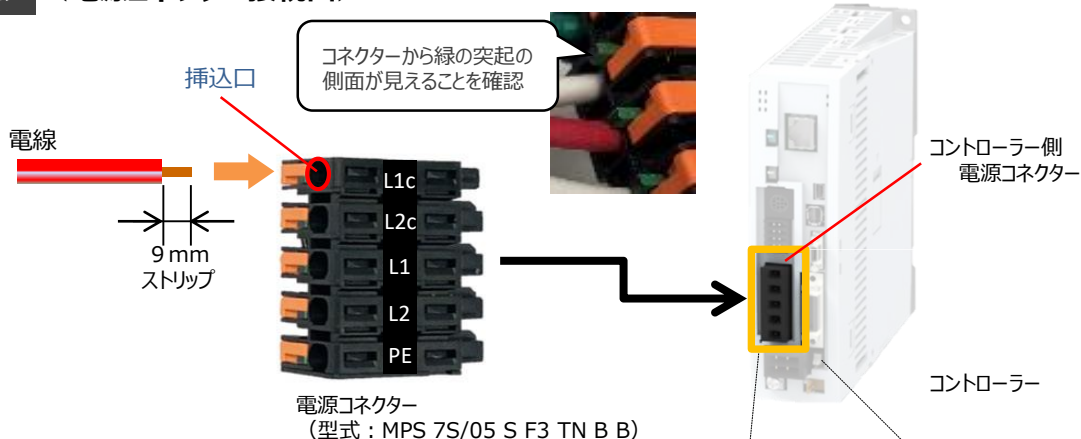

配線図 <電源回路の接続例>

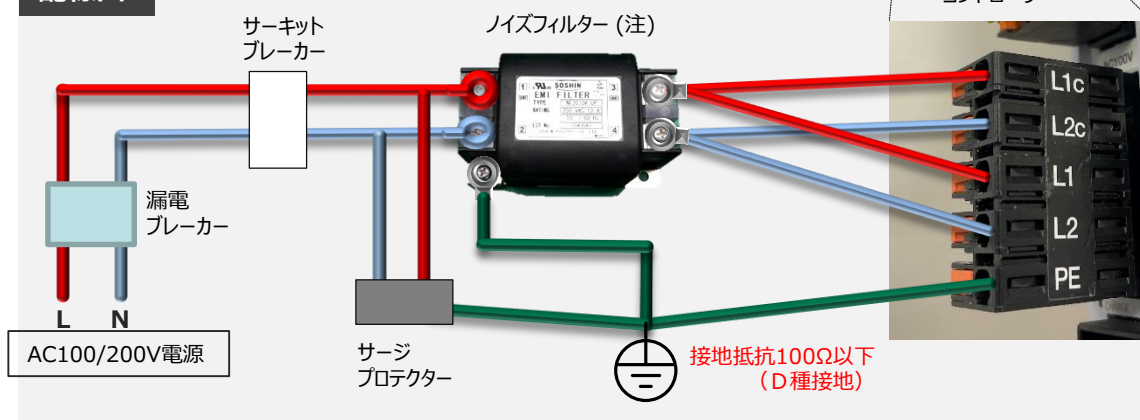

注意

ノイズフィルターは必ず設置してください。
取付けない場合、ノイズによりエラーや誤動作が発生する場合があります。
また、複数台のコントローラーを使用する場合でもノイズフィルターは、SCON2 1台 に対して1個接続をしてください。



電源コネクタ用電線の線径

電源コネクタに配線する電線は、下記適合電線を使用してください。



信号名	内 容	適合電線の線径
L1c	制御電源AC入力	0.75mm ² (AWG18)
L2c	制御電源AC入力	
L1	モーター電源AC入力	2.0mm ² (AWG14)
L2	モーター電源AC入力	
PE	保護接地線	2.0mm ² (AWG14)



コントローラー型式と接続するアクチュエーター型式により、コントローラーの電源容量は異なります。詳細は、[SCON2取扱説明書（MJ0458）2.3.2 電源容量と発熱量]を参照してください。



注意

使用する電流量よりも許容電流の大きな電線径を使用してください。
適合電線径よりも細い電線を使用した場合、その許容電流以上の電流を流すと異常発熱します。
その結果、ケーブル被覆の溶融や発火などを生じる恐れがあります。

システムI/Oコネクタの配線

用意する物


コントローラー／システムI/Oコネクタ／電線／マイナスドライバー

システムI/Oコネクタの配線をします。

配線は、付属のシステムI/Oコネクタに配線します。

以下、1 ～ 4 の配線をしてください。

- 1 マイナスドライバーで端子の突起部を押込み、挿入口を開きます。
- 2 適合電線径（【次頁表】参照）を満たす電線を 10mmストリップし、挿入口に挿入します。
- 3 マイナスドライバーを端子の突起部から離します。挿入口が閉じて配線を固定します。
※手で軽く引張り、抜けない事を確認します。
- 4 同様の手順ですべての配線を行い、コントローラー側のシステムI/Oコネクタ部に挿入します。

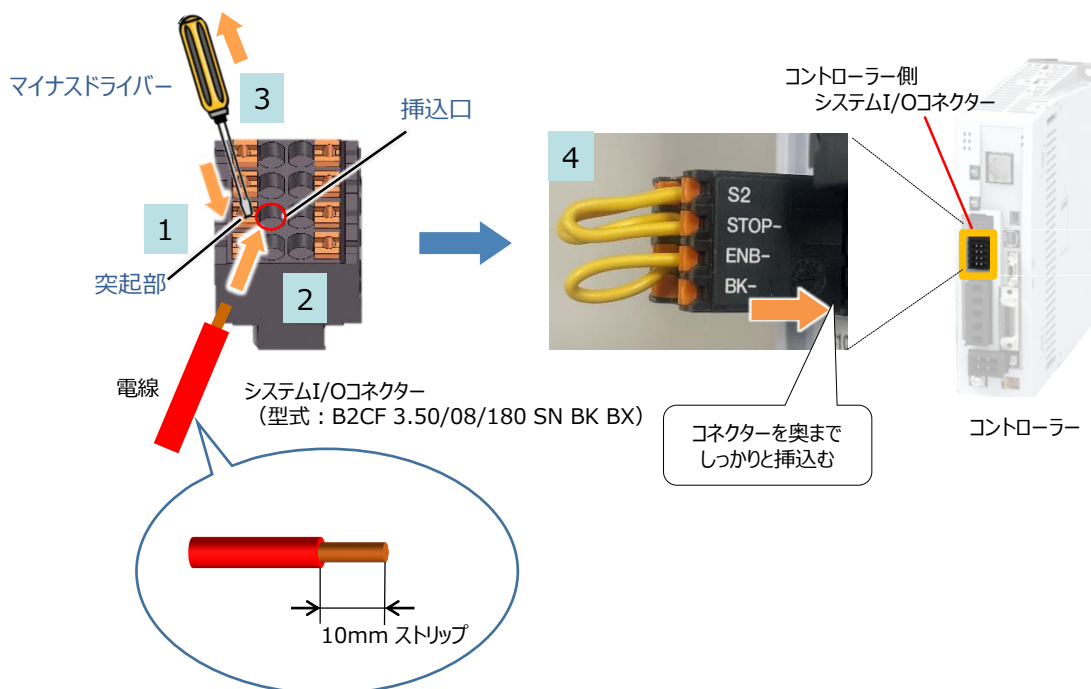


注意

使用する電流量よりも許容電流の大きな電線径を使用してください。

適合電線径よりも細い電線を使用した場合、その許容電流以上の電流を流すと異常発熱します。その結果、ケーブル被覆の溶融や発火などを生じる恐れがあります。

システムI/Oコネクタの電線線径と接続例

“S1とSTOP+”、“S2とSTOP-”、“ENB+とENB-”がジャンパーされた状態で出荷されます。

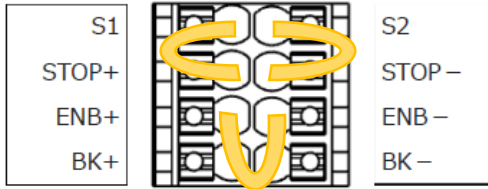


S1/STOP+ と S2/STOP-間が
配線されていない場合、
サーボONができなくなります。

信号名	内 容	適合電線の線径
S1	動作停止スイッチ接続	0.5～1.25mm ² (AWG20～16)
S2	動作停止スイッチ接続	
STOP+	停止専用電源出力	
STOP-	停止入力信号	
ENB+	イネーブル出力	
ENB-	イネーブル入力	
BK+	ブレーキ電源入力+側	
BK-	ブレーキ電源入力-側	


【接続例】



停止スイッチ

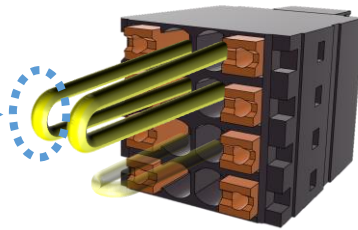

イネーブルスイッチ
(任意)

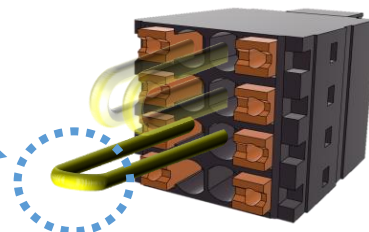

ブレーキ電源の配線

用意する物

コントローラー／システムI/Oコネクタ／電線／マイナスドライバー

アクチュエーターがブレーキ付仕様の場合（オプション型式に“-B”が含まれる場合）、
下記ブレーキ用電源配線を必ず行ってください。


配線は、システムI/Oコネクタに配線します。

配線図を見ながら、**1** ～ **4** の配線をしてください。

- 1 マイナスドライバーで突起部分を押し込み、挿入口を開きます。
- 2 適合電線（【下記表】参照）の配線を 10mmストリップし、電線を挿入口に挿入します。
- 3 マイナスドライバーを端子の突起部から離し、挿入口を閉じます。
※ 手で軽く引張り、抜けない事を確認します。
- 4 同様の手順でもう片方の配線を施した後、コネクタをコントローラー側のシステムI/Oコネクタに挿入します。

配線図

<ブレーキ電源の配線>

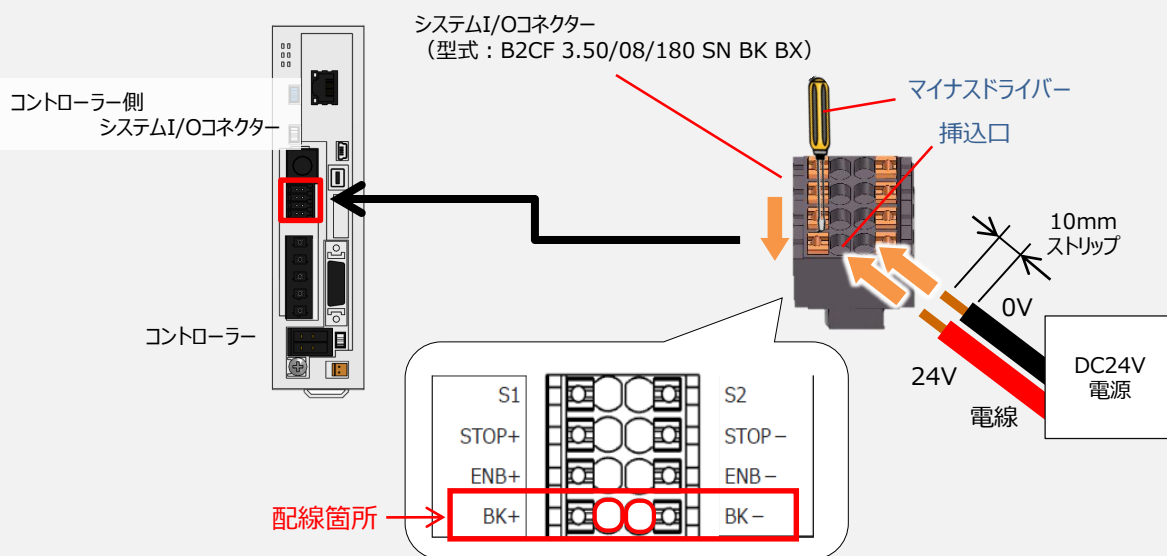

【ブレーキ電源配線の線径】

信号名	内 容	適合電線の線径
BK+	ブレーキ電源入力+側	0.5～1.25mm ² (AWG20～16)
BK-	ブレーキ電源入力-側	




注意

- ブレーキ付きのアクチュエーター接続する場合は、24V電源を配線してください。
- 使用する電流量よりも許容電流の大きな電線径を使用してください。
適合電線径よりも細い電線を使用した場合、その許容電流以上の電流を流すと異常発熱します。その結果、ケーブル被覆の溶融や発火などを生じる恐れがあります。

安全機能用I/Oコネクタの接続

SS1-t機能を無効にするためのダミープラグ（添付品）を挿入します。

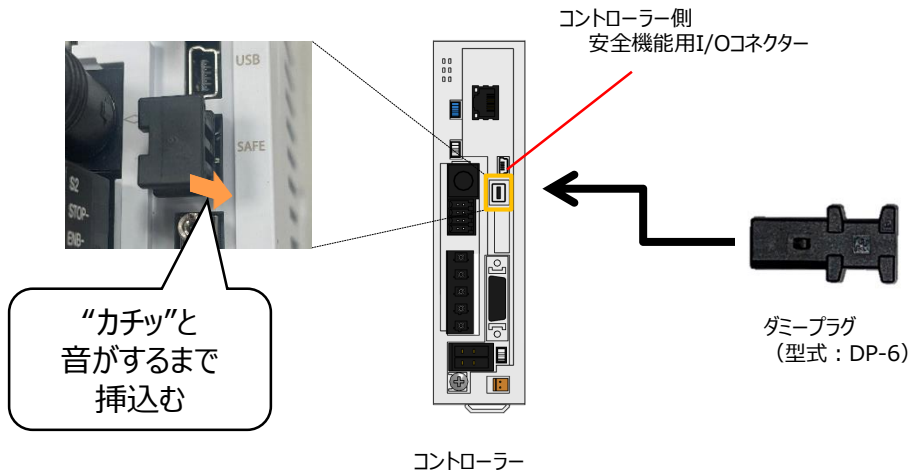

注意

- 安全機能用SS1-tを使用する場合は、SCON2 取扱説明書（MJ0458）の 9.2節を参照してください。
- ダミープラグ（型式：DP-6）が挿し込まれていないと、アクチュエーターが動作しません。

2 アクチュエーターの配線

用意する物

コントローラー／アクチュエーター／
モーターケーブル／エンコーダーケーブル

アクチュエーター型式の確認

アクチュエーターを接続する前に、コントローラーとアクチュエーターの組み合わせが一致しているか必ず確認してください。

接続可能なアクチュエーター型式は、コントローラー左側面の製番シールに記載されています。

アクチュエーター製番シール内“MODEL”記載の型式

MODEL: RCS4-SA7C-WA-200-16-300-T4-M-B

S/N: A80000000 DATE: 31/01/2018

MADE IN JAPAN

IAI Corporation



アクチュエーター側面

一致

コントローラー側“Actuator”型式シール

Actuator Type :

RCS4-SA7C-WA-200-16-300-T4-M-B

コントローラー側面


モーター・エンコーダーケーブルの配線

モーターケーブルとエンコーダーケーブルを使用して、アクチュエーターとコントローラーを接続します。
以下の接続例を見ながら、**1** ～ **4** の配線をしてください。

- 1 モーターケーブルの白いコネクタ（4Pin）を、アクチュエーター側のモーターコネクタ（4Pin）に挿入します。
- 2 エンコーダーケーブルの白いコネクタ（9Pin）を、アクチュエーター側のエンコーダーコネクタ（9Pin）に挿入します。
- 3 モーターケーブルのコネクタを、コントローラー側のモーター電源コネクタに挿入します。
カチッと音がするまで挿入してください。
- 4 エンコーダーケーブルの黒いコネクタを、コントローラー側エンコーダーコネクタに挿入します。

接続例

<モーターケーブル、エンコーダーケーブルの接続>

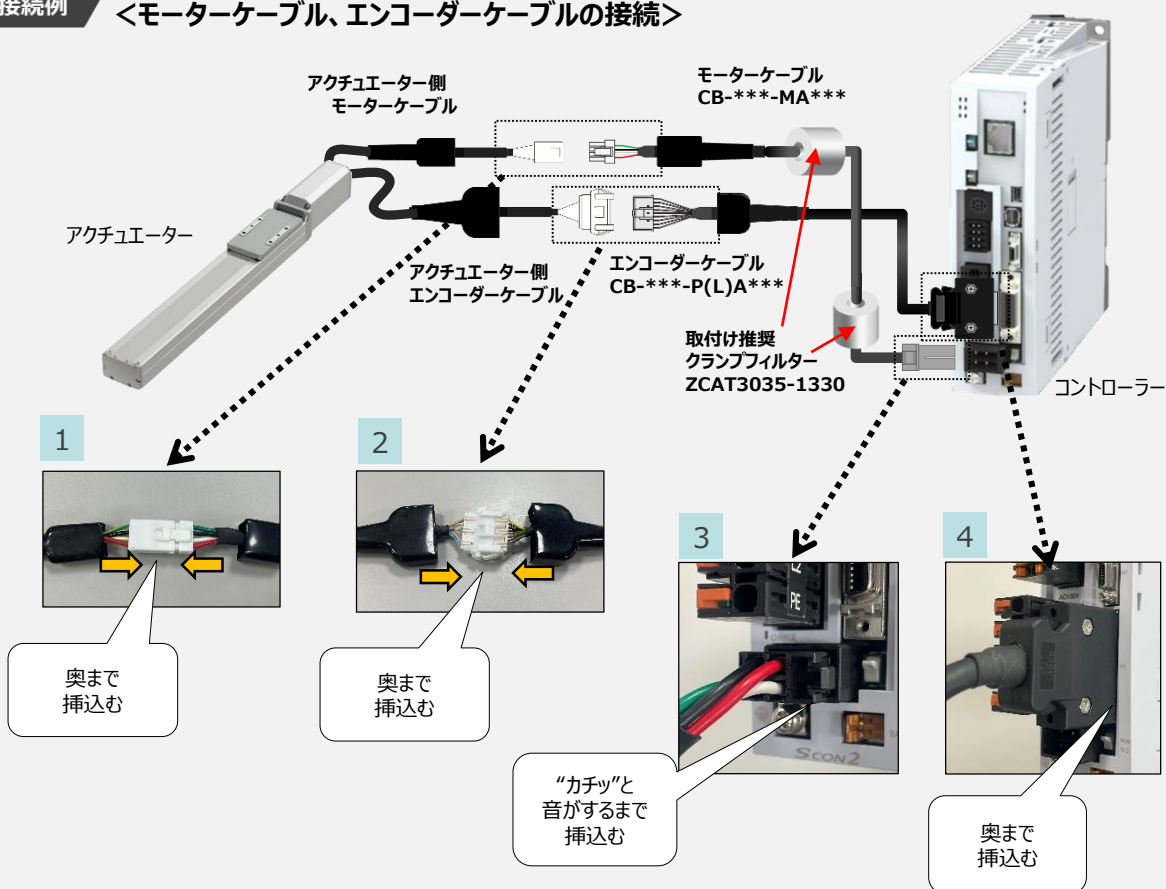

3 EtherNet/IPの配線

用意する物

コントローラ／PLC／
Ethernetケーブル

接続例

PLC と SCON2 1台 , R-unit 1台 の接続

PLC使用例

三菱 PLC

CPUユニット:R04CPU

EtherNet/IPユニット:RJ71EIP91



EtherNet/IP ポート

ハブ（お客様用意）

Ethernetケーブル：カテゴリ-5以上のストレートケーブル 100m以内
（お客様用意）

アクチュエーター

コントローラ

SCON2

R-unit

Point !




Ethernetケーブルは、カテゴリ-5以上のストレートケーブルを使用してください。
（ケーブル長：100m以内、アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブル推奨）

補足


EtherNet/IP ネットワークコネクタへの配線

コネクタの向きに注意して、Ethernetケーブルのコネクタを“カチッ”と音がするまで挿入します。

Ethernet ケーブルコネクタ

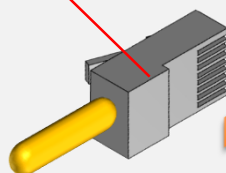

“カチッ”と
音がするまで
挿込む

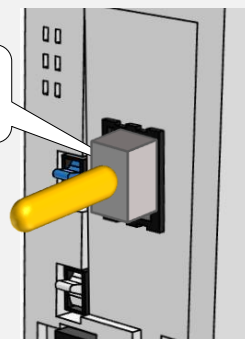

注意

配線する際には、PLC、コントローラの電源をOFF にした状態で作業してください。

STEP 2

初期設定をする

1. IA-OSの設定	p18
2. コントローラーの設定	p24
3. PLCのEtherNet/IP設定	p33
4. ネットワークの通信状態確認	p55

1 IA-OSの設定

用意するもの

コントローラー／パソコン／
IA-OS-CDROM／USBケーブル

IA-OSのインストール

動作環境（パソコンOS）はWindows11 で説明します。



注意

インストーラーが立上ると、以下のソフトを順次インストールしていきます。

1. NET Framework ※ Windows10 以降では初期搭載のためスキップ
2. IAI Toolbox
3. カリキュレーター
4. 機能安全ユニット 設定ツール
5. USBドライバー（変換器タイプ） ※ インストール済みの場合スキップ
6. USBドライバー（直接接続タイプ） ※ Windows10 以降ではインストール不要のためスキップ
7. IA-OS

なお、インストール作業は 1～7 を実施してください。

インストールガイドの確認

必要なソフトのインストール手順について、下記より確認してください。

● インストール方法

IA-OSのインストール方法は、以下のアドレスより資料をダウンロードできます。

URL : www.iai-robot.co.jp/download/q_start/pdf/IA-OS.pdf



● IA-OSアップデート情報

IA-OSの最新バージョン（アップデート）は、当社ホームページよりダウンロードできます。

URL: www.iai-robot.co.jp/download/pcsoft/index.html



前付

STEP
1STEP
2


初期設定をする

STEP
3

コントローラーと IA-OSの通信接続作業

1 USBケーブルの接続と電源投入


- ① USBケーブルを下図のように接続します。

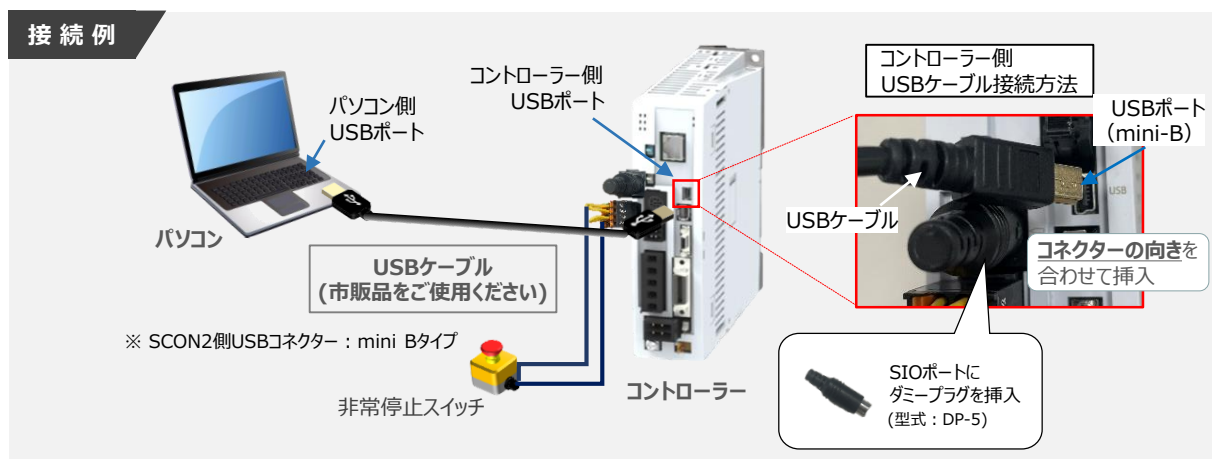

注意

コントローラー“USB”ポートにUSBケーブルを接続するときは、上記赤枠内のとおりコネクタの向きを合わせて挿入してください。
合わせない場合、コネクタを破損させる原因になります。

- ② USBケーブル接続後、コントローラー電源コネクタ部にコントローラーの電源電圧に合わせてAC100VもしくはAC200V電源を投入します。

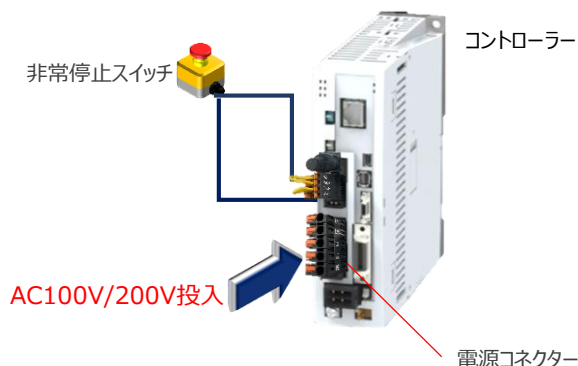


前付

STEP
1STEP
2

初期設定をする

STEP
3

- ③ コントローラ前面パネルの動作モード設定スイッチを“MANU”側に切替えます。

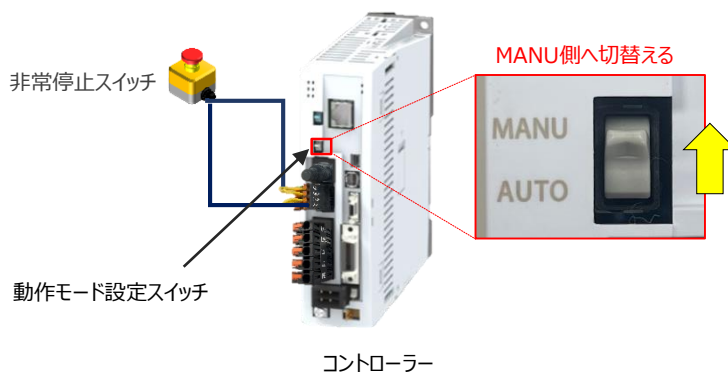


2

IA-OSの起動


- ① “IA-OS”を起動するにはまず、“IAI ツールボックス”を立ち上げます。

アイコン  をダブルクリックし、ソフトウェアを起動します。

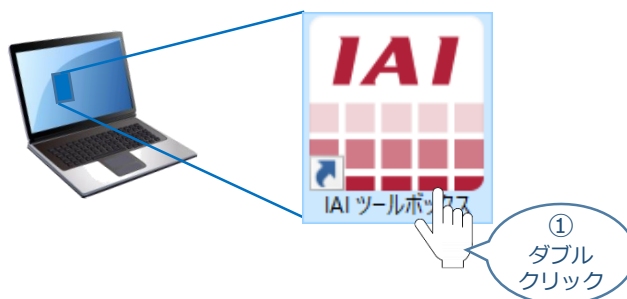


- ② IAI ツールボックス 画面が立ち上がります。画面右上の言語表示が “Japanese” であることを確認し、IAI ツールボックス 画面の “IA-OS”のアイコン  をクリックします。

IAI ツールボックス 画面

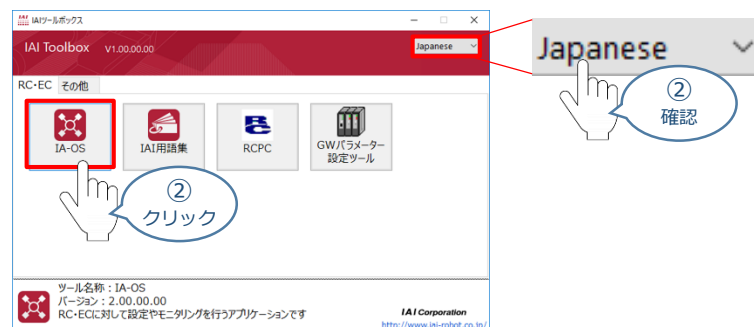

- ③ 通信方式選択画面が表示されます。  シリアル通信(USB/TPポート) をクリックします。


通信方式選択 画面

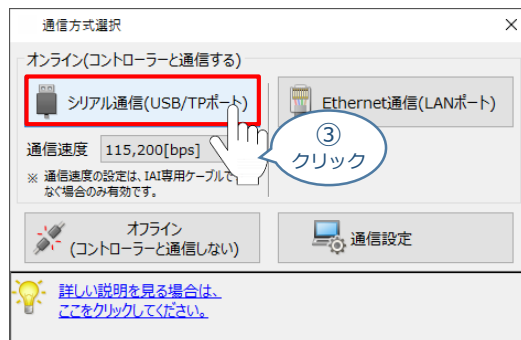

- ④ 通信ポート選択 画面 が表示されます。

通信ポート選択画面に接続するコントローラーの型式が表示されたら  通信開始 をクリックします。

通信ポート選択 画面

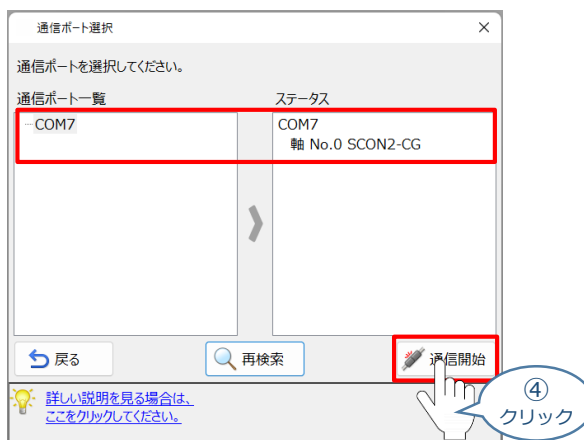

注意

通信ポート選択画面にコントローラー型式が表示されない場合は、通信ができていない状態です。その場合は、コントローラーに接続している通信ケーブルの挿入具合や断線していないかを確認してください。

前付

STEP
1STEP
2

初期設定をする

STEP
3

- ⑤ 通信確立画面が表示されます。  をクリックします。

通信確立 画面

通信確立					
接続成功 1件 (情報不一致 0件)			接続失敗 0件		
通信ポート名称	コントローラー番号	コントローラー名称	結果	メッセージ	通信対象
COM7	軸 No.0	SCON2-CG		接続に成功しました。	

 詳しい説明を見る場合は、[ここをクリックしてください。](#)

 ⑤ クリック

通信確立画面には④で選択した
COM No.に接続している
コントローラーが表示されます

- ⑥ 警告画面が表示されます。  はい をクリックします。

警告 画面

警告

本アプリケーションからアクチュエーターを操作することができます。
お手元にアクチュエーターを即時停止させるための安全回路を用意されていますか？

※本アプリケーションによるアクチュエーターの動作は、安全回路が用意されている場合のみ可能です。

 ⑥ クリック

- ⑦ MANU動作モード選択画面が表示されます。
動作モードの設定をし、 OK をクリックします。

事例では
アクチュエーター制御方法
→「ティーチモード（アプリケーションから動かす）」
セーフティー速度は
→「有効（最高速度を制限する）」
をそれぞれ選択します。

MANU動作モード設定 画面

MANU動作モード設定

制御方法

 ⑦ 選択

ティーチモード(アプリケーションから動かす)

セーフティーモード(外部機器から動かす)

セーフティー速度

 ⑦ 選択

有効(最高速度を制限する)

無効

 ⑦ クリック

 詳しい説明を見る場合は、[ここをクリックしてください。](#)

⑧ IA-OS メイン画面 が開きます。

IA-OS メイン画面



注意

IA-OS メイン画面のステータス欄に何も表示されない場合は、通信ができていない状態です。その場合は、コントローラーに接続している通信ケーブルの挿入具合や断線していないか確認してください。

2 コントローラーの設定

用意するもの

コントローラー／パソコン（IA-OSインストール済）／
USBケーブル

IA-OSを用いて、コントローラー（下記接続例ではSCON2 1号機～3号機）側の設定を行います。

各コントローラー側で設定する項目は以下 **1** ～ **2** の2項目です。


接続例

コントローラー と IA-OSの接続

◆PLC

三菱 PLC

CPUユニット:R04CPU
EtherNet/IPユニット:RJ71EIP91

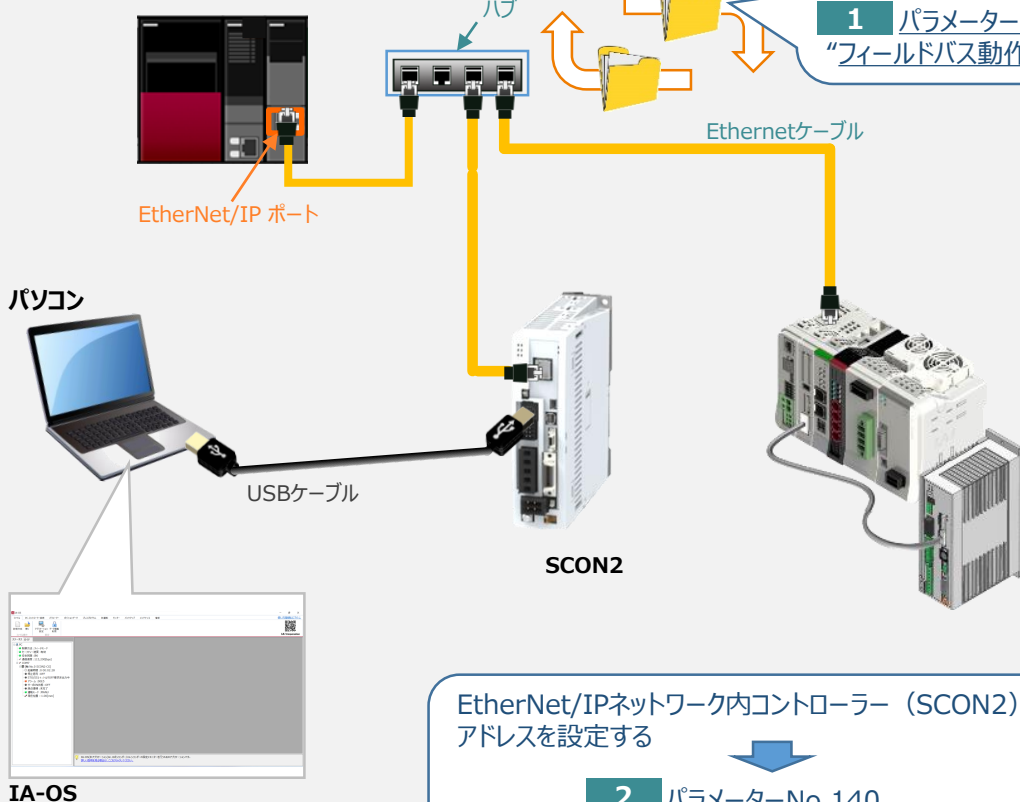

PLCから各コントローラーを
どのように制御するか設定する

1 パラメーターNo.84
“フィールドバス動作モード” 設定


EtherNet/IPネットワーク内コントローラー（SCON2）の
アドレスを設定する

2 パラメーターNo.140
“IPアドレス”設定

パラメーターの設定

- ① IA-OS メイン画面にあるメニューバーの **パラメーター** をクリックします。

IA-OS メイン画面

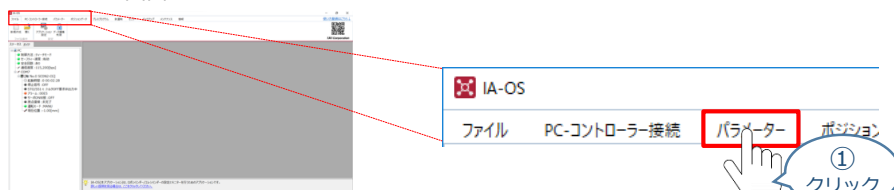


- ② **パラメーター編集** をクリックします。




- ③ パラメーター取得方法選択 画面が表示されます。 **接続中のコントローラーから読み込む** をクリックします。

パラメーター取得方法選択画面

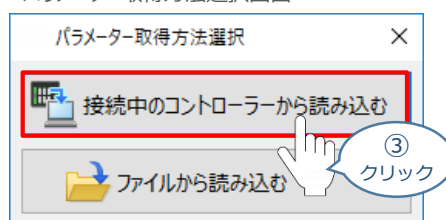

- ④ IA-OS メイン画面に ユーザーパラメーター編集 画面が表示されます。

IA-OS メイン画面

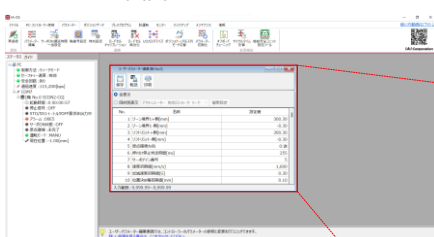


ユーザーパラメーター編集 画面




- ⑤ ユーザーパラメーター編集 画面の **目的別表示** にチェックを入れます。

ユーザーパラメーター編集 画面

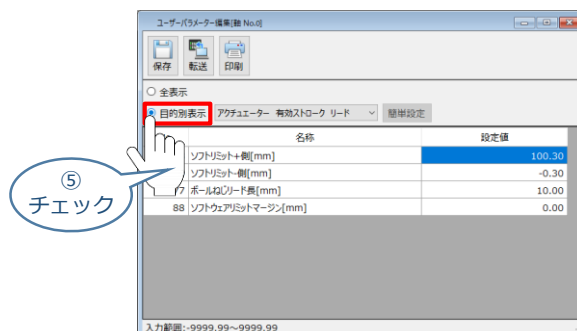


- ⑥ **目的別表示** 右側の **▼** をクリックし、**ネットワーク** をクリックします。

ユーザーパラメーター編集 画面

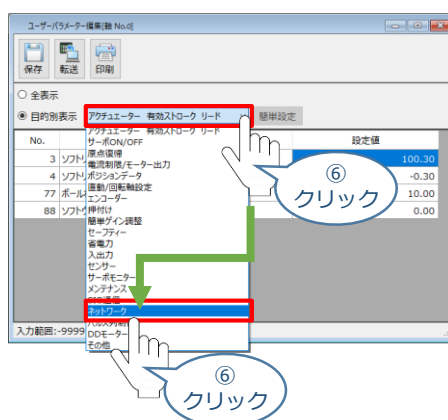

- ⑦ ネットワーク設定のパラメーターが表示されます。

ユーザーパラメーター編集 画面

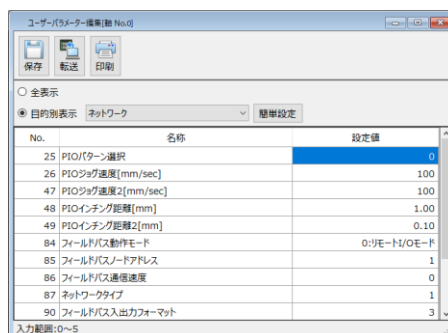

1

パラメーターNo.84 “フィールドバス動作モード” の設定

- ① PLCから各コントローラーをどのように制御するか、使用できる機能を確認の上、以下 0 ~ 9（10種類のモード）から選択します。

パラメーター 設定値（No.84）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
動作モード 主要機能	リモート I/O モード	ポジション/ 簡易直値 モード	ハーフ 直値 モード	フル直値 モード	リモート I/O モード 2	ポジション/ 簡易直値 モード 2	ハーフ 直値 モード 2	リモート I/O モード 3	ハーフ 直値 モード 3	フル直値 モード2 (※3)
位置データ指定運転	×	○(※1)	○	○	×	○(※1)	○	×	○	○
速度・加速度 直接指定	×	×	○	○	×	×	○	×	○	○
押付け動作	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
現在位置読取り	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
現在速度読取り	×	×	○	○	×	×	○	×	○	○
ポジション No. 指定運転	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
完了ポジション No.読取り	○	○	×	×	○	○	×	○	×	×
最大ポジション テーブル数	384	384	使用 しない	使用 しない	384	384	使用 しない	384	使用 しない	使用 しない
力制御	△(※2)	×	×	○	△(※2)	○	○	△(※2)	×	○
制振制御	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○
サーボゲイン切替	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○

○：対応可、×：対応不可、△：条件により対応可



注意

- ※1 目標位置以外のデータ（速度・加減速度など）はポジションNo.を指定して運転を行います。
 ※2 PIOパターン（パラメーターNo.25）を6または7に設定した場合に利用できます。
 ※3 フル直値モード2は、SCON-CB/CGB のみ使用できます。対応コントローラーバージョンは、V0022 以降です。



参照

各フィールドバス動作モードの詳細は、“フィールドバス動作モード”で用語検索してください。
 （PCソフト/ホームページ）

- ② 使用するモードを決定したら、該当する下記表の“パラメーターNo.84 設定値”を選択します。
本書では、下記図のように「リモートI/Oモード」に設定します。

動作モード 主要機能	リモート I/O モード	ポジション/ 簡易直値 モード	ハーフ 直値 モード	フル直値 モード	リモート I/O モード 2	ポジション/ 簡易直値 モード 2	ハーフ 直値 モード 2	リモート I/O モード 3	ハーフ 直値 モード 3	フル直値 モード 2
パラメーターNo.84 設定値	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



◆ SCON2

IA-OS



No.	名称	設定値
84	フィールドバス動作モード	0:リモートI/Oモード
85	フィールドバスノードアドレス	0:リモートI/Oモード
86	フィールドバス通信速度	1:ポジション/簡易直値モード 2:ハーフ直値モード
87	ネットワークタイプ	3:フル直値モード 4:リモートI/Oモード2
88	ソフトウェアリミットマージン[mm]	

②
選択

84	フィールドバス動作モード	0:リモートI/Oモード
85	フィールドバスノードアドレス	1
86	フィールドバス通信速度	0

Point !

パラメーターNo.86 “フィールドバス通信速度”について、設定値を“0”とすることで、通信周期はマスターユニットに自動追従します。

**注意**

パラメーターNo.87 “ネットワークタイプ”、パラメーターNo.90 “フィールドバス入出力フォーマット”は、工場出荷初期値のままにしてください。変更することで、正常動作できなくなる可能性があります。

補 足

リモートI/Oモード選択時の PIOパターン設定

パラメーターNo.84“フィールドバス動作モード”の設定で、“リモートI/Oモード”、“リモートI/Oモード2”、“リモートI/Oモード3”を選択した場合、パラメーターNo.25 “PIO パターン選択”を別途設定してください。もっとも用途に適したPIO パターンに設定してください。設定方法は、以下のとおりです。

- ① 上位PLCからの制御方法を決めます。設定は、以下の **0** ～ **7** から選びます。

コントローラの動作モードを “位置決めモード” にしたい場合は、PIOパターン（パラメーターNo.25）を **0** に設定します。

IA-OS

パソコン

設定

コントローラー

PIO パターン (パラメーターNo.25の設定値)		0	1	2	3	4	5	6	7
モード		位置決め モード	教 示 モード	256 点 モード	384 点 モード	電磁弁 モード 1	電磁弁 モード 2	カセンサー 使用押し付け モード 1	カセンサー 使用押し付け モード 2
主 要 機 能	原点復帰信号入力	○	○	○	○	○	×	○	○
	位置決め動作	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度・加減速度設定	○	○	○	○	○	○	○	○
	ピッチ送り（イン칭ング）	○	○	○	○	○	○	○	○
	押付け動作	○	○	○	○	○	×	○	○
	移動中の速度変更	○	○	○	○	×	×	○	×
	加速度・減速度の 個別設定	○	○	○	○	○	○	○	○
	一時停止	○	○	○	○	○	○（※）	○	○
	ゾーン信号出力	○	○	○	×	○	○	○	○
	PIOパターン選択 (パラメーターで設定)	○	○	○	○	○	○	○	○

○は直接設定が可能、×は動作不可を表します。




注 意

※ “パラメーター No.27 移動指令種別” を 0 に設定した場合に可能です。
移動指令をOFFにすることで一時停止します。


② パラメーターの編集をします。

ユーザーパラメーター編集 画面を開き ☒ **目的別表示** にチェックを入れます。

ユーザーパラメーター編集 画面

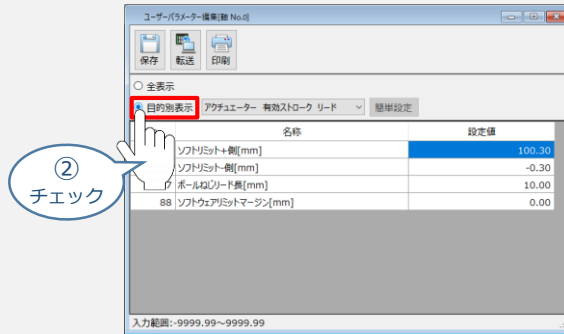
③ ☒ **目的別表示** 右側の ▼ をクリックし、**ネットワーク** をクリックします。

ユーザーパラメーター編集 画面

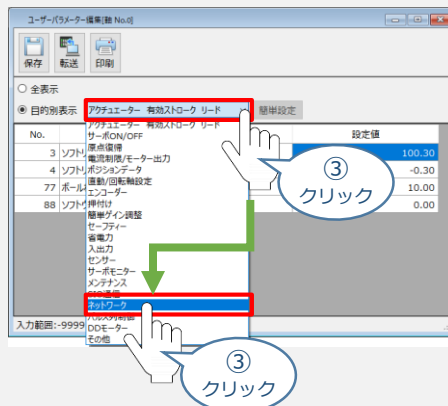

④ パラメーターNo.25 “PIOパターン選択”の“設定値”へ選択した値を入力します。

ユーザーパラメーター編集 画面

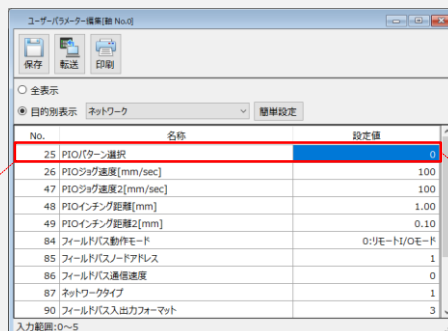

No.	名称	設定値
25	PIOパターン選択	0

PIOパターンの数値変更
事例では“0”を設定

③
入力

2

パラメーターNo.140 “IPアドレス”（EtherNet/IP局番）の設定

- ① アドレス（EtherNet/IP ノードアドレス）設定値を、以下の図を参考に確認します。

◆PLC

三菱 PLC

CPUユニット:R04CPU

EtherNet/IPユニット:RJ71EIP91



IPアドレス : PLC
192.168.250.102

【ユニットと局番の関係】



◆ SCON2



IPアドレス : SCON2
192.168.250.101

◆ R-unit



IPアドレス : R-unit
192.168.250.103

- ② ①で確認したアドレス（局番）設定値をダブルクリックします。

各コントローラーに
アドレスを入力する


IA-OS

パラメーター設定画面

No.	名称	設定値
140	IPアドレス	192.168.250.101
141	サブネットマスク	255.255.255.0

②
ダブル
クリック

- ③ IPアドレスを入力し、 をクリックします。

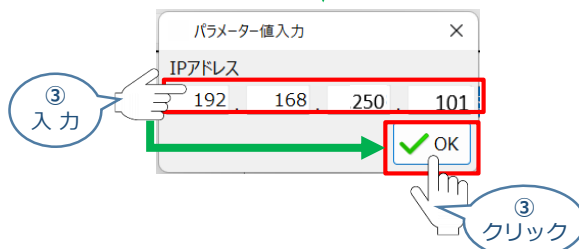

注意

マスターユニットに複数台接続する場合、コントローラーに設定するIPアドレスが同じEtherNet/IPネットワーク内で重複しないように設定してください。

Point !




スレーブ側のIPアドレスは、占有データ領域に関係なく、マスターの設定値から右端の数値を1ずつずらします。サブネットマスク、デフォルトゲートウェイはマスターと同じ設定にします。

パラメーターの転送

以下の操作手順で、コントローラーへ編集したパラメーターを転送します。

- ① ユーザーパラメーター編集 画面の  をクリックします。


ユーザーパラメーター編集 画面

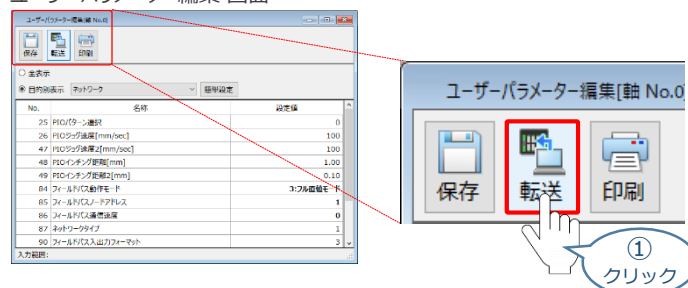


- ② パラメーター転送確認 画面が表示されます。  をクリックします。

転送完了後、情報画面が表示されます。  をクリックします。

パラメーター転送確認 画面

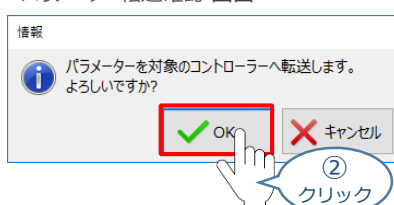


情報 画面

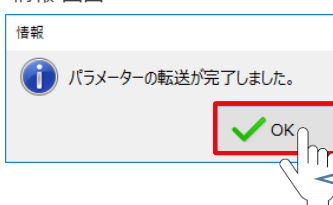


- ③ ソフトウェアリセット実行確認の画面が表示されます。  をクリックします。

ソフトウェアリセット完了後、情報画面が表示されます。  をクリックします。

ソフトウェアリセット実行確認 画面

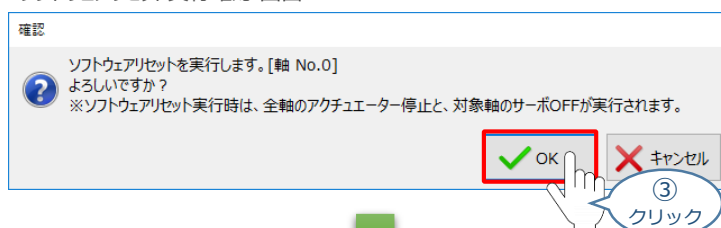

情報 画面

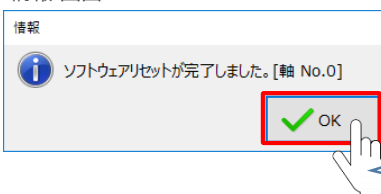

以上で、コントローラーの設定は完了です。



注意

以降の調整について、PLCから動作させる場合はコントローラー前面の動作モード設定スイッチをAUTO側に戻してください。MANU側のままの場合、PLCからアクチュエーターを動作させることはできません。



AUTO側へ切替える

3 PLCのEtherNet/IP設定

用意するもの

PLC／EtherNet/IPユニット／
パソコン／GX Works3／LANケーブル

三菱製PLC（iQ-Fシリーズ）に SCON2 1台(1号機)を接続する例を紹介します。

接続例

◆ PLC

三菱 PLC

CPUユニット:R04CPU
EtherNet/IPユニット:RJ71EIP91

IAIホームページ

1

EDSファイルのダウンロード

3

EDSファイル
EDSファイルのインストール

2

ソフトの起動とユニットの設定

三菱製ソフトウェア
GX Works

ハブ

SCON2

R-unit

1

EDSファイルのダウンロード



三菱製PLC（iQ-Fシリーズ）と接続するために必要な EDS（Electronic Data Sheet）ファイルを準備します。



注意

三菱製 PLCとコントローラーを接続するためには“EDSファイル”が必要です。
“EDSファイル”については、当社ホームページからダウンロードいただけます。

① アイエイアイホームページへアクセスします。

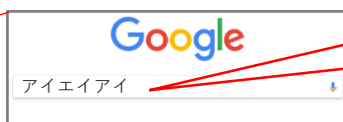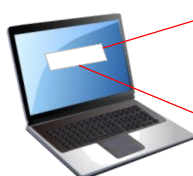

アイエイアイ で検索



前付

STEP
1


STEP
2

初期設定をする

STEP
3


- ② トップページ の **ダウンロード** をクリックし、“ダウンロード” ページを開きます。

アイエイホームページ トップ画面

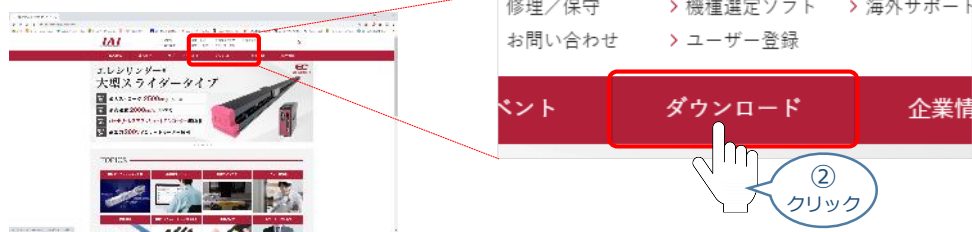

- ③ ダウンロードページにある、**6. 設計支援ツール** の **> フィールドネットワーク設定用ファイル** をクリックします。

ダウンロード ページ

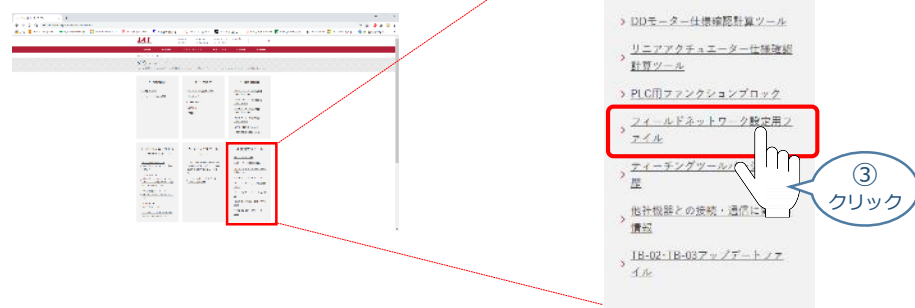

- ④ フィールドネットワーク設定用ファイルページが表示されます。
当ページを“EtherNet/IP” までスクロールします。

フィールドネットワーク設定用ファイル ページ




EtherNet/IP

SCON-CA MSEP-C PCON-CA/CF MSCON XSEL-R/S ERC3ゲートウェイ	368-952-EDS ABCC EIP V 2.2.eds	368-9523-EDS ABCC EIP V 2.2.zip	EtherNet/IP 用EDSファイ ル
XSEL-P/Q	005A000C000E0200.eds	005A000C000E0200.zip	
XSEL-RA/SA MSEP-LC XSEL2 MSEL TTA SCON-CAL/CGAL ACON-CA DCON-CA SSEL-CS PSEL-CS ASEL-CS ACON-CB/CGB SCON-CB/CGB DCON-CB/CGB MCON-C/CG PCON-CB/CGB/CFB/ CGFB/CBP RCP6Sゲートウェイ RCON RSEL REC SCON2-CG	IANP3802-EP0 V 2.1.eds	IANP3802-EP0 V 2.1.zip	
RCON-GW-N-EP	RCON-GW-N-EP V 1.0.eds	RCON-GW-N-EP V 1.0.zip	

- ⑤ 該当するEDSファイル（IANP3802_EP0_V_2_1.zip）を右クリックします。




- ⑥ 対象をファイルに保存(A)... をクリックします。

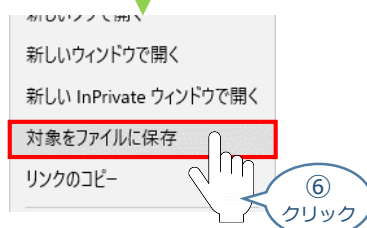

- ⑦ 保存先を確認してきますので、分かりやすい場所（事例では、パソコンのデスクトップ）を選び、
保存(S) をクリックします。

※ ファイルの
保存先は
任意です。


“名前をつけて保存”画面

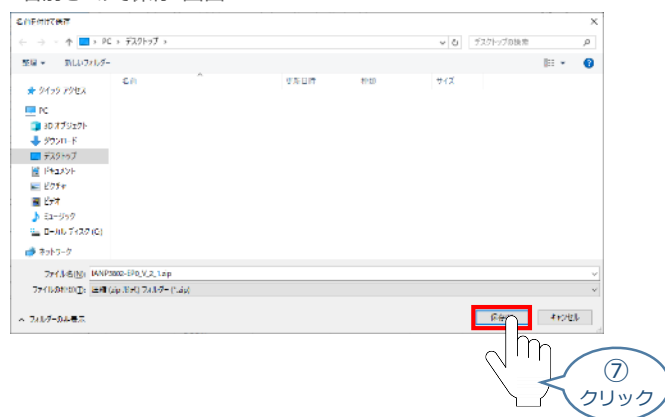

- ⑧ 保存先に ZIP ファイルがダウンロードされますので、フォルダーを解凍します。

フォルダー内のEDSデーターをデスクトップに
コピーすると、右のようなアイコンが、コピー先に
出現します。

EDSファイル アイコン

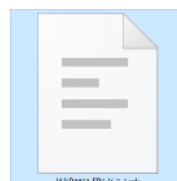

PLCのEtherNet/IP設定


接続例

PLC と RCONシステムの接続

三菱 PLC

CPUユニット:R04CPU

EtherNet/IPユニット:RJ71EIP91

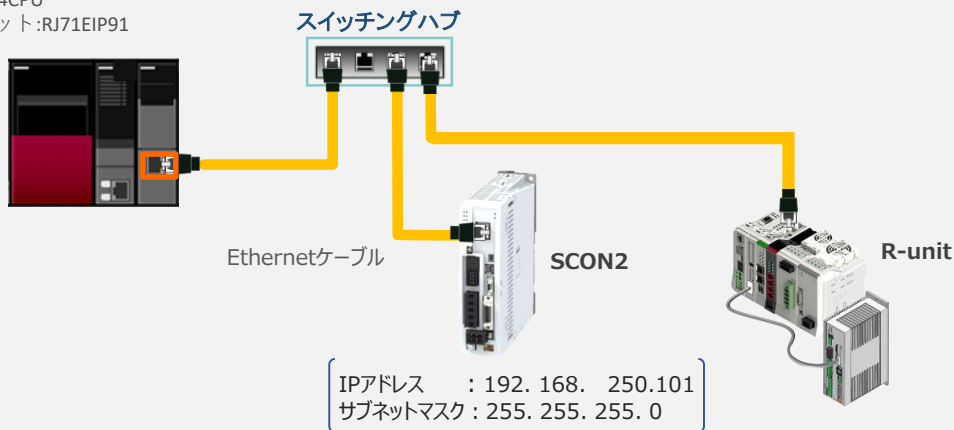

1

新規プロジェクト作成



GX Works3 のインストール手順等については、三菱電機社GX Works3 インストール手順書（GXW3-O-INSTL-J）を参照してください。

①




GX Works3

GX Works3 のアイコンをダブルクリックし、ソフトを起動します。





GXworks3 起動

GX works3 初期画面

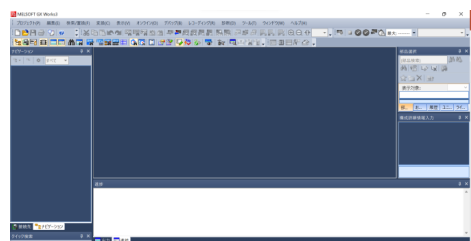


②


“プロジェクトの(P)”を開き“新規作成(N)”をクリックします。

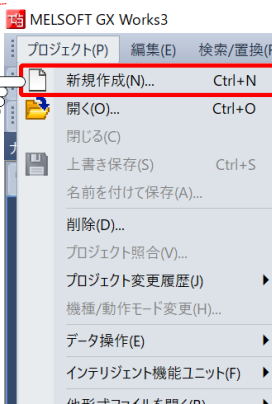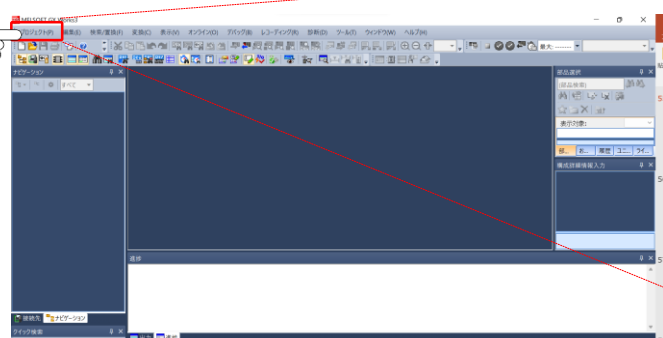


- ③ 新規作成画面が立上がります。
 “シリーズ(S)”、“機種(T)”のプルダウンメニューから使用するPLCのシリーズ名、機種を選択します。
 “プログラム言語(G)”を選択し、 **OK** をクリックします。

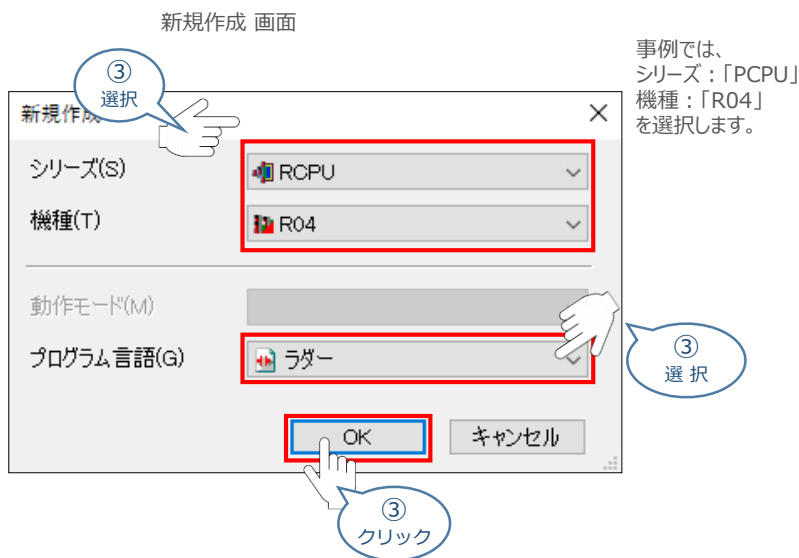

- ④ ユニット構成設定の確認画面が表示されます。 **OK** をクリックします。

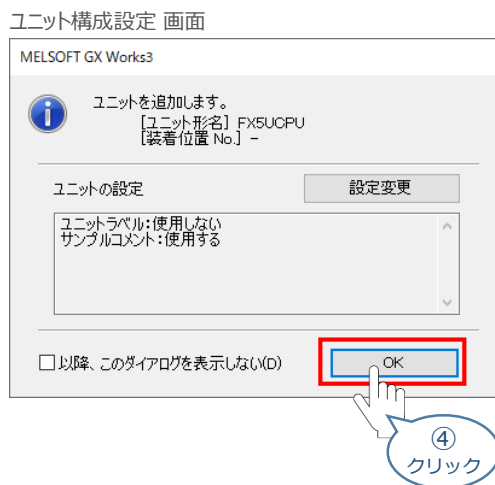


- ⑤ 新規のプロジェクトが開きます。

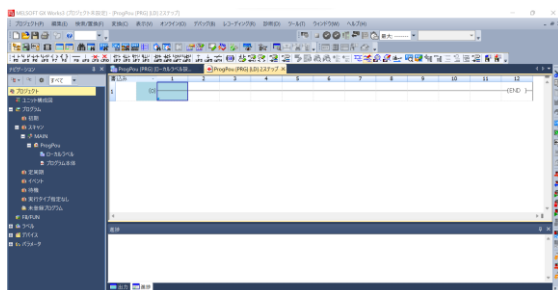

2


PCとCPUユニット間の接続

- ① メニューバーから **オンライン(O)** をクリックし“現在の接続先(N)”を選択

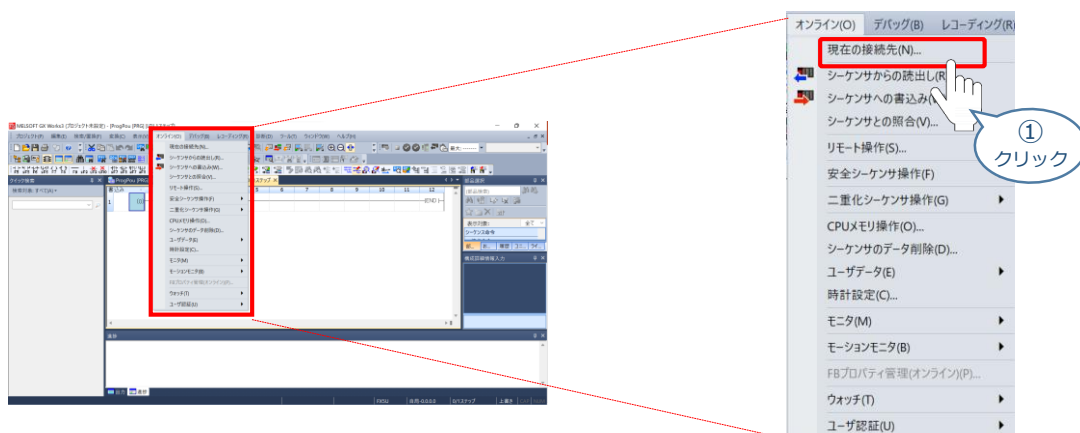


- ② 接続先指定画面で“CPUユニット直結設定”を選択します。

接続先指定 画面

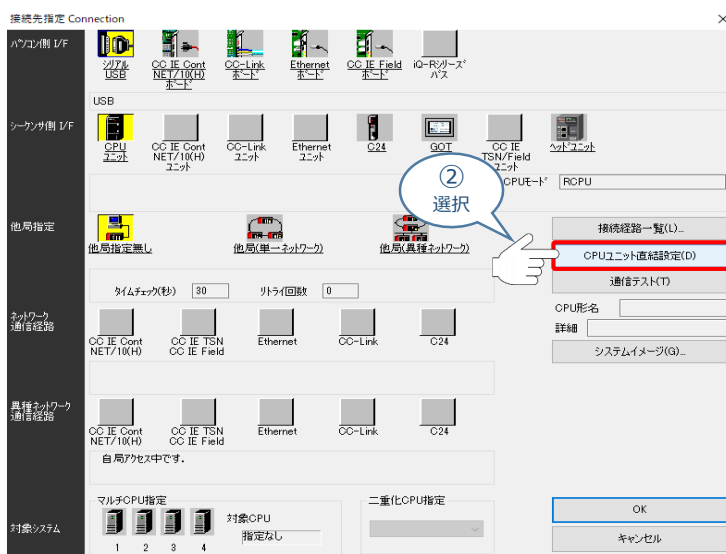


- ③ CPUユニット直結設定画面が表示されるので、接続方法を選択し、**はい(Y)** をクリックします。

CPU直結設定 画面

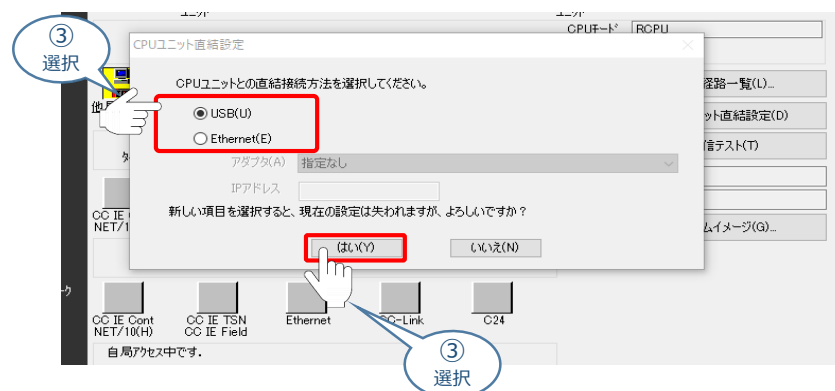

- ④ “通信テスト(T)”をクリックし、CPUと接続できているか確認します。

 通信テストが完了したら  をクリックします。



3


EtherNet/IPユニットのパラメータ設定

- ① GX Works3メイン画面の“ナビゲーションウィンドウ”  を開き


 **ユニット構成図** をダブルクリックします。




- ② 下図の表示が出てきたら **OK** をクリックします。

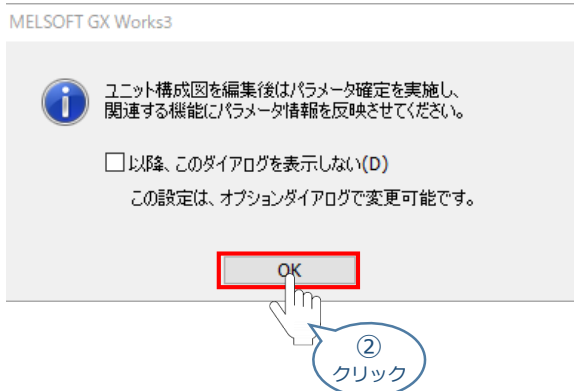

- ③ 下図のようにユニット構成図が表示されます。

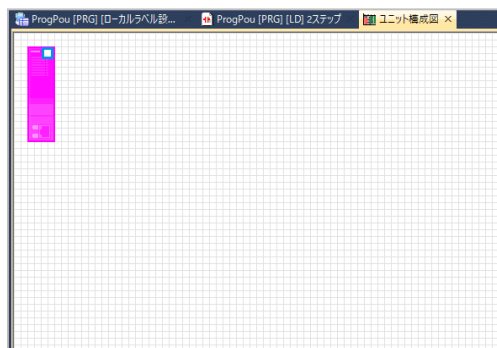


- ④ 「ユニット構成図」を選択した状態で、メニューバーから“オンライン(O)”を開き、“実機ユニット構成読み出し”をクリックします。

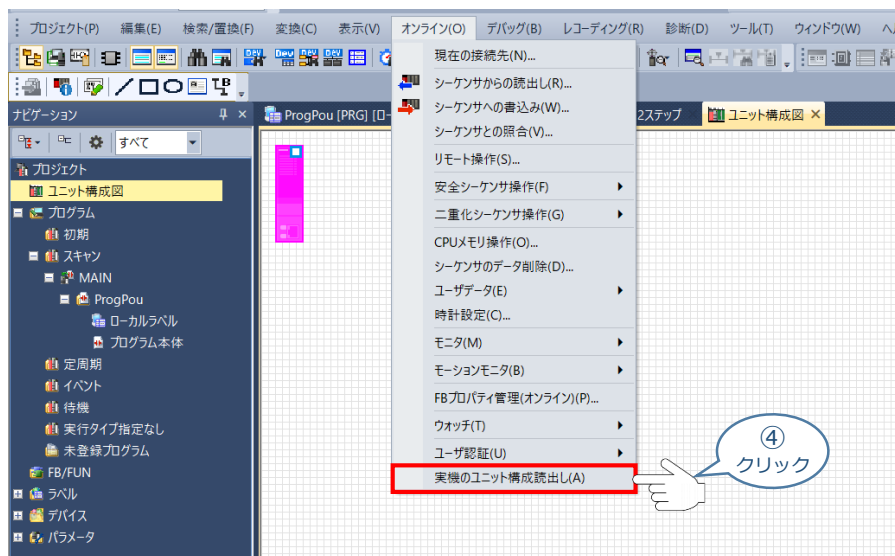


注意

実機のユニット構成読み出し(A) を使用する際に、PC と PLC 間の通信が行われている必要があります。


- ⑤ 下図の画面が表示されるので **はい(Y)** を選択します。

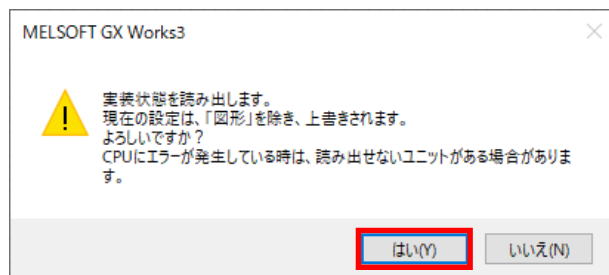


- ⑥ システムパラメーターが自動で設定されて、「実機のシステム構成」が「ユニット構成図」に表示されます。

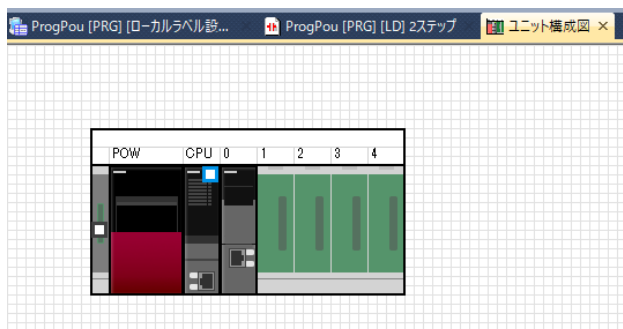

- ⑦ EtherNet/IPユニットをダブルクリックします。

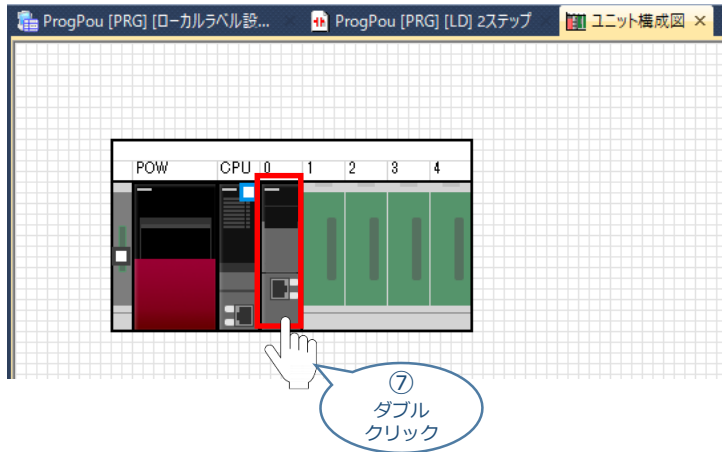

- ⑧ ユニートをダブルクリックすると、そのユニットのパラメータエディタが表示されます。
下記のような画面が表示された場合は、 を選択してください。

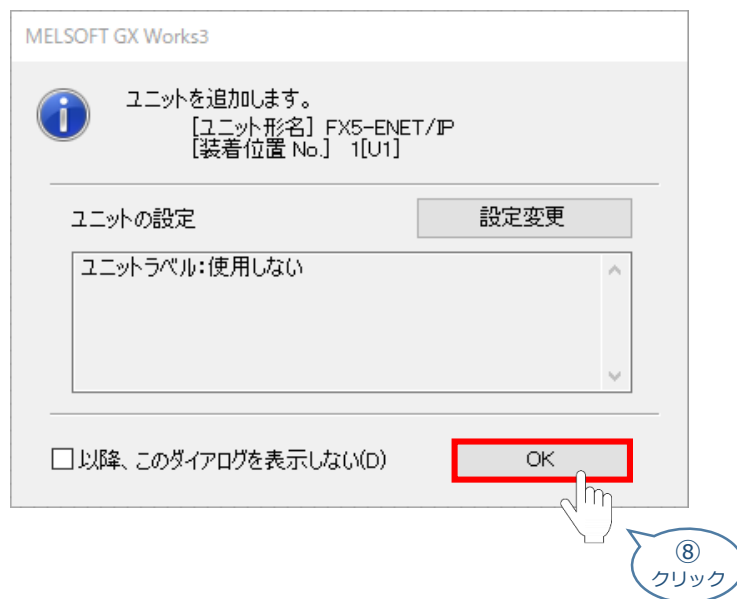

前付


STEP
1STEP
2

初期設定をする

STEP
3

- ⑨ [IPアドレス][サブネットマスク]を設定します。
- [サブネットマスク]はコントローラと同じ値に設定します。
- IPアドレスのネットワークアドレスの部分はコントローラと揃え、
ホストアドレスの部分だけ違う値に変えてください。


ユニットパラメータエディタ 画面

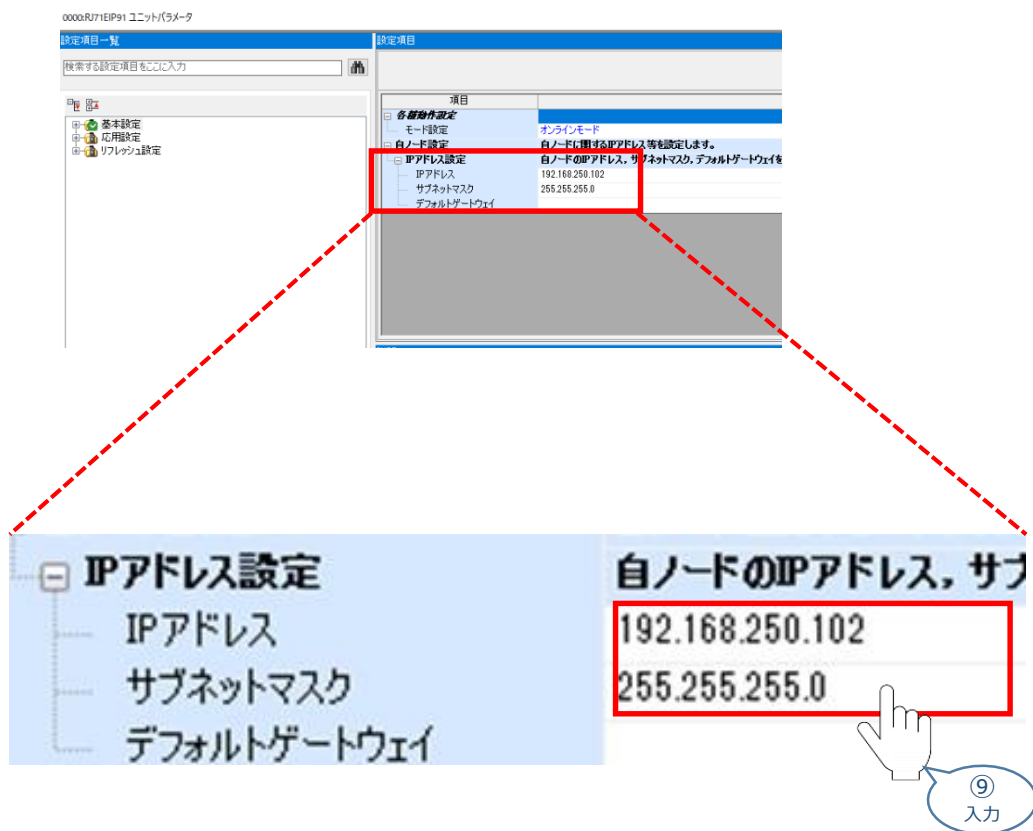


※事例では「192.168.250.102」と入力します。

4 EtherNet/IPユニットへの書き込み


- ① “メニューバー”から“オンライン(O)”を開き シーケンサへの書き込み(W)... をクリックします。

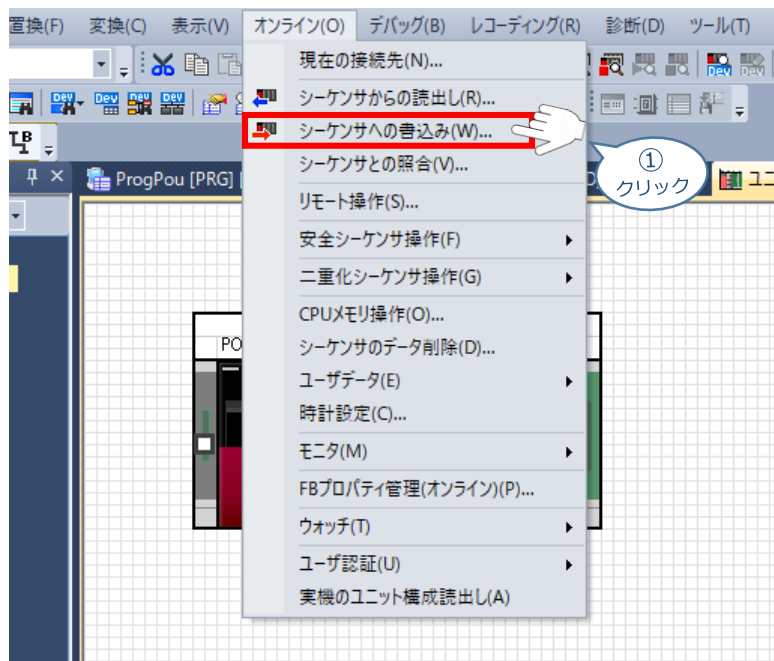

- ② 書き込むデータを選択し、[実行]を選択します。

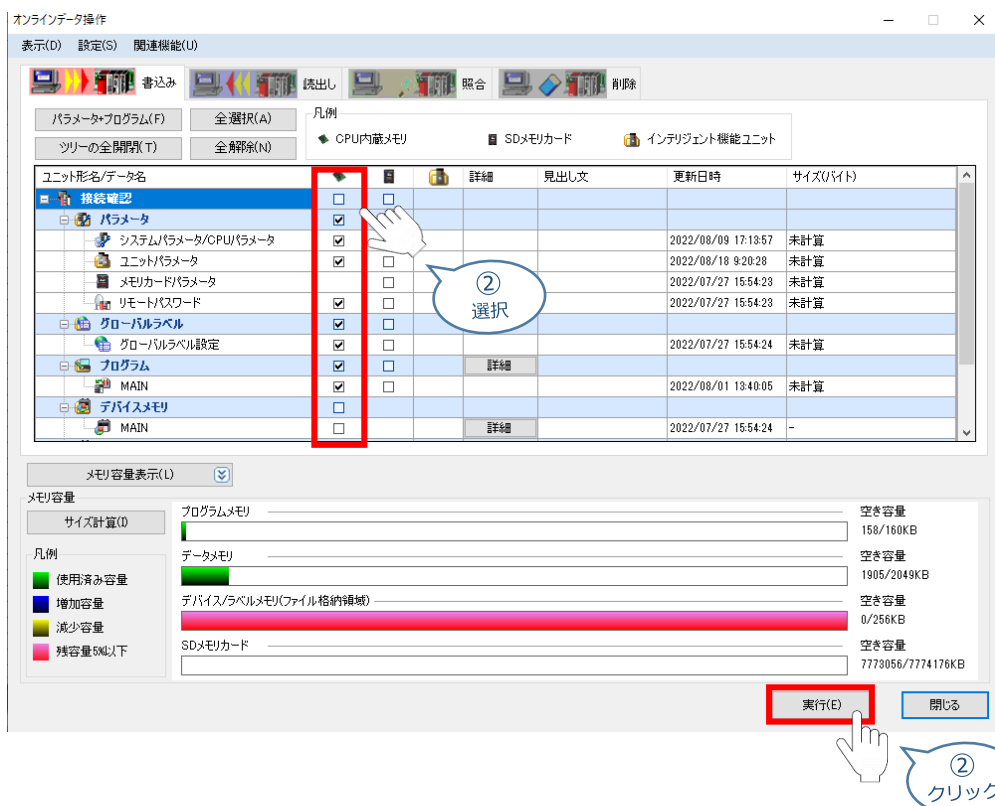

- ③ 下図の画面が表示されるので、**はい(Y)** を選択します。

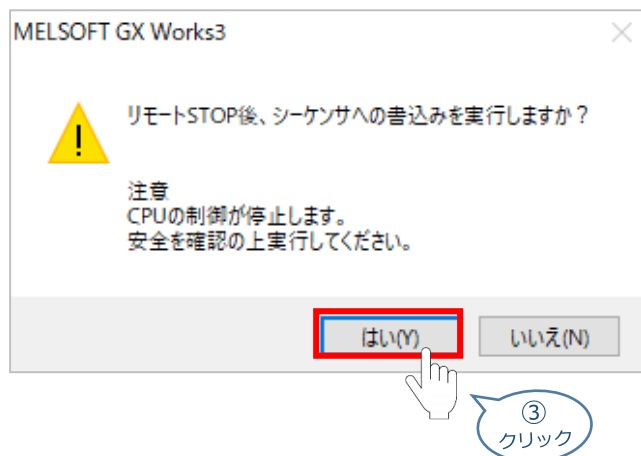

- ④ 書き込みが終了すると下図の画面が表示されます。

書き込み完了画面



- ⑤ 書き込み後にスキャナ機器のリセット、もしくは電源再投入を行ってください。


Configuration Toolの設定

1 EtherNet/IP機器の追加

- ① p61⑦～⑧ の手順を行い、再度ユニットパラメータエディタ画面を開きます。


画面下の  をクリックすると[Configuration tool]が起動します。

ユニットパラメータエディタ 画面

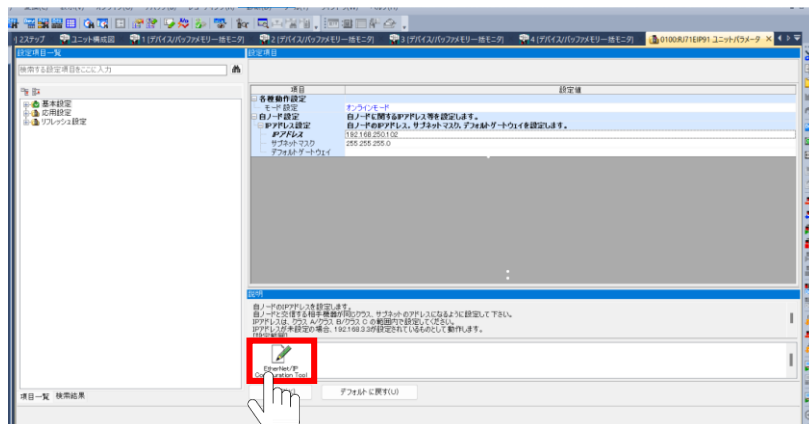

①
クリック

- ② [Configuration tool]が起動すると、“新しいエレメントの追加”という画面が出てくるので、p62⑨ で設定したEtherNet/IPユニットのIPアドレスを入力し をクリックします。

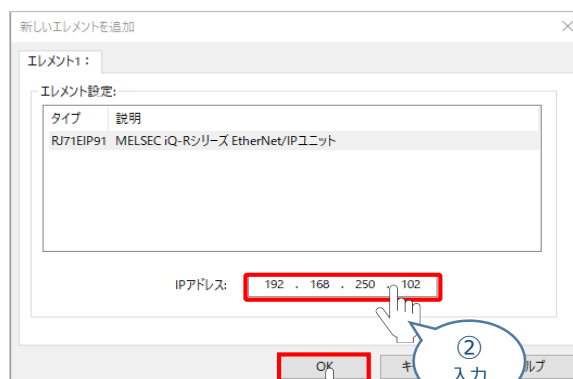

②
クリック

②
入力


前付

STEP
1STEP
2

初期設定をする

STEP
3

- ③ “メニューバー”から ライブラリ(L) を開き 追加(A) を選択します。

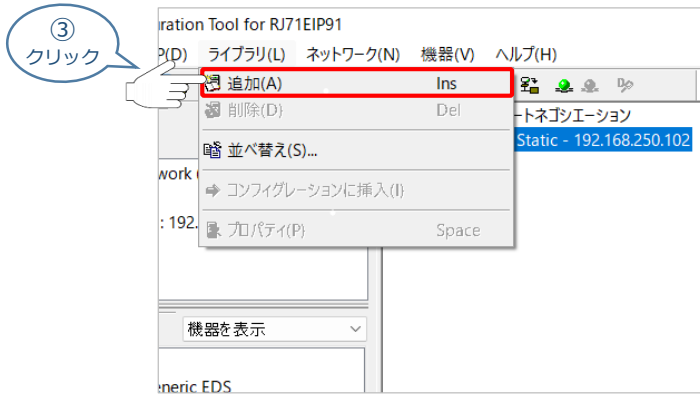


- ④ 下図の画面が表示されるため、次へ(N) > をクリックします。


ファイルマネジメント画面



- ⑤ 使用するEDSファイルを選択し、次へ(N) > をクリックします。

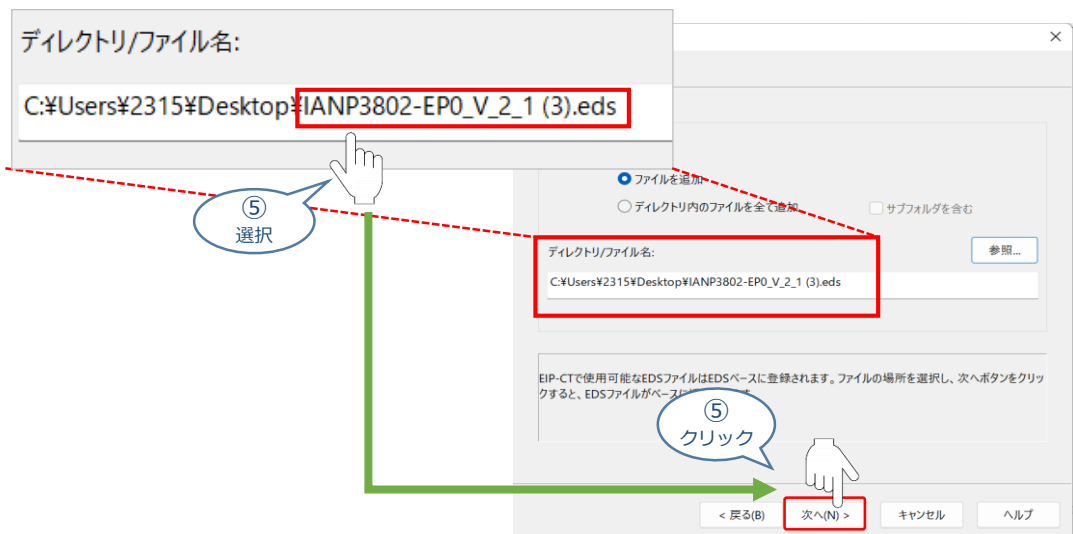


- ⑥ 追加されたファイルの一覧が表示されているのを確認し、**次へ(N) >** を選択します。

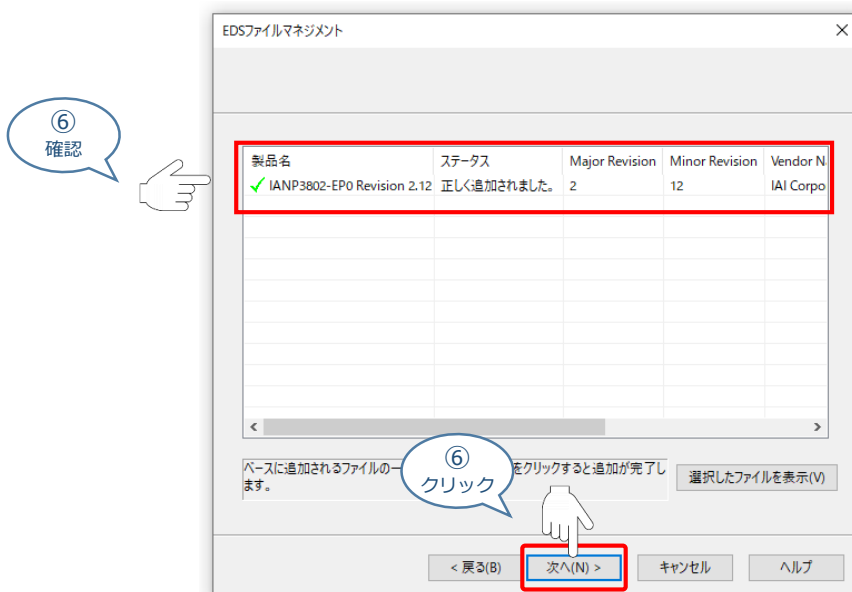


- ⑦ EDSファイルの追加が完了したため、**完了** を選択します。

追加が完了すると **機器一覧** の **EtherNet/IP機器** 下に追加したデバイスが表示されます。

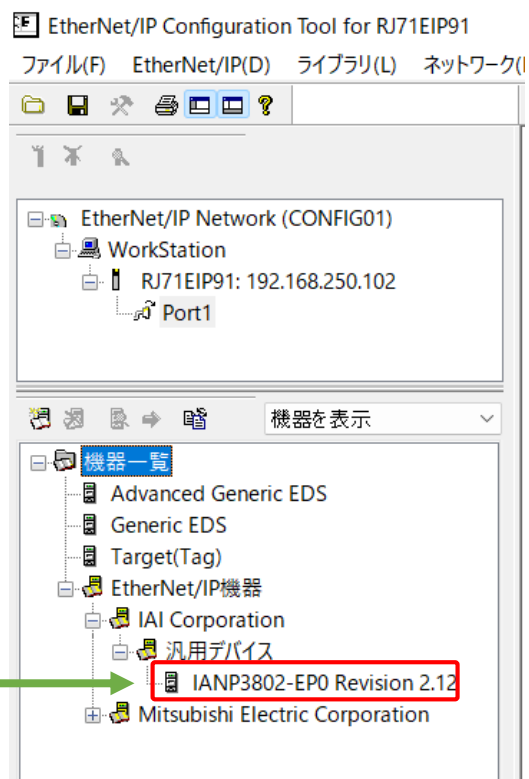

2 EtherNet/IP機器の設定


- ① 機器一覧 の EtherNet/IP機器 の先ほど追加したデバイスを右クリックし、
⇒ コンフィグレーションに挿入(I) を選択します。

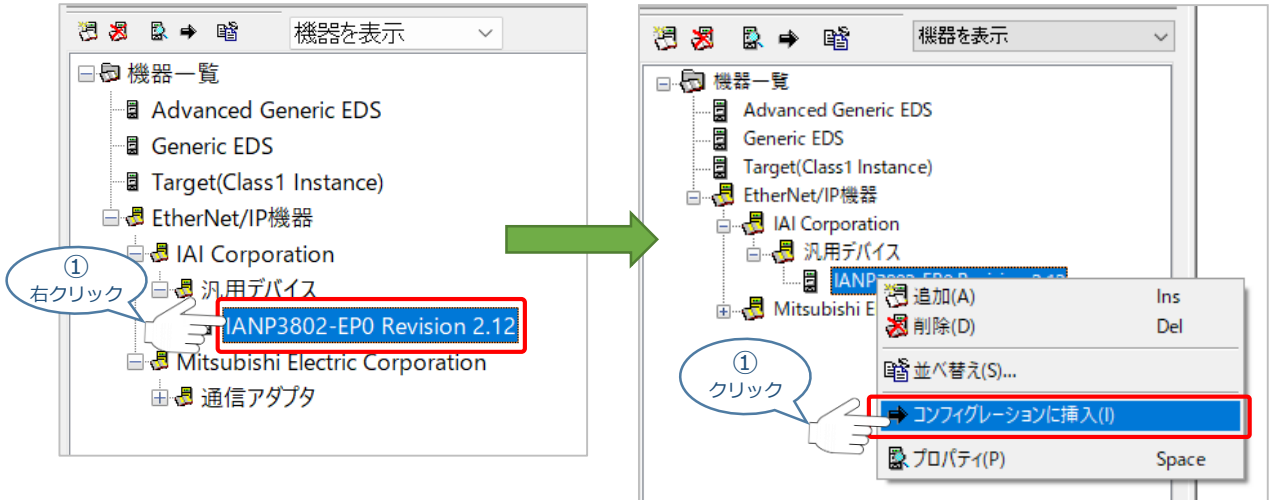

- ② “基本”⇒“ネットワークプロパティ”から[IPアドレス]を設定します。
IPアドレスはコントローラのIPアドレスと揃えます。




 - ③ “コネクション”から[入力-T->O(入力サイズ)]と[出力-O->T(出力サイズ)]を変更し、

 を選択します。



入力サイズ、出力サイズは設定した動作モードの占有バイト数をご確認ください。
各動作モードの占有バイト数は、SCON2 フィールドネットワーク 取扱説明書(MJ0469) 第2章 フィールドネットワークの使用と設定の【2.5.4 パラメーターの設定(EtherNet/IP)】で確認できます。

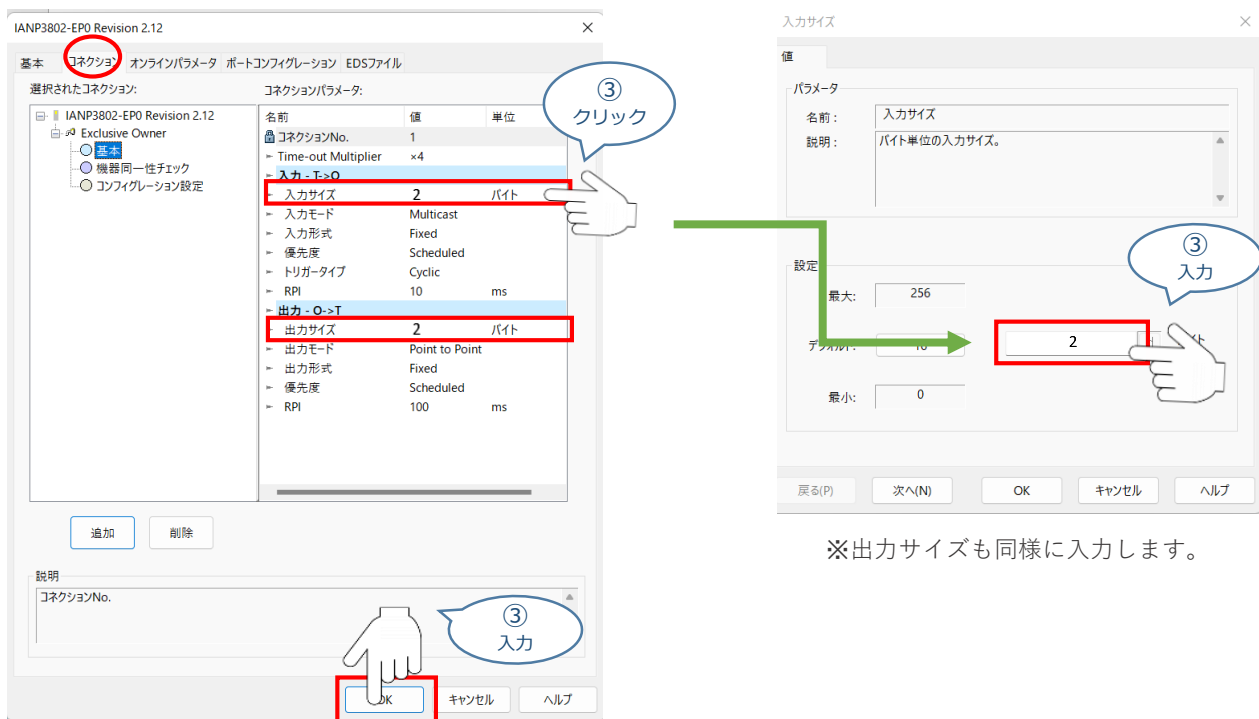

※出力サイズも同様に入力します。

- ④ 事例では、RCON も接続しているため、SCON2同様、①～③ の手順を繰り返し、機器の追加を行います。②ではRCONのIPアドレスを入力します。




RCON の場合、③の [入力-T->O(入力サイズ)]と[出力-O->T(出力サイズ)]の確認方法につきましては RCON クイックスタートガイド【EtherNet/IP_iQ-R編】を参照してください。


注意

- ⑤ “メニューバー”から ファイル(F) を開き  オンラインモード(G) を選択します。

⑤
クリック

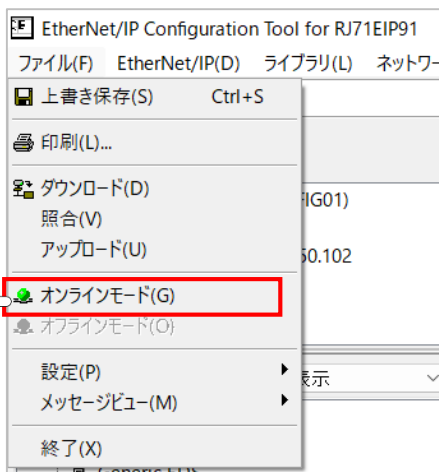

- ⑥ "メニューバー"から ファイル(F) を開き  ダウンロード(D) を選択します。
データを書き込む前にオンラインモードにしておきます。

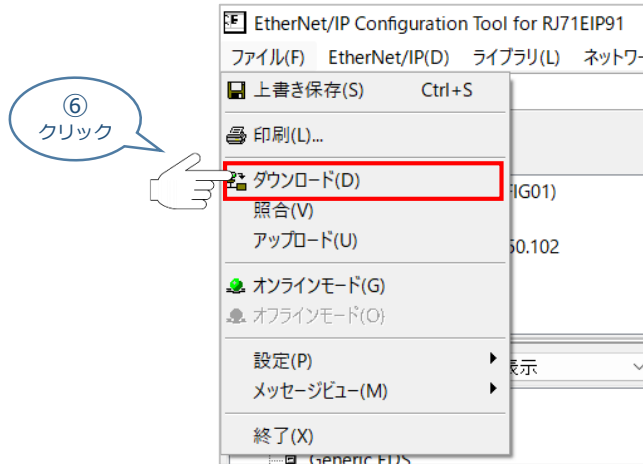


注意

ネットワークセキュリティの要件によっては接続できない場合がありますので、確認してください。

EtherNet/IP通信起動要求

三菱のiQ-Rシリーズ EtherNet/IPスキャナでは、アダプタ機器との通信の際に「EtherNet/IP通信起動要求(Y110)」をONする必要があります。

- ① GX Works3 の“メニューバー”の **診断(D)** から **システムモニタ(S)...** を選択します。

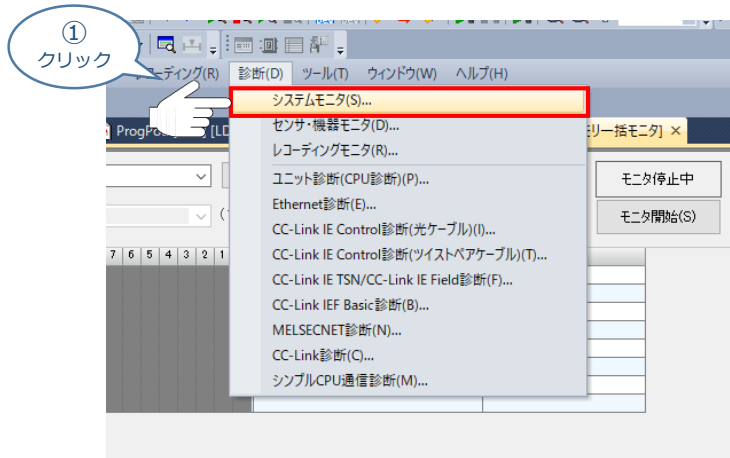

- ② EtherNet/IPユニットの[先頭I/O No.]を確認します。

システムモニタ 画面


② 確認

接続例では「0100」となっております。


	1号機	2号機	3号機	4号機
CPU動作状態	RUN	-	-	-
先頭I/O No.	-	3E00	0100	0120
点数	-	-	32点	16点
ユニット形名	R61P	R04CP U	RJ71E IP91	-
エラー状態	-	-	-	-
ユニット構成				
管理CPU	-	-	-	-
ネットワーク情報 (ポート1 IPv)	-	192.168.3.39	192.168.2.250	-
ユニット間同期状態	-	-	-	-

製品情報一覧(L)... イベント履歴(H)... エラー状態凡例
 ファイル作成(O)...
 ● 重度 ▲ 中度
 ● ユニット・ベースへのアクセスエラー

- ③ メニューバーから **オンライン(O)** を開き **モニタ(M)** ⇒ **デバイス/バッファメモリ一括モニタ(B)** を選択します。

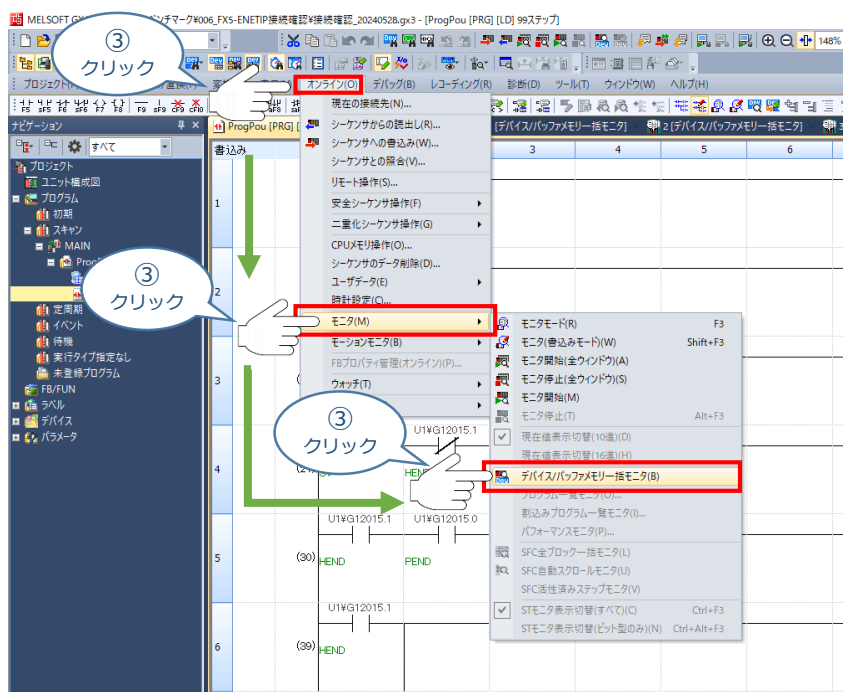

デバイス/バッファメモリー一括モニタ 画面

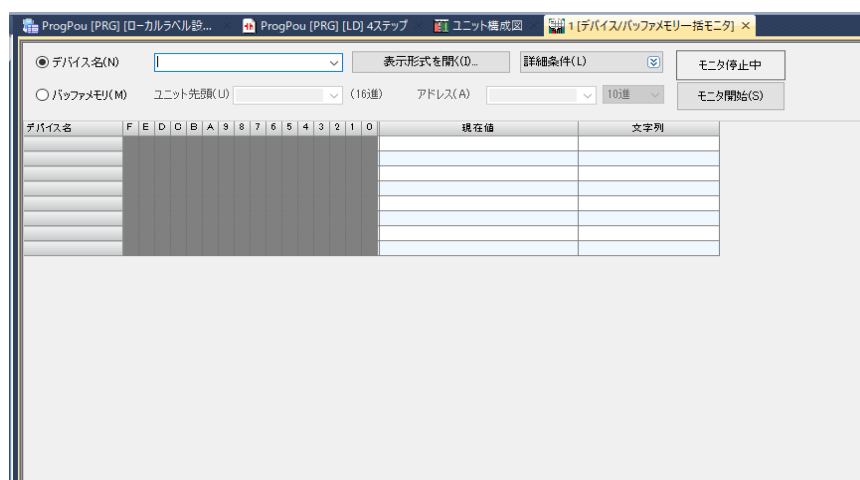

- ③  デバイス名(N) の箇所に入力します。



今回の場合、EtherNet/IPユニットの[先頭I/O No.]が0100のため「Y100」を入力します。

デバイス名	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	現在値	文字列
Y100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
Y120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1C0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1D0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1E0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1F0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

- ④ デバイス名[Y110]をダブルクリックしONにします。

[Y110] がONになることで、「EtherNet/IP通信起動要求」がONに切り替わります。



EtherNet/IPユニットの[先頭I/O No.]が0000の場合は「Y10」となります。

デバイス名	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	現在値	文字列
Y100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
Y120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1A0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1B0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1C0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1D0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1E0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y1F0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Y240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-



EtherNet/IP通信起動要求(Y10)

EtherNet/IP通信の起動を要求する場合にOFF→ONします。

- ・ OFF→ON: EtherNet/IP通信の起動要求
- ・ ON→OFF: EtherNet/IP通信の停止要求

ただし、'EtherNet/IP通信継続指定要求'(Un Y G16634)を設定することで、'EtherNet/IP通信起動要求'(Y10)をON→OFFしてもEtherNet/IP通信の継続が可能です。(P.157ページ EtherNet/IP通信継続指定要求(Un Y G16634))

4 ネットワークの通信状態確認


用意する物

コントローラ／パソコン／USBケーブル
PLC／LANケーブル

PLCとSCON2の通信状態を確認します。

SCON2側通信状態確認

SCON2前面にある LED（MS と NS）表示状態（色）を見て正常通信状態であるか確認します。

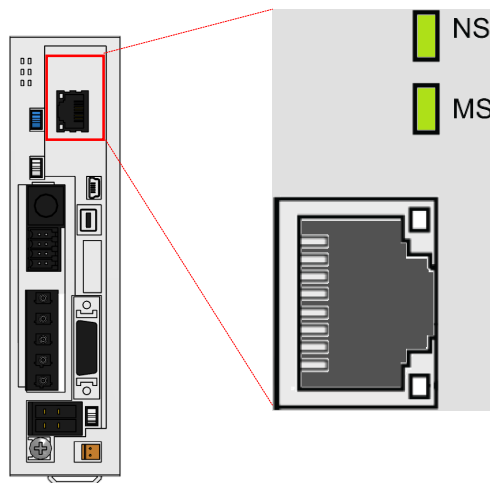

正常時のLED 状態は以下の通りです。

- ・ NS : 緑点灯
- ・ MS : 緑点灯

LEDの表示状態

名称	色	表示状態	説明	
NS	■ 緑	●	コネクションが確立し、正常に通信中です。	
	■ 緑	★	オンライン状態になっているが、コネクションが確立していません。 通信停止中（ネットワークは正常）です。PLCの状態を確認してください。	
	■ 橙	★	通信異常です。（通信 タイムアウトを検出した）	IPアドレスの設定、通信ラインの 配線状態、ハブの電源、ノイズ 対策などを確認してください。
	■ 橙	●	通信異常です。IPアドレス 重複などのエラー検出により 通信できません。	
	—	×	電源OFF	
MS	■ 緑	●	正常動作中です。 PLCのコントロール下にある状態	
	■ 緑	★	PLCとのコネクションが確立していません。 構成情報の設定を確認してください。 PLCがアイドル状態になっていないか確認してください。	
	■ 橙	●	ハードウェア異常です。 ボード交換が必要です。当社までお問い合わせください。	
	■ 橙	★	コンフィグレーション異常、設定不正などの軽微な異常です。 再設定などで回復可能です。	
	—	×	電源OFF	


○：点灯、×：消灯、☆点滅



PLCの通信状態確認

- ① EtherNet/IPユニットのLED状態を確認し、下記のようになっていれば通信が成立しています。

LED	状態
RUN LED	緑点灯
ERR LED	消灯
MS LED	緑点灯
NS LED	緑点灯

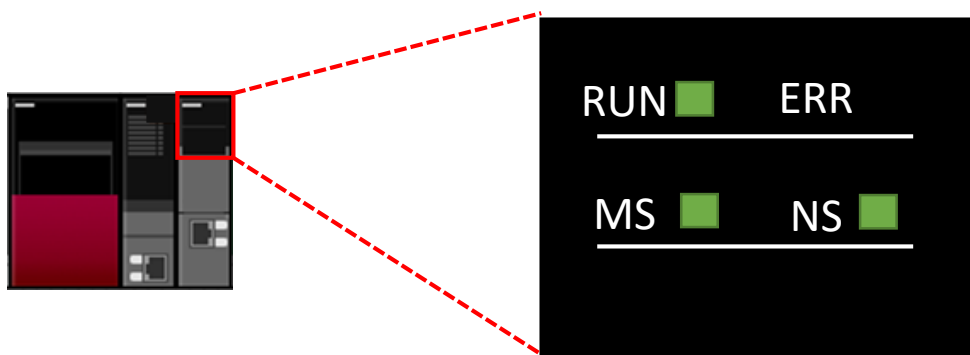

注意

NSが緑点滅になっている場合は、GX Works3から「EtherNet/IP通信起動要求」をもう一度確認してください。

STEP 3

動作させる

- 1. IA-OSから動作させる p58
- 2. PLCから動作させる p70

1 IA-OSから動作させる

用意する物


コントローラ／アクチュエータ／パソコン／
USBケーブル／モーターケーブル／エンコーダ
ケーブル

1 コントローラの起動




以下の手順から、アクチュエータの動作を行います。
動作をはじめる前に、アクチュエータ可動範囲内に干渉物がないか十分に確認してください。

- ① USBケーブルを下記接続図のように接続します。

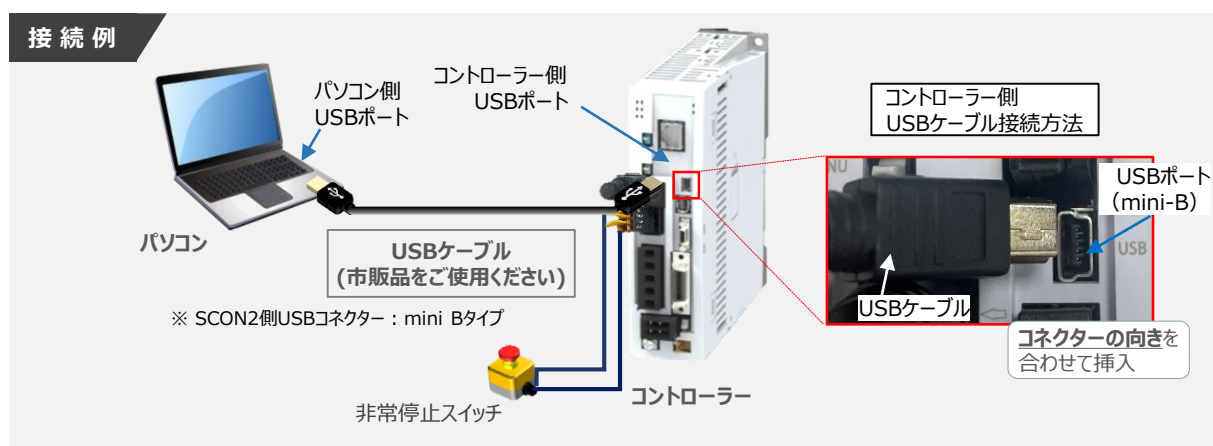


コントローラ“USB”ポートにUSBケーブルを接続するときは、上記赤枠内の通りにコネクタの向きを合わせて、挿入してください。
合わせない場合、コネクタを破損させる原因になります。

- ② USBケーブル接続後、コントローラ電源コネクタ部にコントローラの電源電圧に合わせて、AC100VもしくはAC200V電源を投入します。

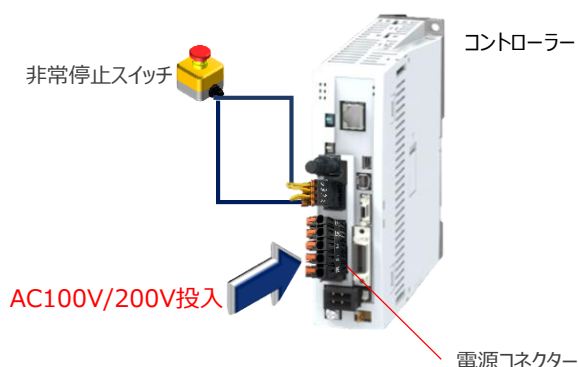

- ③ コントローラの動作モード設定スイッチを“MANU”側に切替えます。

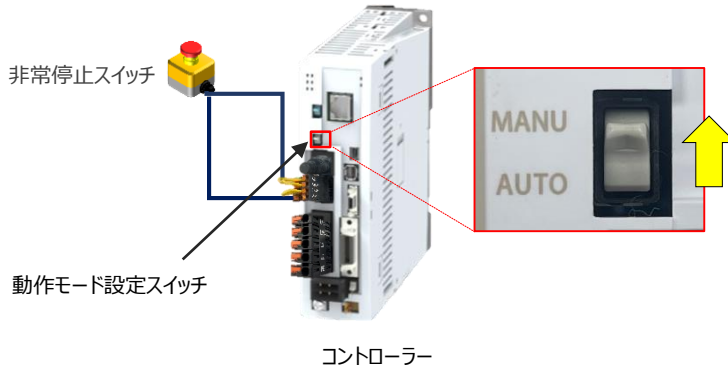

2

IA-OSの接続

“IAI ツールボックス”から、IA-OSを立上げ、接続します。

IAI ツールボックス 画面




3

ポジションデータの設定

- ① IA-OSメイン画面上部の **ポジションデータ** をクリックします。



IA-OSメイン画面

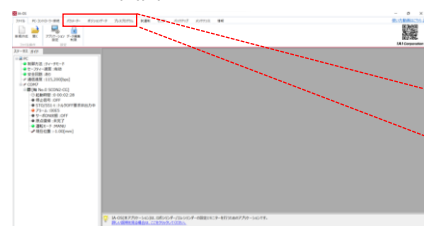

パラメーター **ポジションデータ** プレスプログラム

①

 - ②  をクリックします。

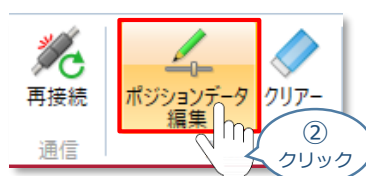

② クリック


- ③ ポジションデータ取得方法選択画面が表示されます。



接続中のコントローラから読み込む

をクリックします。



ポジションデータ取得方法選択画面

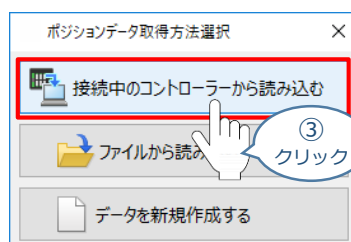

③ クリック

- ④ ポジションデータ編集 画面が開きます。

ポジションデータ編集画面

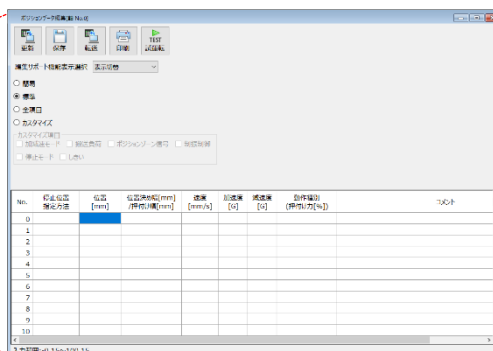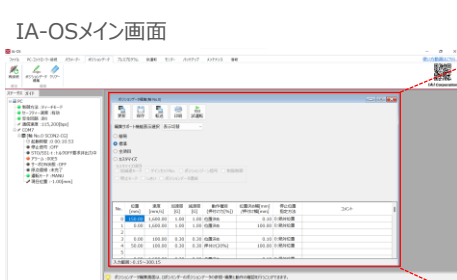

ハーフ直値モード、ハーフ直値モード2、ハーフ直値モード3、フル直値モード、フル直値 2 モードの場合、ポジションデータ編集画面は表示されません。


補 足

ポジションデータ編集画面の切替え

ポジションデータ編集画面は、
「簡易」、「標準」、「全項目」、「カスタマイズ」の4種類から、表示切替が選択できます。

※ 詳細は、IA-OSのヘルプ機能を確認してください。

ポジションデータ編集 画面

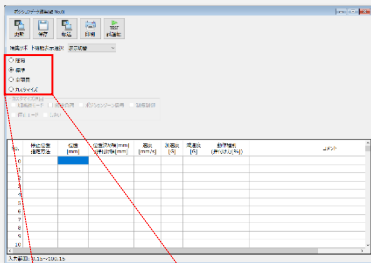


- ☐ 簡易
- ☒ 標準
- ☐ 全項目
- ☐ カスタマイズ

いずれかを
選択

● 簡易

位置データのみ


ポジションデータ編集（簡易）画面

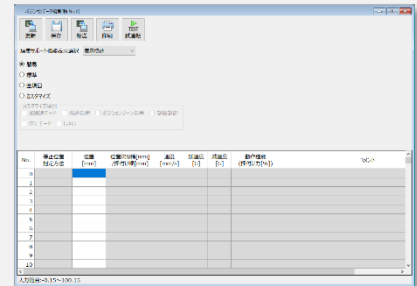

● 標準

必要最小限表示


ポジションデータ編集（標準）画面

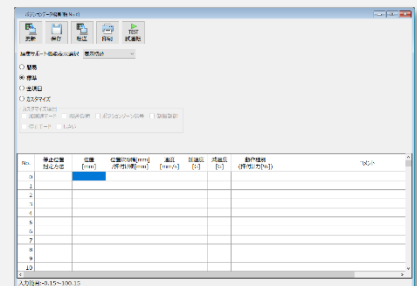

● 全項目

すべて表示

ポジションデータ編集（全項目）画面

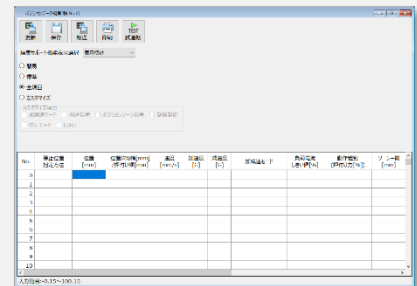


● カスタマイズ

表示させたい項目を選択できます

カスタマイズ項目

- ☐ 加減速モード
- ☐ 搬送負荷
- ☐ ポジションゾーン信号
- ☐ 制振制御
- ☐ 停止モード
- ☐ しきい

ポジションデータ編集（カスタマイズ）画面

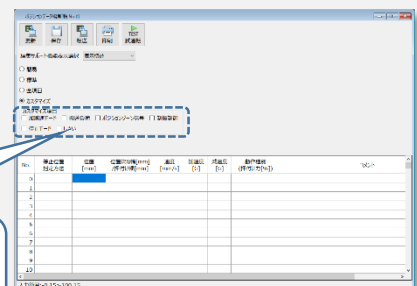



アクチュエーターの動作確認


1

試運転画面への切替え

IA-OSからコントローラーに接続しているアクチュエーターを動かすために、試運転画面へ切替えます。

- ① ポジションデータ編集 画面の  をクリックします。

ポジションデータ編集 画面

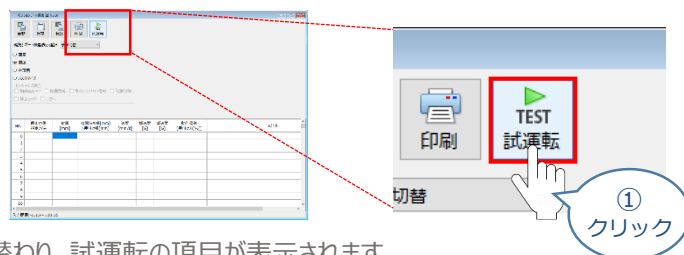

- ② 画面が切替わり、試運転の項目が表示されます。




2

アクチュエーターのモーターに電源を投入（サーボON）

サーボON／OFF切替


- ①  をクリックします。

ポジションデータ編集 画面

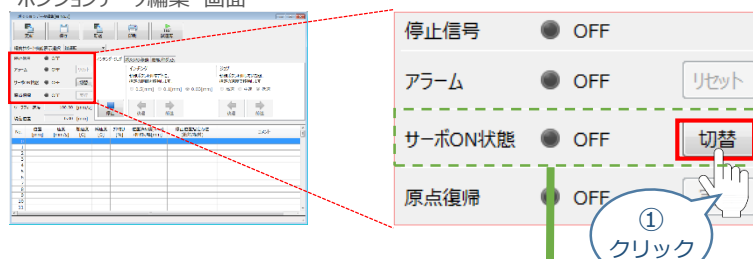

- ② アクチュエーターのモーターが、正常にサーボONすると、サーボON状態のランプ部が緑色に点灯します。

 サーボON = (モーター電源ON)



注意

停止信号 が ONの状態では、アクチュエーターは動作しません。停止信号がONの状態である場合は、システムI/Oコネクタ “STOP+” の配線および接続している回路を確認してください。

3 アクチュエーターを原点復帰させる



注意

原点復帰速度は変更できません。

この速度を大きくすると、アクチュエーター動作部がメカエンドに当たる際の衝撃が大きくなり、長期的にアクチュエーター機構に悪影響を及ぼす、もしくは原点位置の誤差量が大きくなるなどの可能性があります。




注意

バッテリーレスアブソリュート仕様のアクチュエーターは、原点復帰が完了した状態が保持されます。

原点復帰動作


- ① **実行** をクリックします。

ポジションデータ編集 画面

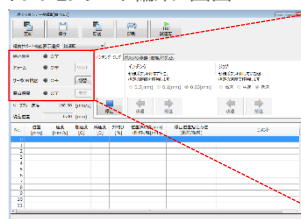原点復帰**未**完了状態①
クリック


- ② 確認画面が表示されます。
OKをクリックします。

確認

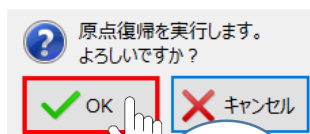
②
クリック

⚠ アクチュエーターが動きます

- ③ アクチュエーターが原点復帰動作を開始します。

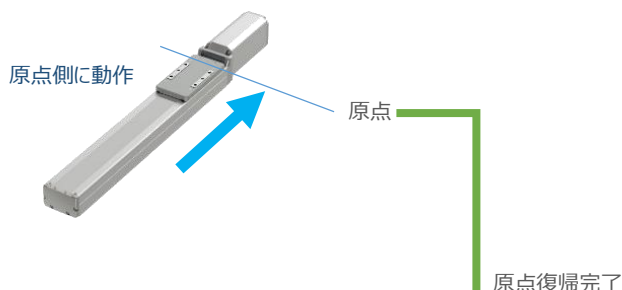

- ④ 正常に原点復帰完了すると、原点復帰のランプ部が緑色に点灯します。

 原点復帰**完了**

緑色点灯

前付

STEP
1STEP
2STEP
3

動作させる

4


アクチュエーターをジョグ（JOG）動作させる

ポジションデータ編集 画面




ジョグ速度変更

- ① 下図のとおり、ジョグ速度は3段階で変更できます。

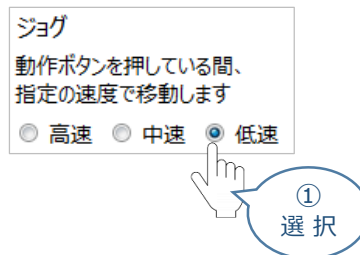


ジョグ動作（プラス方向）

- ②  をクリックすると、アクチュエーターがストロークエンド側に移動します。

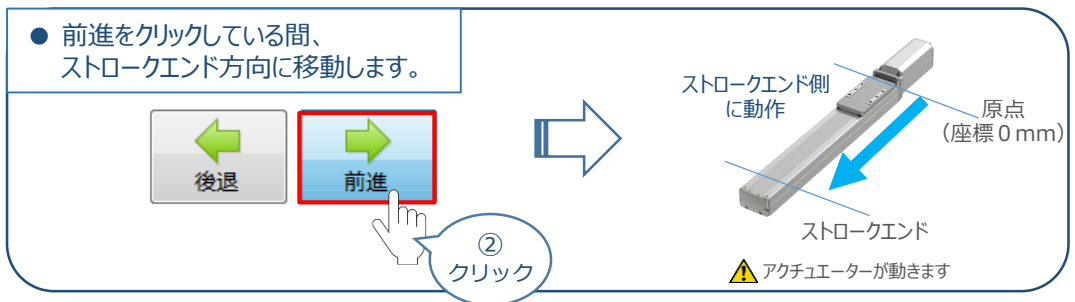

ジョグ動作（マイナス方向）

- ③  をクリックすると、アクチュエーターが原点方向に移動します。

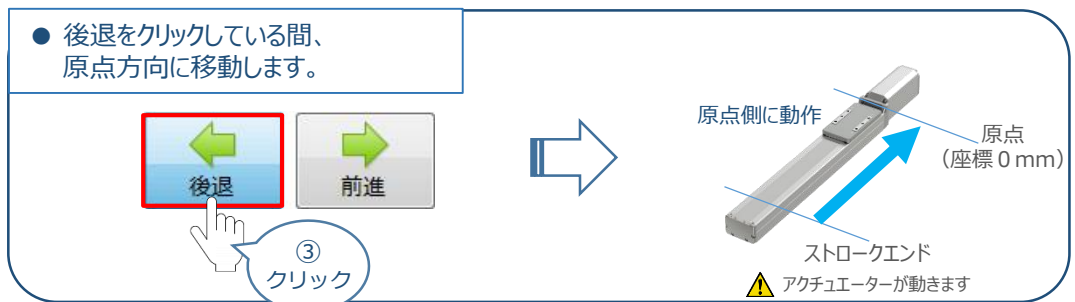


5 ポジション（目標位置）の登録

※ ポジションデータ編集画面は“標準”の表示で説明します。

- ① ポジションデータ編集画面の **ポジション移動** をクリックします。


ポジションデータ編集画面

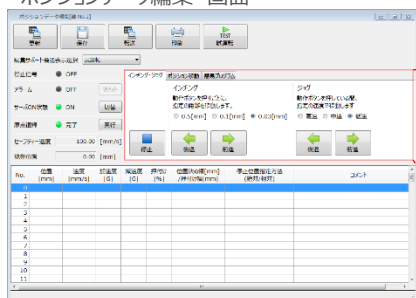

インチング・ジョグ操作画面




ポジション移動操作画面

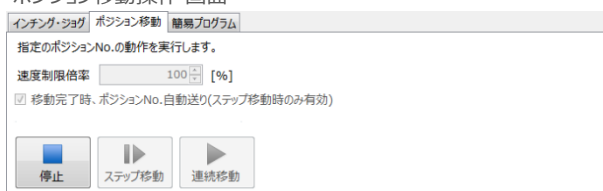

- ② “ポジションテーブル入力部”の入力したいポジションNo.“位置[mm]”をクリックして選択します。
“ポジションテーブル入力部”下部に、入力できる値の範囲が表示されます。

ポジションデータ編集画面

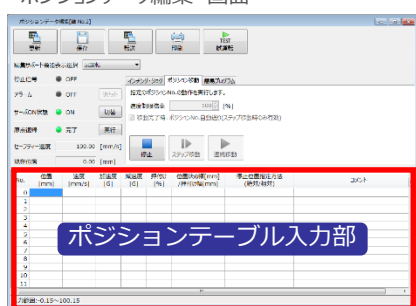

No.	位置 [mm]	速度 [mm/s]	加速度 [G]	減速度 [G]	押付け [%]	位置決め幅[mm] /押付け幅[mm]	停止位置指定方法 (絶対/相対)	コメント
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

入力範囲
表示

入力範囲:0.15～100.15

前付

STEP
1STEP
2STEP
3

動作させる

- ③ 入力範囲に表示されている値の範囲で任意の座標値を入力し、お使いのパソコンの **Enter** キーを押します。

（下記事例ではポジションNo.0に0mm、ポジションNo.1に100mmを入力しています。）


ポジションデータ入力部 画面

No.	位置 [mm]	速度 [mm/s]	加速度 [G]	減速度 [G]	押付け [%]	位置決め幅[mm] /押付け幅[mm]	停止位置指定方法 (絶対/相対)	コメント
0	0.00	1260.00	0.30	0.30	0	0.10	0:絶対位置	
1	100.00	1260.00	0.30	0.30	0	0.10	0:絶対位置	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

入力範囲: -0.15~100.15

位置を入力し"Enter"キーを押下すると速度および加速度、減速度などそのほかの欄には、あらかじめコントローラに登録されているアクチュエータ定格値が自動入力されます。
変更が必要な場合はそれぞれカーソルを移動させて数値を入力してください。入力範囲は画面下方にそれぞれ表示されます。

 位置入力 + Enter

- ④ ポジションデータ編集画面の上部にある  をクリックします。

ポジションデータ編集 画面

ポジションデータ編集[軸 No.2]

更新 保存 転送 印刷

④ クリック

- ⑤ 確認画面が表示されます。  をクリックします。

 
情報 画面

確認

ポジションデータを対象のコントローラへ転送します。
よろしいですか?

はい いいえ

⑤ クリック

- ⑥ 情報画面が表示されます。  をクリックします。

情報 画面

情報

ポジションデータの転送が完了しました。

OK

⑥ クリック

前付

STEP
1

STEP
2

STEP
3

動作させる

- ⑦ ポジションデータの転送が完了すると、入力した数値が“黒太文字”から“黒文字”に変わります。

No.	位置 [mm]	速度 [mm/s]	加速度 [G]	減速度 [G]	押付け [%]	位置決め幅[mm] /押付け幅[mm]	停止位置指定方法 (絶対/相対)	コメント
0	0.00	1260.00	0.30	0.30	0	0.10	0:絶対位置	
1	100.00	1260.00	0.30	0.30	0	0.10	0:絶対位置	
2								
3								
No.	位置 [mm]	速度 [mm/s]	加速度 [G]	減速度 [G]	押付け [%]	位置決め幅[mm] /押付け幅[mm]	停止位置指定方法 (絶対/相対)	コメント
0	0.00	1260.00	0.30	0.30	0	0.10	0:絶対位置	
1	100.00	1260.00	0.30	0.30	0	0.10	0:絶対位置	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

入力範囲:-0.15~100.15


6 登録したポジション（目標位置）への移動

- ① 移動させたいポジションNo.の“位置”欄をクリックして選択します。

No.	位置 [mm]	速 [mm]
0	0.00	126
1	100.00	126

①選択

- ② ステップ移動（①で選択したポジションNo.への移動）させる場合 “ポジション移動”欄の  をクリックします。

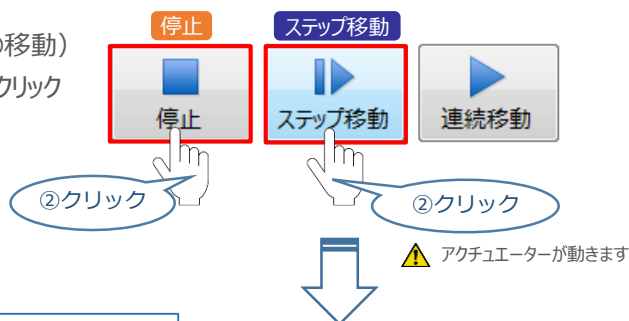


- 選択したポジションへの移動を実行します。

※停止させるときは



をクリック

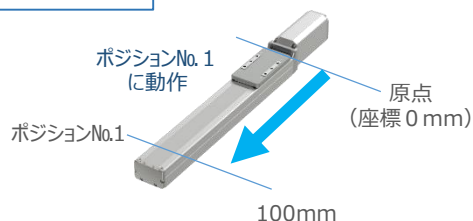

- ③ 連続移動させる場合、“ポジション移動”欄の  をクリックします。




- 選択したポジションから連続移動を実行します。

※停止させるときは



をクリック

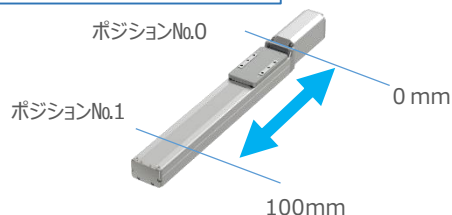

補足

試運転動作時の速度について


試運転を行う場合には、ステータスバーにある“セーフティー速度”機能の 有効 / 無効を確認してください。

セーフティー速度機能が有効になっている場合は、パラメーターNo.35 “セーフティー速度”に設定された速度で制限がかかるため、ポジションデータに設定された速度通りに動作しない可能性があります。


ポジションデータに設定された速度で試運転を行いたい場合は、以下の手順でセーフティー速度機能を無効化します。

- ① ポジションデータ編集 画面のメニューバーにある **PC-コントローラ接続** をクリックします。

ポジションデータ編集 画面

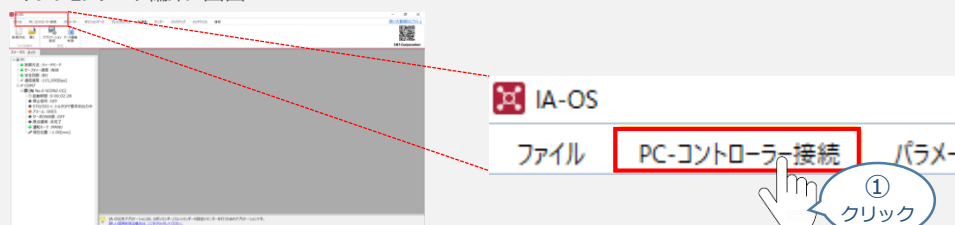

- ② **MANU 動作モード** をクリックします。

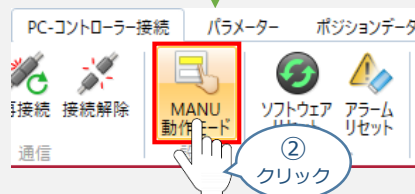


- ③ MANU動作モード選択画面が表示されます。

“セーフティー速度”の ☒ **無効** にチェックを入れ、**OK** をクリックします。



- ④ セーフティー速度が“無効”に切替わります。

セーフティー速度を無効に設定するとランプ部が消灯します。

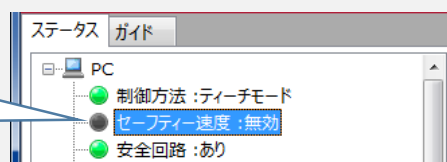

2 PLCから動作させる

用意する物

コントローラー／アクチュエーター／パソコン／
USBケーブル／モーターケーブル／エンコーダーケーブル／
PLC／フィールドネットワーク専用ケーブル

PLCからコントローラーに信号を入力することで、アクチュエーターは動作します。

また、コントローラーからの信号出力を上位機器が受取することで、アクチュエーターの状態を把握することができます。

動作モードによっては、現在位置データを数値でタイムリーにフィードバックできるタイプもあります。


本書では、PLCを上位機器として接続する場合の例をご紹介します。

PLCからの指令入力

接続例

PLCとコントローラーの接続

- ① PLCが各データの設定値とスタート信号をコントローラーに入力します。
- ② アクチュエーターが動作します。
- ③ コントローラーが位置決め完了信号を出力します。

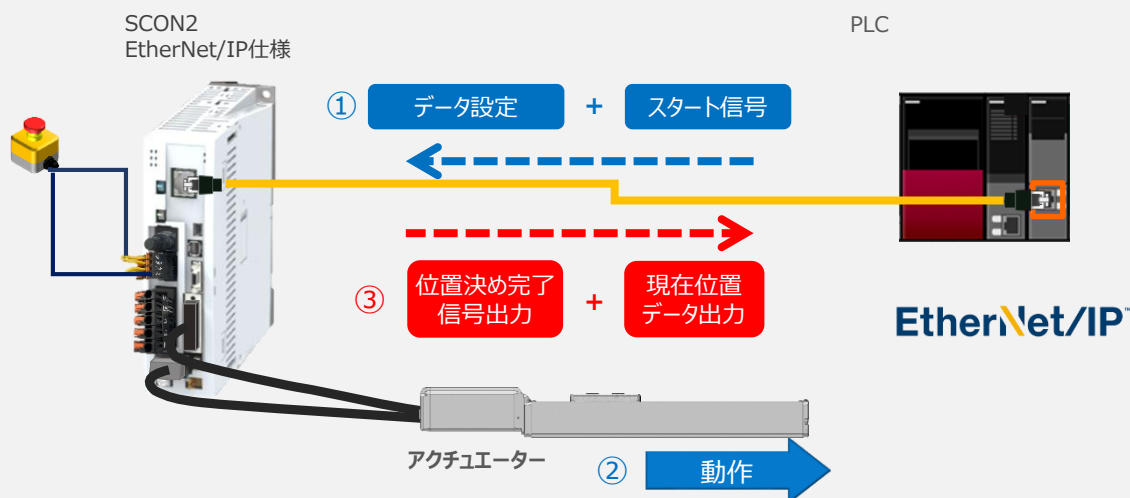

動作モードの違いにより、タイミングチャートが 3種類 あります。また、動作モードごとに “位置決め動作”、“押付け動作” の2例を示します。

- 1 位置決め動作（ポジション / 簡易直値モード）
- 2 押付け動作（ポジション / 簡易直値モード）
- 3 位置決め動作（ハーフ直値モード）
- 4 押付け動作（ハーフ直値モード）
- 5 位置決め動作（フル直値モード）
- 6 押付け動作（フル直値モード）



原点復帰動作

インクリメンタルエンコーダー仕様のアクチュエーターは電源投入後、原点復帰動作を行う必要があります。


原点復帰動作についてタイミングチャートを示します。コントローラーのフィールドバス動作モードに関わらず、タイミングチャートは同様です。

＜電源投入＞ → ＜サーボON＞ → ＜原点復帰＞



注意

原点復帰を行う前に、アクチュエーター周囲に干渉物がないことを必ず確認してください。

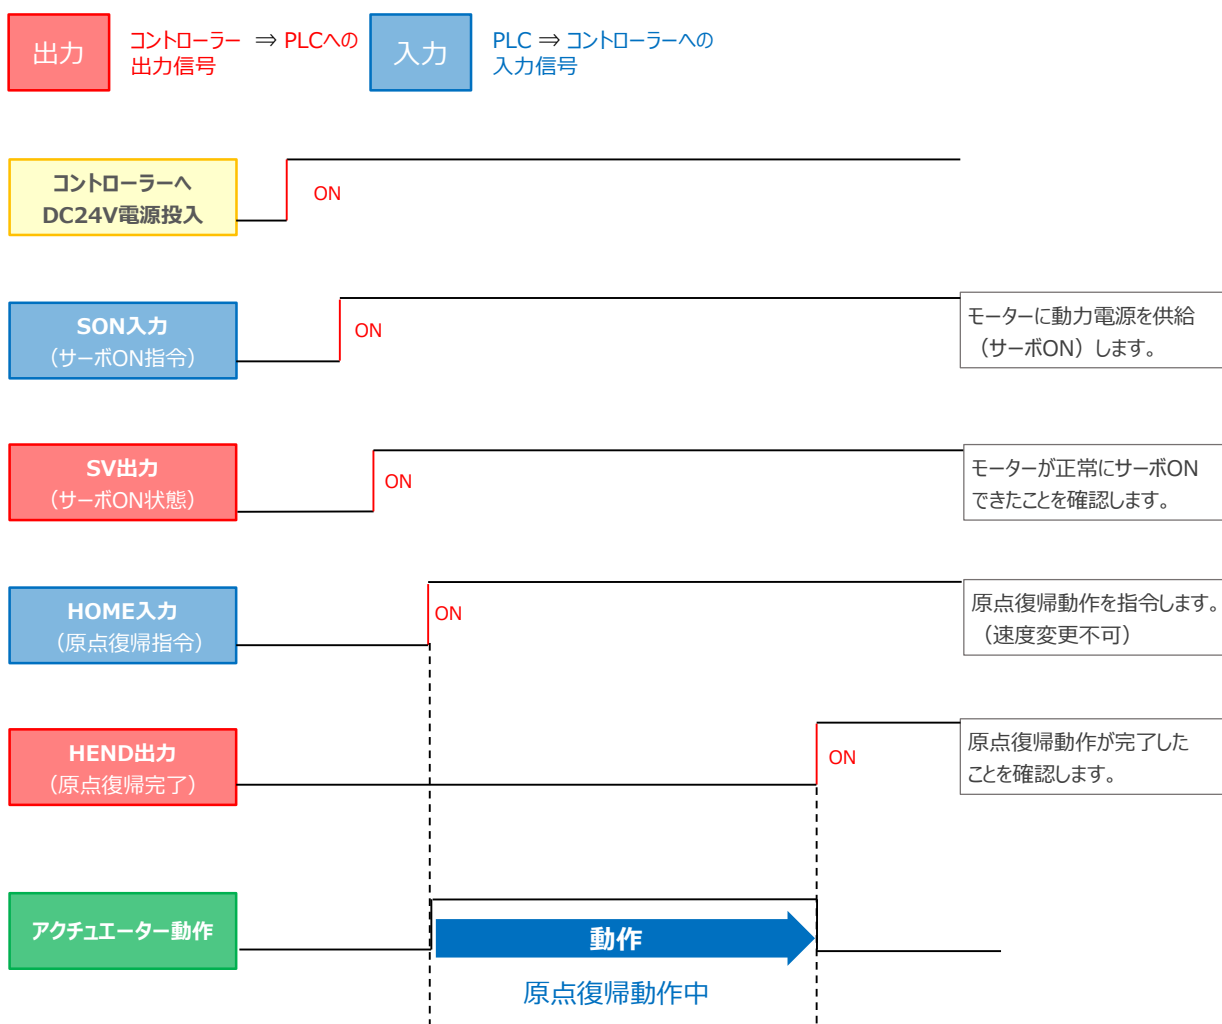

注意

原点復帰速度は変更できません。

この速度を大きくすると、アクチュエーター動作部がメカエンドに当たる際の衝撃が大きくなり、長期的にアクチュエーター機構に悪影響を及ぼす、もしくは原点位置の誤差量が大きくなるなどの可能性があります。

前付

STEP
1STEP
2STEP
3


動作させる

ポジション / 簡易直値モード

PLCの目標位置レジスタに位置データを書込み、速度、加減速度、位置決め幅、押付け電流制限値などはポジションテーブルで指定して運転します。

1 位置決め動作（ポジション / 簡易直値モード）

- ① 目標位置以外のポジションデータ（速度、加減速度、位置決め幅など）をポジションテーブルに設定します。
- ② 以下タイムチャートにならい、PLCからコントローラーへ目標位置データ・ポジションNo.の設定、スタート信号のON/OFFを行います。

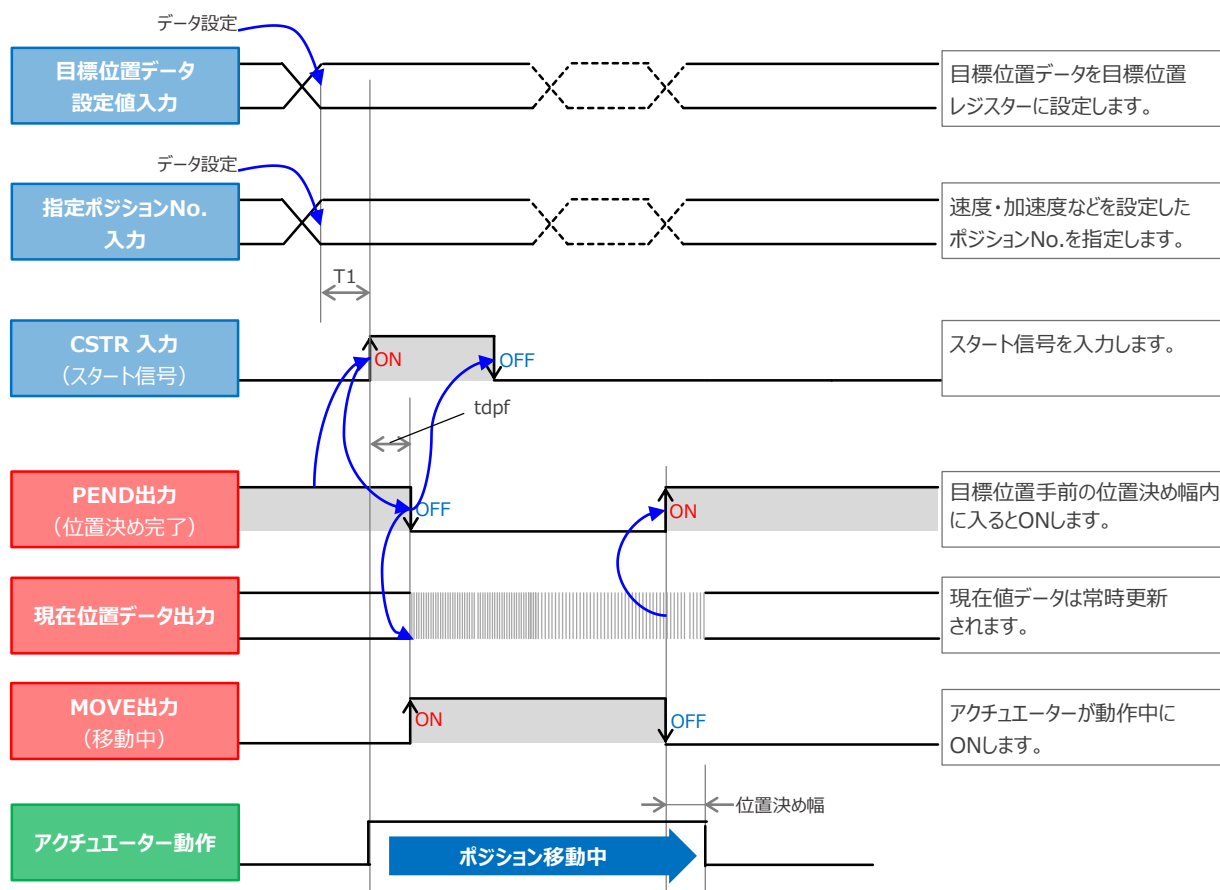

出力

コントローラー ⇒ PLCへの
出力信号

入力

PLC ⇒ コントローラーへの
入力信号

注意

※ T1：上位コントローラーのスキャンタイムを考慮し、データ設定とスタート信号入力の間隔を空けてください。

※ $Y_t + X_t \leq tdpf \leq Y_t + X_t + 3 \text{ (ms)}$

tdpfはCSTR信号がONの状態になってからPEND信号がOFFの状態になるまでの間を指します。


Y_t : PLC ⇒ コントローラー伝送遅れ時間

X_t : コントローラー ⇒ PLC伝送遅れ時間

2

押付け動作（ポジション / 簡易直値モード）

- ① 目標位置以外のポジションデータをポジションテーブルに設定します。このとき、押付け動作を行うポジションデータの“押付け電流値”と押付ける距離を決める“位置決め幅”を設定します。
- ② 以下タイムチャートにならい、PLCからコントローラーへ目標位置データ・ポジションNo.の設定、スタート信号のON/OFFを行います。

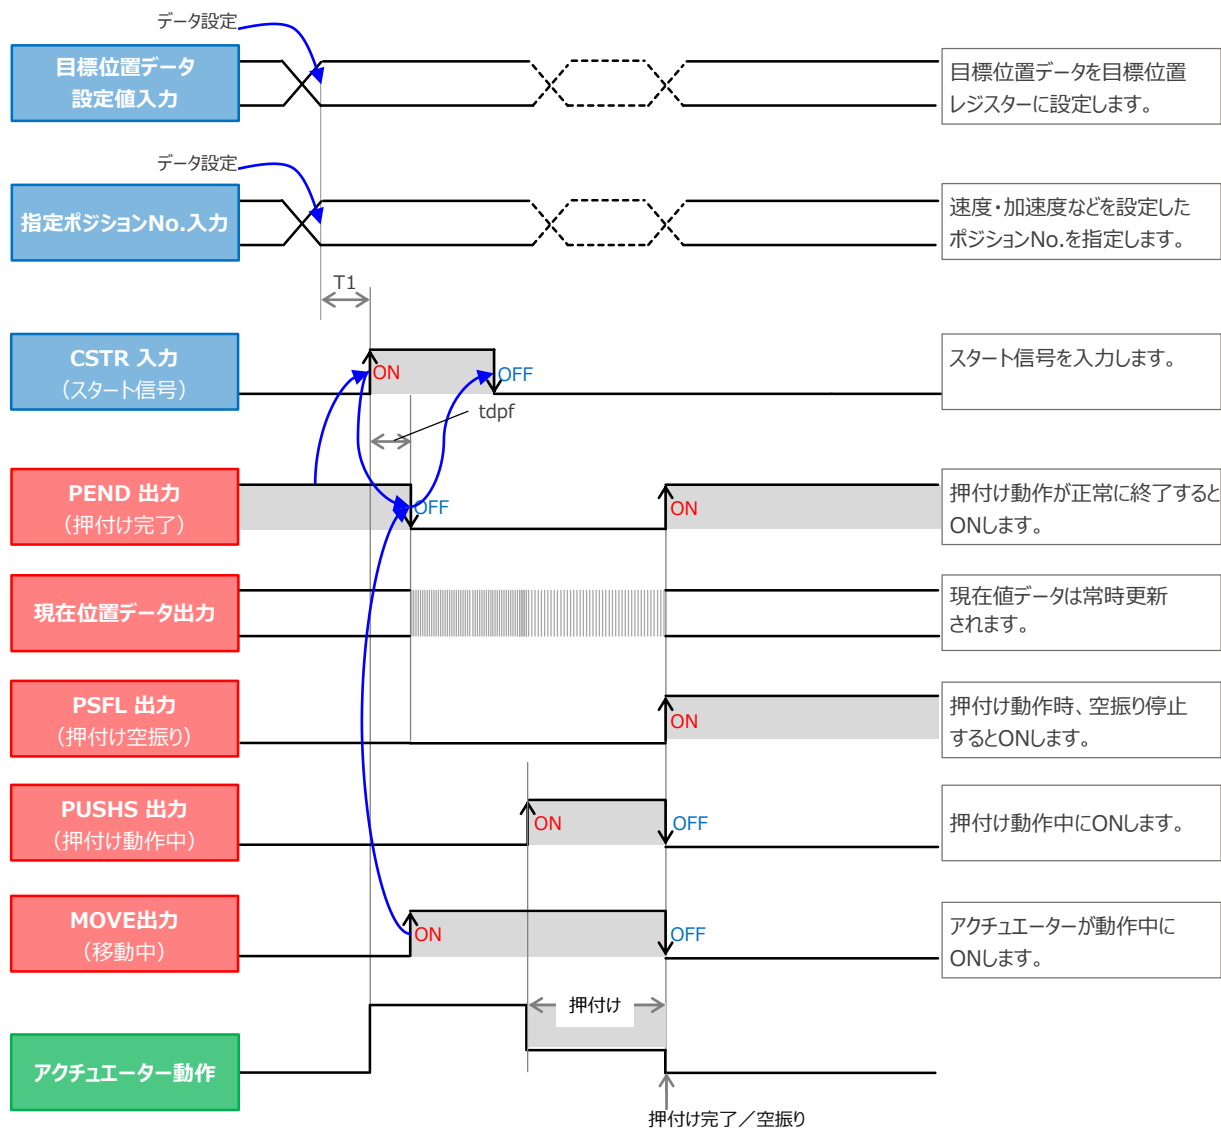

出力

コントローラー ⇒ PLCへの
出力信号

入力

PLC ⇒ コントローラーへの
入力信号

注意

※ T1：上位コントローラーのスキャンタイムを考慮し、データ設定とスタート信号入力の間隔を空けてください。

※ $Y_t + X_t \leq tdpf \leq Y_t + X_t + 3[ms]$

tdpfはCSTR信号がONの状態になってからPEND信号がOFFの状態になるまでの間を指します。

Y_t : PLC ⇒ コントローラー伝送遅れ時間

X_t : コントローラー ⇒ PLC伝送遅れ時間

前付

STEP
1STEP
2STEP
3

動作させる




ハーフ直値モード

PLCの目標位置レジスタに位置データを書込み、速度、加減速度、位置決め幅、押付け電流制限値なども各データのレジスタに書込んで運転します。

3

位置決め動作（ハーフ直値モード）

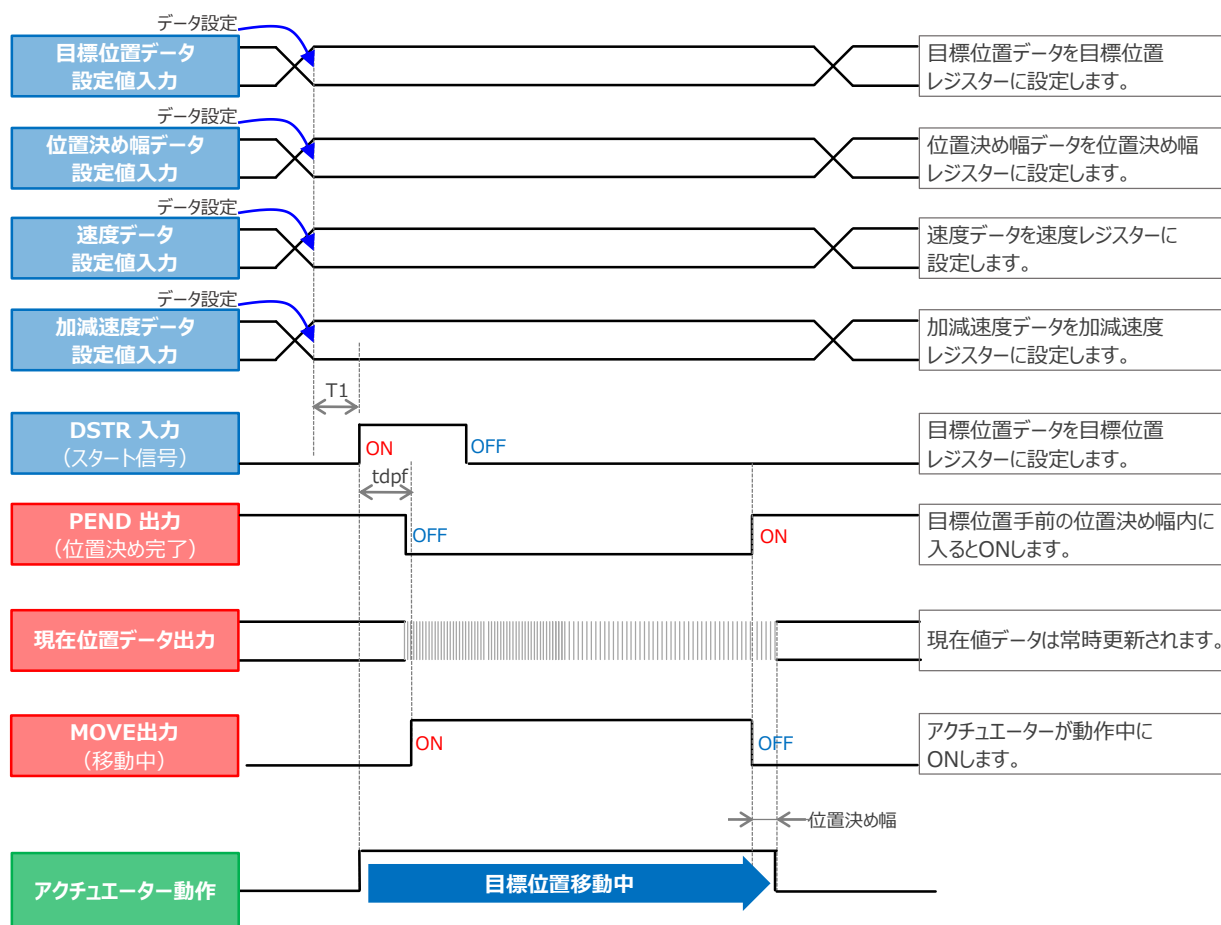

出力

コントローラ ⇒ PLCへの
出力信号

入力

PLC ⇒ コントローラへの
入力信号

注意

※ T1：上位コントローラのスキャンタイムを考慮し、データ設定とスタート信号入力の間隔を空けてください。

※ $Y_t + X_t \leq tdpf \leq Y_t + X_t + 3[ms]$

tdpfはCSTR信号がONの状態になってからPEND信号がOFFの状態になるまでの間を指します。

Y_t : PLC ⇒ コントローラ伝送遅れ時間


X_t : コントローラ ⇒ PLC伝送遅れ時間

前付

STEP
1STEP
2STEP
3

動作させる

4 押付け動作（ハーフ直値モード）

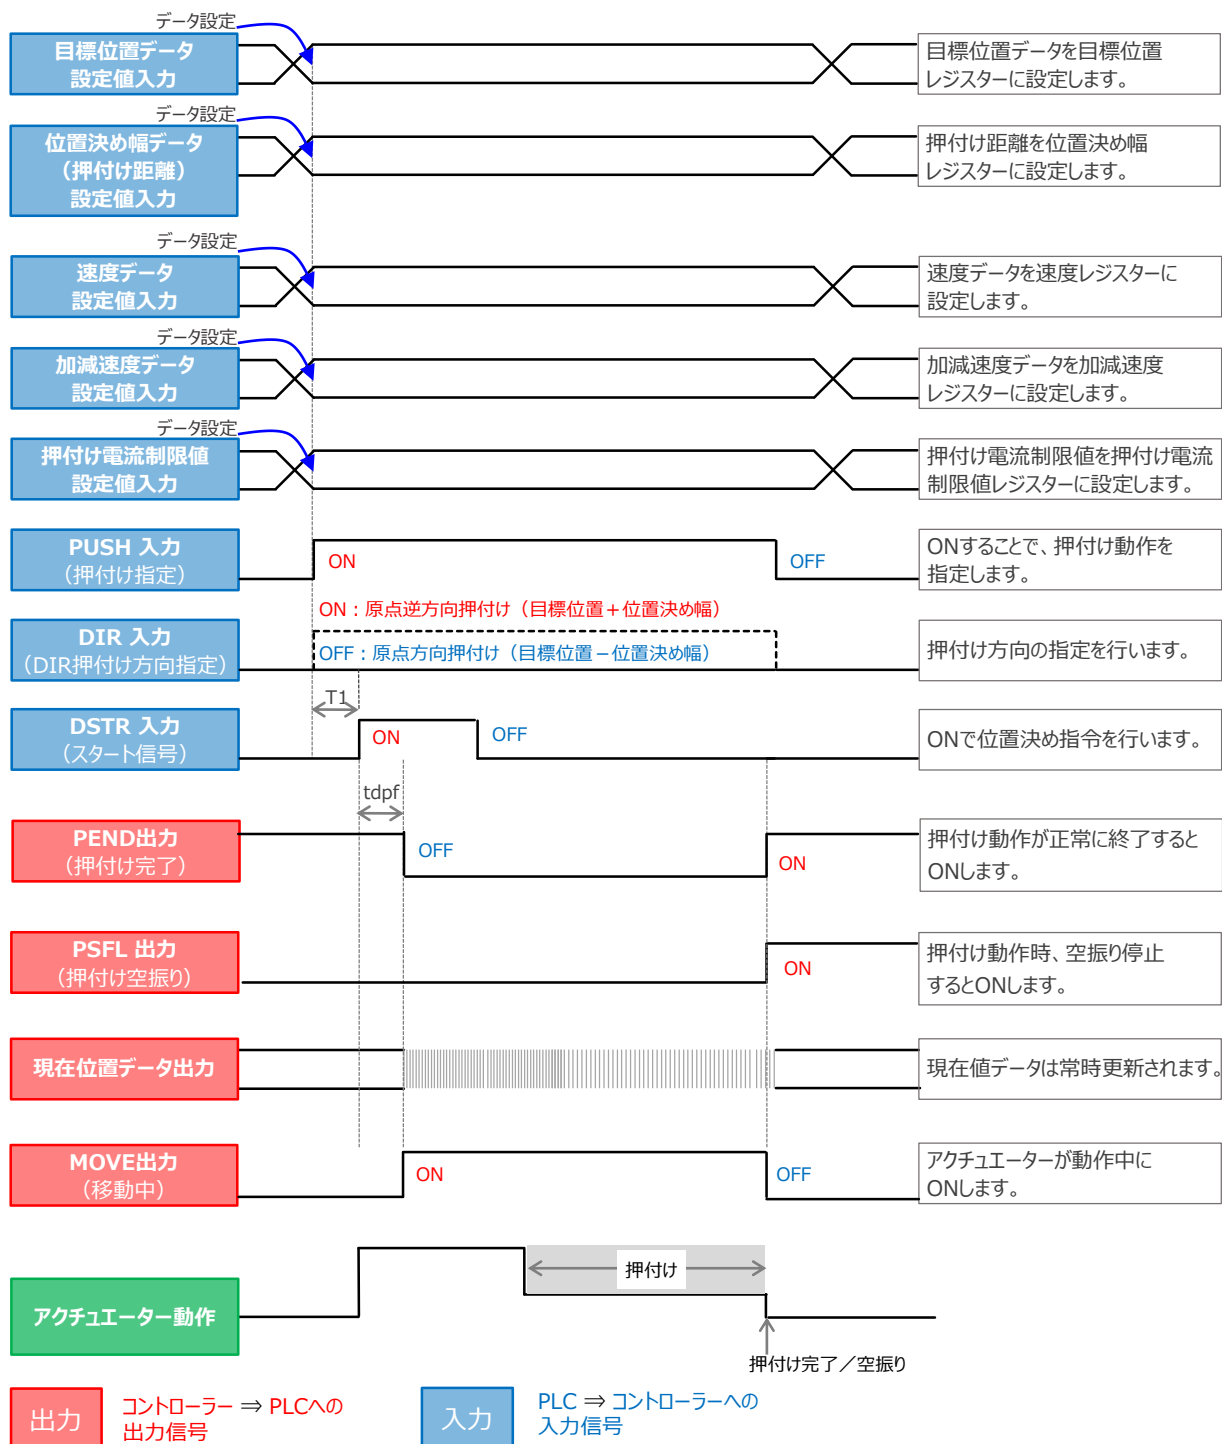

注意

- ※ T1 : 上位コントローラーのスキャンタイムを考慮し、データ設定とスタート信号入力の間隔を空けてください。
- ※ $Y_t + X_t \leq tdpf \leq Y_t + X_t + 3 \text{ (ms)}$
tdpfはCSTR信号がONの状態になってからPEND信号がOFFの状態になるまでの間を指します。


Yt: PLC ⇒ コントローラー伝送遅れ時間

Xt: コントローラー ⇒ PLC伝送遅れ時間

フル直値モード

位置決め動作に関するすべての値を直接数値で指定して運転します。

5 位置決め動作（フル直値モード）

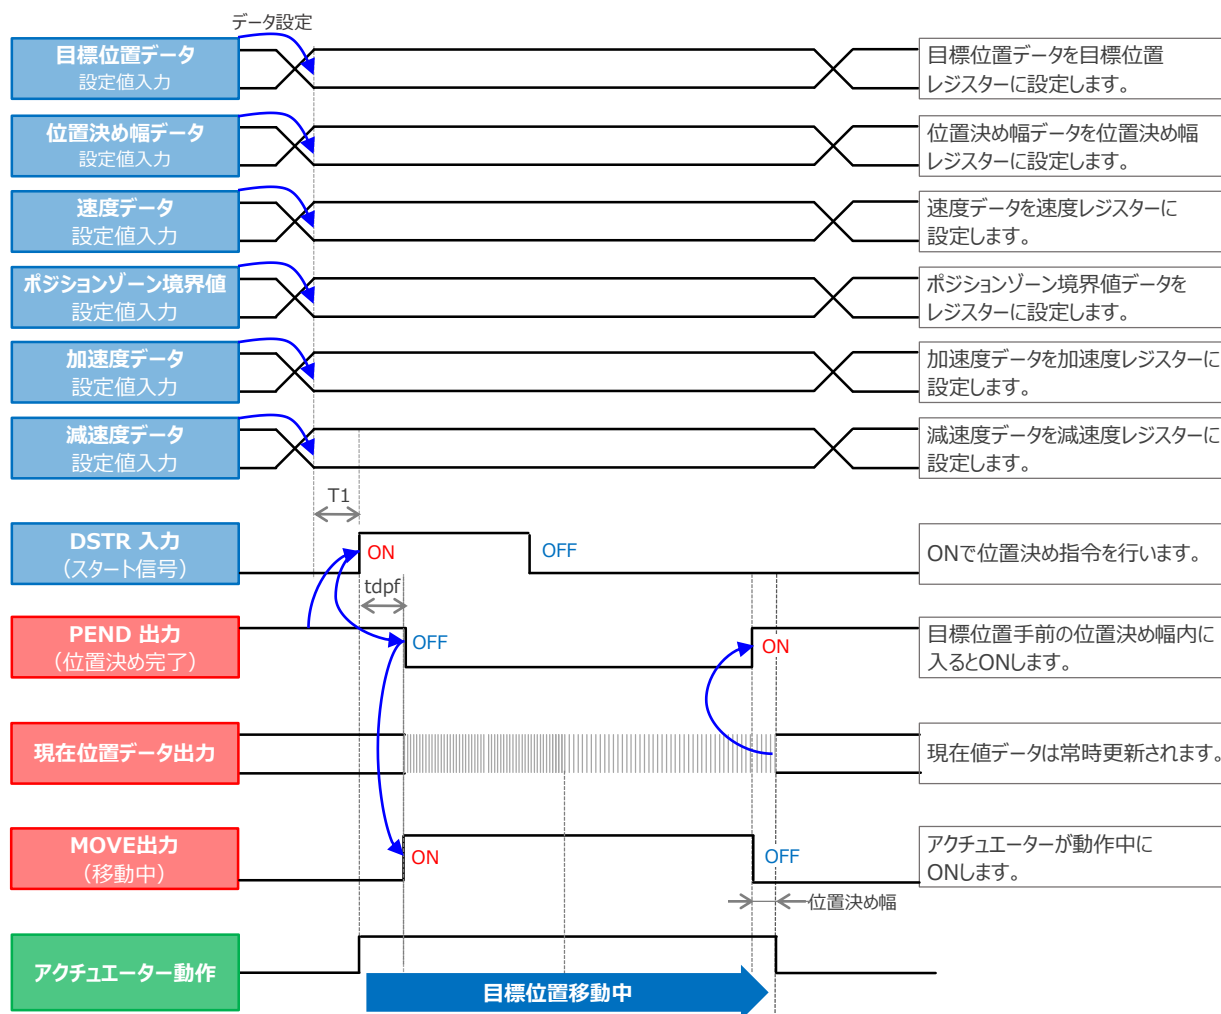

出力

コントローラ ⇒ PLCへの
出力信号

入力

PLC ⇒ コントローラへの
入力信号

注意

※ T1：上位コントローラのスキャンタイムを考慮し、データ設定とスタート信号入力の間隔を空けてください。

※ $Y_t + X_t \leq t_{dpf} \leq Y_t + X_t + 3[\text{ms}]$

t_{dpf}はCSTR信号がONの状態になってからPEND信号がOFFの状態になるまでの間を指します。

Y_t: PLC ⇒ コントローラ伝送遅れ時間

X_t: コントローラ ⇒ PLC伝送遅れ時間

前付


STEP
1

STEP
2

STEP
3

動作させる

6 押付け動作（フル直値モード）

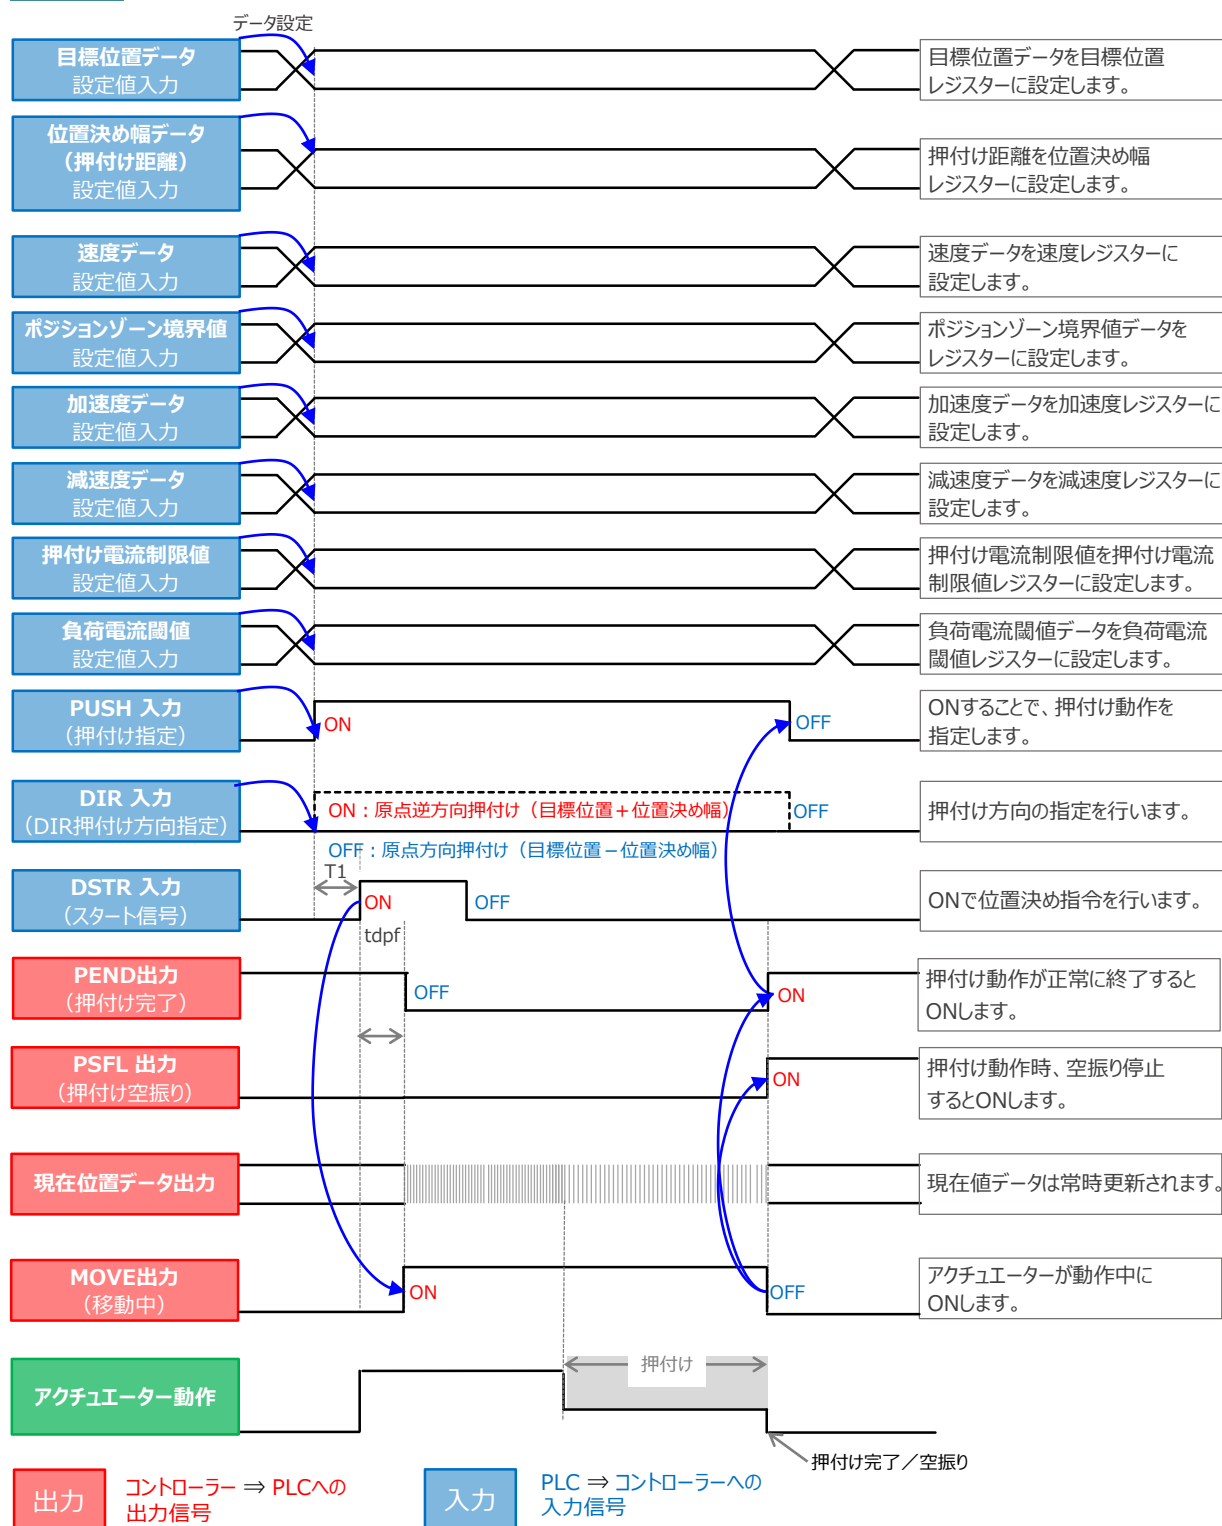

注意

- ※ T1 : 上位コントローラのスキャンタイムを考慮し、データ設定とスタート信号入力の間隔を空けてください。
- ※ $Yt + Xt \leq tdpf \leq Yt + Xt + 3(ms)$
tdpfはCSTR信号がONの状態になってからPEND信号がOFFの状態になるまでの間を指します。

Yt: PLC ⇒ コントローラ伝送遅れ時間
Xt: コントローラ ⇒ PLC伝送遅れ時間




移動中のデータ変更

ハーフ直値モード、フル直値モードは移動中に目標位置データ、加減速データ、速度データ、位置決め幅、押付け時電流制限値の中で出力データレジスターで設定している値を変更することが可能です。

データ変更を行った後、位置決め指令（DSTR）をtdpf 以上“ON”にします。

また、DSTR を“OFF”にした後、次のDSTR を“ON”にするまでの時間は、twcsON + twcsOFF 以上開けてください。

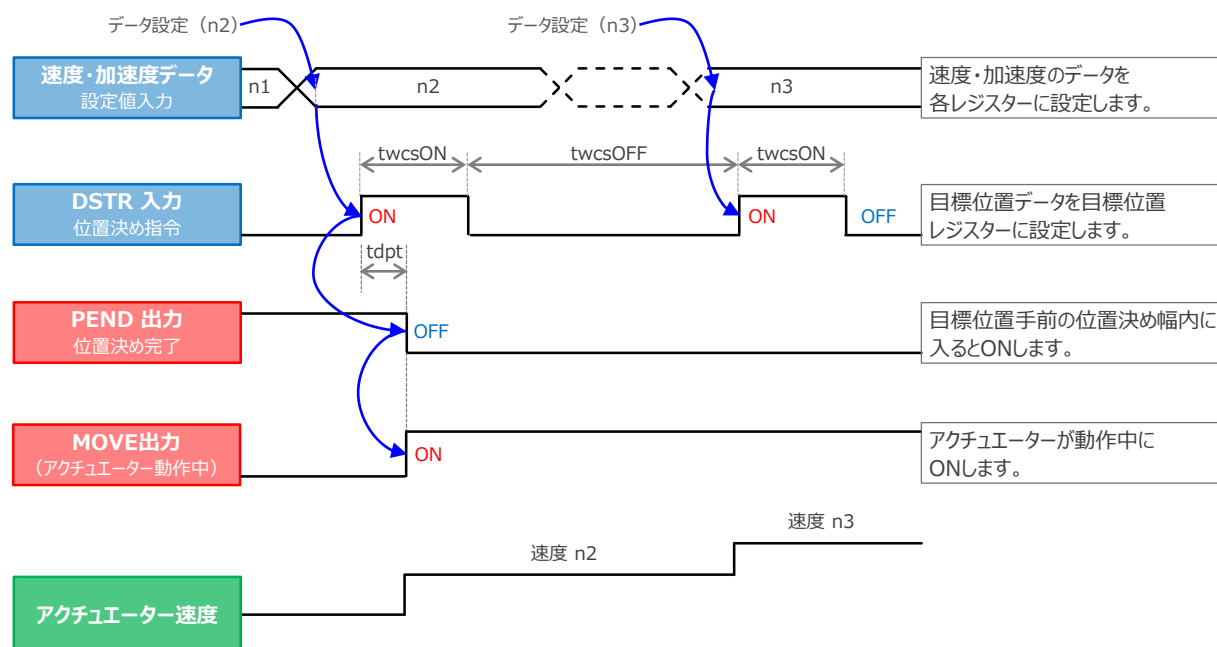

注意

1. 速度の設定がされていない場合、または設定が0 の場合は停止したままとなり、アラームにはなりません。
2. 移動中に、速度設定を0 に変更した場合は減速停止し、アラームにはなりません。
3. 移動中に、加減速度／速度データだけを変更する場合でも目標位置データの設定が必要です。
4. 移動中に、目標位置だけを変更する場合でも、加減速度・速度データの設定が必要です。

改版履歴

2025.5 1A 初版発行



株式会社アイエイアイ

本社・工場	〒424-0114	静岡県静岡市清水区庵原町1210	TEL 054-364-5105	FAX 054-364-2589
東京営業所	〒105-0014	東京都港区芝3-24-7 芝エグゼジビルディング 4F	TEL 03-5419-1601	FAX 03-3455-5707
大阪営業所	〒530-0005	大阪府大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス14F	TEL 06-6479-0331	FAX 06-6479-0236
名古屋支店				
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル 8F	TEL 052-269-2931	FAX 052-269-2933
小牧営業所	〒485-0029	愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行 小牧支店ビル 6F	TEL 0568-73-5209	FAX 0568-73-5219
四日市営業所	〒510-0086	三重県四日市市諏訪栄町1-12 朝日生命四日市ビル 6F	TEL 059-356-2246	FAX 059-356-2248
三河営業所	〒446-0058	愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 4F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
豊田支店				
営業1課	〒471-0034	愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F	TEL 0565-36-5115	FAX 0565-36-5116
営業2課	〒446-0058	愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 4F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
営業3課	〒446-0058	愛知県安城市三河安城南町1-15-8 サンテラス三河安城 4F	TEL 0566-71-1888	FAX 0566-71-1877
盛岡営業所				
秋田出張所	〒018-0402	秋田県にかほ市平沢字行ヒ森2-4	TEL 0184-37-3011	FAX 0184-37-3012
仙台営業所	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉1-6-6イースタンビル 7F	TEL 022-723-2031	FAX 022-723-2032
新潟営業所	〒940-0082	新潟県長岡市千歳3-5-17 センザビル2F	TEL 0258-31-8320	FAX 0258-31-8321
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷5-1-16ルーセントビル3F	TEL 028-614-3651	FAX 028-614-3653
熊谷営業所	〒360-0847	埼玉県熊谷市龍原南1-312あかりビル 5F	TEL 048-530-6555	FAX 048-530-6556
茨城営業所	〒300-1207	茨城県牛久市ひたち野東5-3-2 ひたち野うしく池田ビル 2F	TEL 029-830-8312	FAX 029-830-8313
多摩営業所	〒190-0023	東京都立川市柴崎町3-14-2 BOSENビル 2F	TEL 042-522-9881	FAX 042-522-9882
甲府営業所	〒400-0031	山梨県甲府市丸の内2-12-1ミサトビル3 F	TEL 055-230-2626	FAX 055-230-2636
厚木営業所	〒243-0014	神奈川県厚木市旭町1-10-6シャンロック石井ビル 3F	TEL 046-226-7131	FAX 046-226-7133
長野営業所	〒390-0852	長野県松本市島立943 ハーモネートビル401	TEL 0263-40-3710	FAX 0263-40-3715
静岡営業所	〒424-0114	静岡県静岡市清水区庵原町1210	TEL 054-364-6293	FAX 054-364-2589
浜松営業所	〒430-0936	静岡県浜松市中央区大工町125 シャンソンビル浜松7F	TEL 053-459-1780	FAX 053-458-1318
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1-1-7 金沢けやき大通りビル2F	TEL 076-234-3116	FAX 076-234-3107
滋賀営業所	〒524-0033	滋賀県守山市浮気町300-21第2小島ビル2F	TEL 077-514-2777	FAX 077-514-2778
京都営業所	〒612-8418	京都府京都市伏見区竹田向代町559番地	TEL 075-693-8211	FAX 075-693-8233
兵庫営業所	〒673-0898	兵庫県明石市櫛屋町8-34 第5池内ビル8F	TEL 078-913-6333	FAX 078-913-6339
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野311-114 OMOTO-ROOT BLD.101	TEL 086-805-2611	FAX 086-244-6767
広島営業所	〒730-0051	広島県広島市中区大手町3-1-9 広島鯉城通りビル 5F	TEL 082-544-1750	FAX 082-544-1751
徳島営業所	〒770-0905	徳島県徳島市東大工町1-9-1 徳島ファーストビル5F-B	TEL 088-624-8061	FAX 088-624-8062
松山営業所	〒790-0905	愛媛県松山市榑味4-9-22フォーレスト 21 1F	TEL 089-986-8562	FAX 089-986-8563
福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21エフビルWING 7F	TEL 092-415-4466	FAX 092-415-4467
大分営業所	〒870-0823	大分県大分市東大道1-11-1タンネンバウム III 2F	TEL 097-543-7745	FAX 097-543-7746
熊本営業所	〒862-0910	熊本県熊本市東区健軍本町1-1 拓洋ビル4F	TEL 096-214-2800	FAX 096-214-2801

お問い合わせ先

アイエイアイお客様センター エイト

(受付時間) 月～金24時間 (月7：00AM～金 翌朝7：00AM) 土、日、祝日8：00AM～5：00PM (年末年始を除く)	
フリー ダイヤル	0800-888-0088
FAX:	0800-888-0099 (通話料無料)

ホームページアドレス www.iai-robot.co.jp